



รายละเอียดประกอบแบบ

อาคารกีฬาในร่ม

อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ตามที่ บริษัท คอสโม เทคโนโลยีจิจิตอล คอนซัลแตนท์ส จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำการสำรวจสภาพโครงสร้างอาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มเนกประสงค์ ณ ปัจจุบัน ในโครงการตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างเชิงลึกตามหลักวิศวกรรม งานก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้งและอาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต.บ้านคั่งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินความแข็งแรงของโครงสร้าง โดยใช้วิธีการตรวจสอบตามหลักวิศวกรรม แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและตรวจสอบมาประเมิน พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการซ่อมแซมและการป้องกันการเสื่อมสภาพเบื้องต้นของโครงสร้าง เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในลำดับต่อไป

1.2 ขอบเขตการทำงาน

1.) การซ่อมแซมเบื้องต้นในรายงานฉบับนี้ กำหนดให้ดำเนินการซ่อมโดยพิจารณาน้ำหนักบรรทุกจรไม่เกิน 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร



ดร.เอกพิชิต์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาววรรณิการ์ สุจริตจันทร์




นายพิชิต์ วิจิตรกุล

บทที่ 2

ผลการสำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพด้วยวิธีการตรวจพินิจ (Visual Inspection)

จากการตรวจสอบสภาพความเสียหายทางกายภาพของโครงสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่มอเนกประสงค์ ณ ปัจจุบัน ด้วยวิธีการตรวจพินิจ (Visual Inspection) พบว่า โครงสร้างมีความเสียหายหลักๆเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รุพรูปในโครงสร้างคอนกรีตและสนิมในเหล็กเสริมภายในชิ้นส่วนโครงสร้าง โดยตำแหน่งของชิ้นส่วนโครงสร้างที่มีความเสียหายดังกล่าวทั้งหมด จะแสดงดังต่อไปนี้

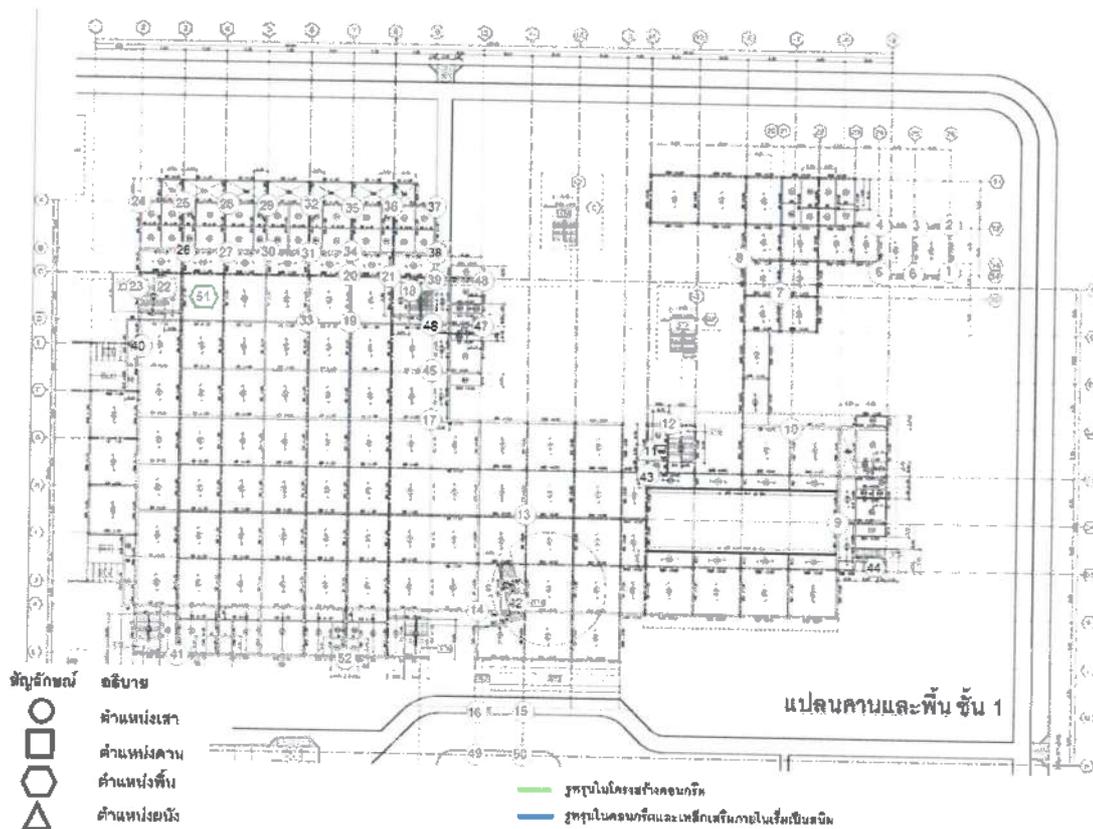


รูปที่ 2.1 ตำแหน่งโครงสร้างชั้น 1 ที่พบความเสียหายและการเสื่อมสภาพ

ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

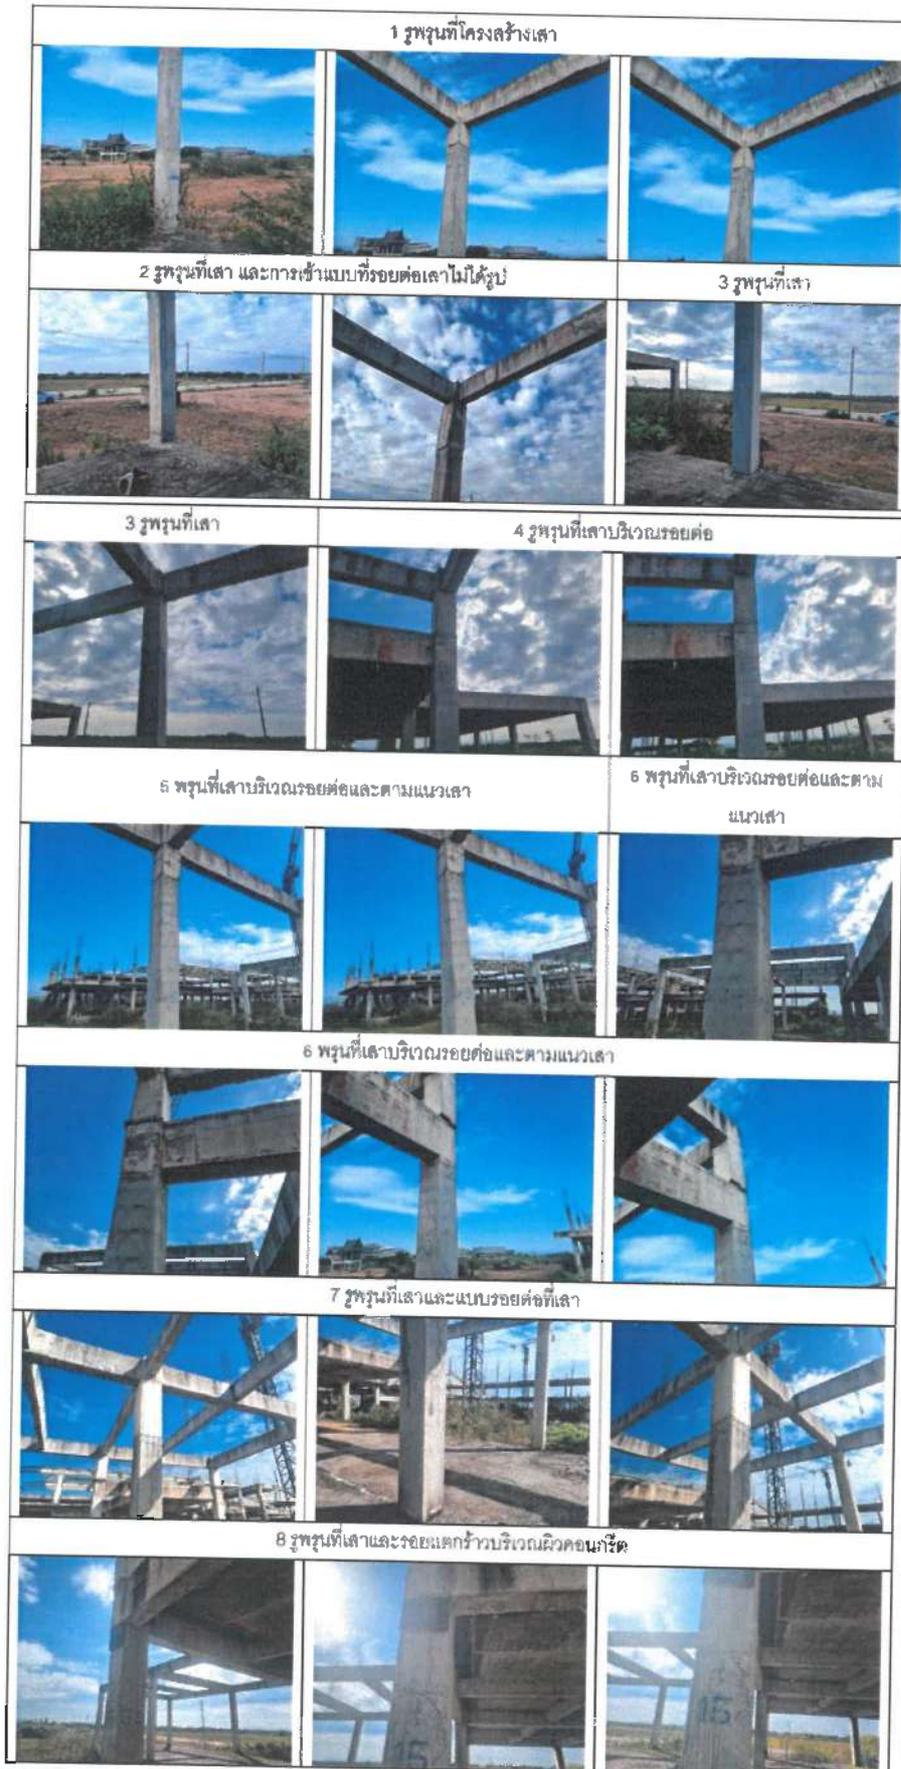


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล



ดร.เอกพิชิต์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิชิต์ วิจิตรกุล




ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล




ดร.เอกพิชิต์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิชิต์ วิจิตรกุล

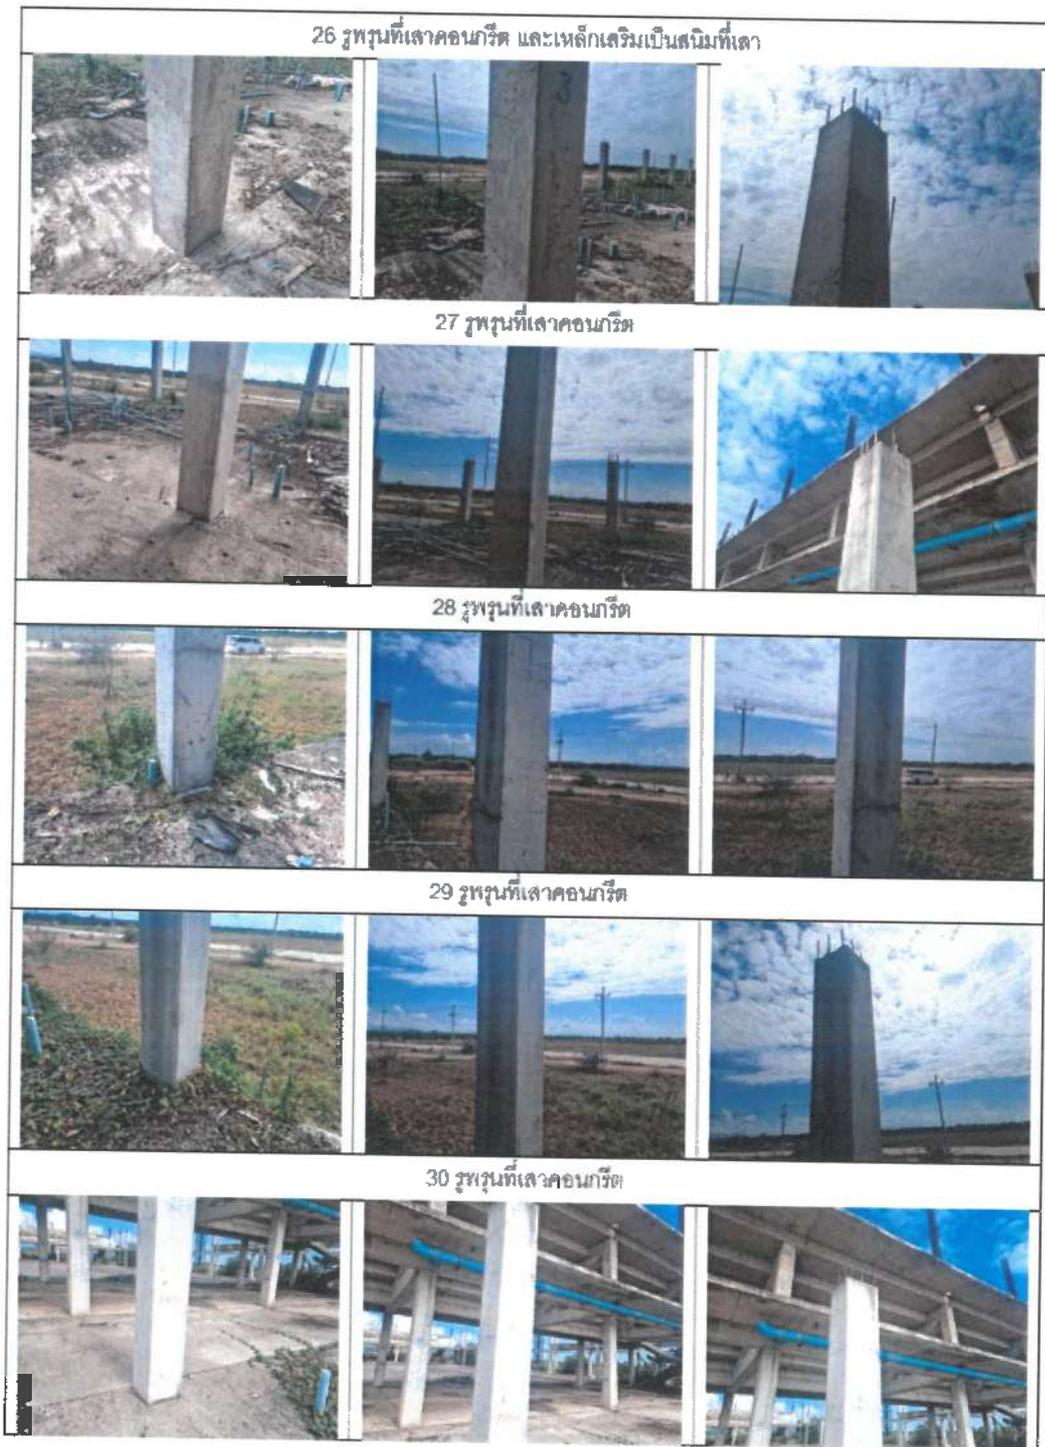

ดร.เอกพิชิต บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิชิต วิจิตรกุล



ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล




รูปที่ 2.2 รูปชิ้นส่วนโครงสร้างชั้น 1 ที่มีความเสียหายและการเสื่อมสภาพ

ดร.เอกพิชิต บุรจงเกลี้ยง

นางสาวกรณิการ์ สจริตจันทร์

นายพิชิต วิจิตรกุล

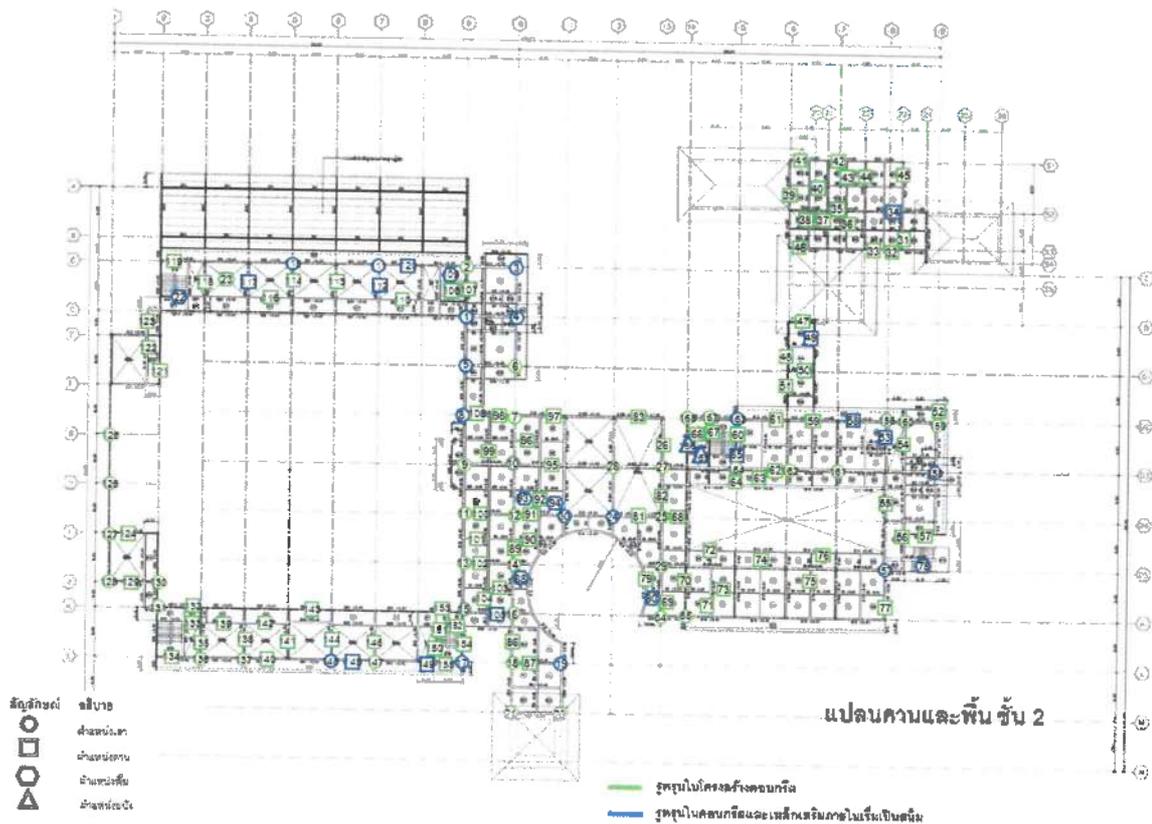


รูปที่ 2.3 ตำแหน่งโครงสร้างชั้น 2 ที่พบความเสียหายและการเสื่อมสภาพ



ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

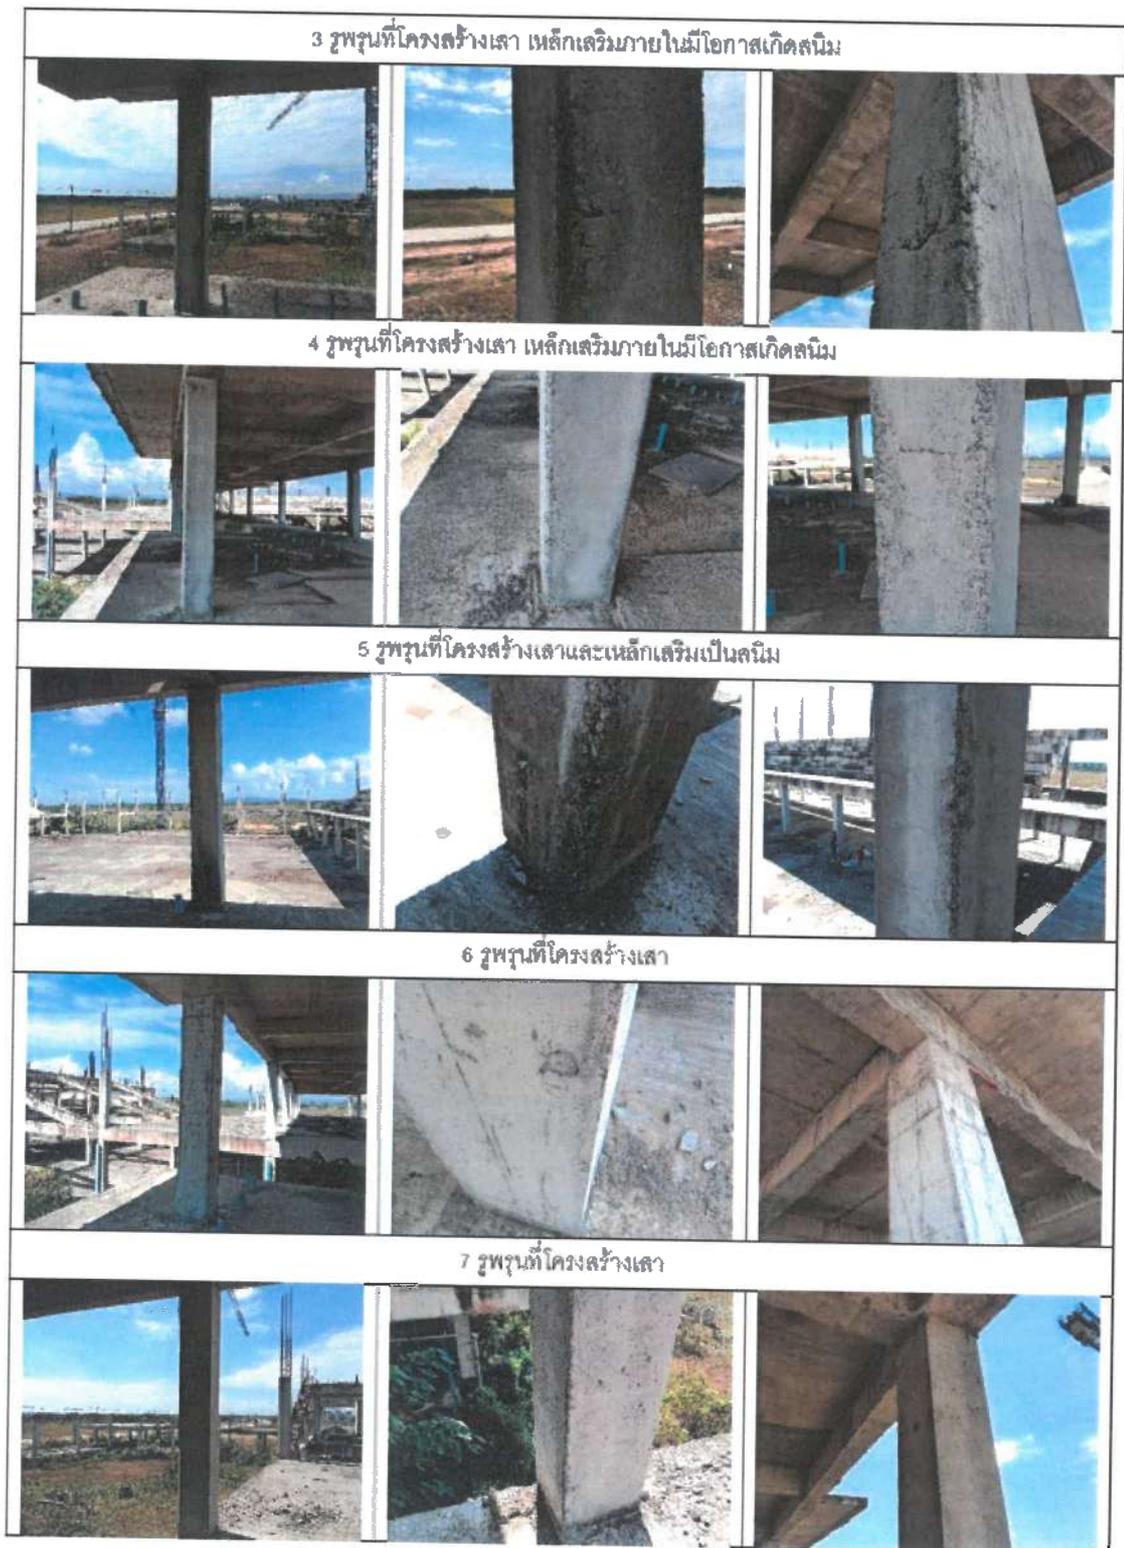


ดร.เอกพิชิตบุรี ปรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิชิต วิจิตรกุล

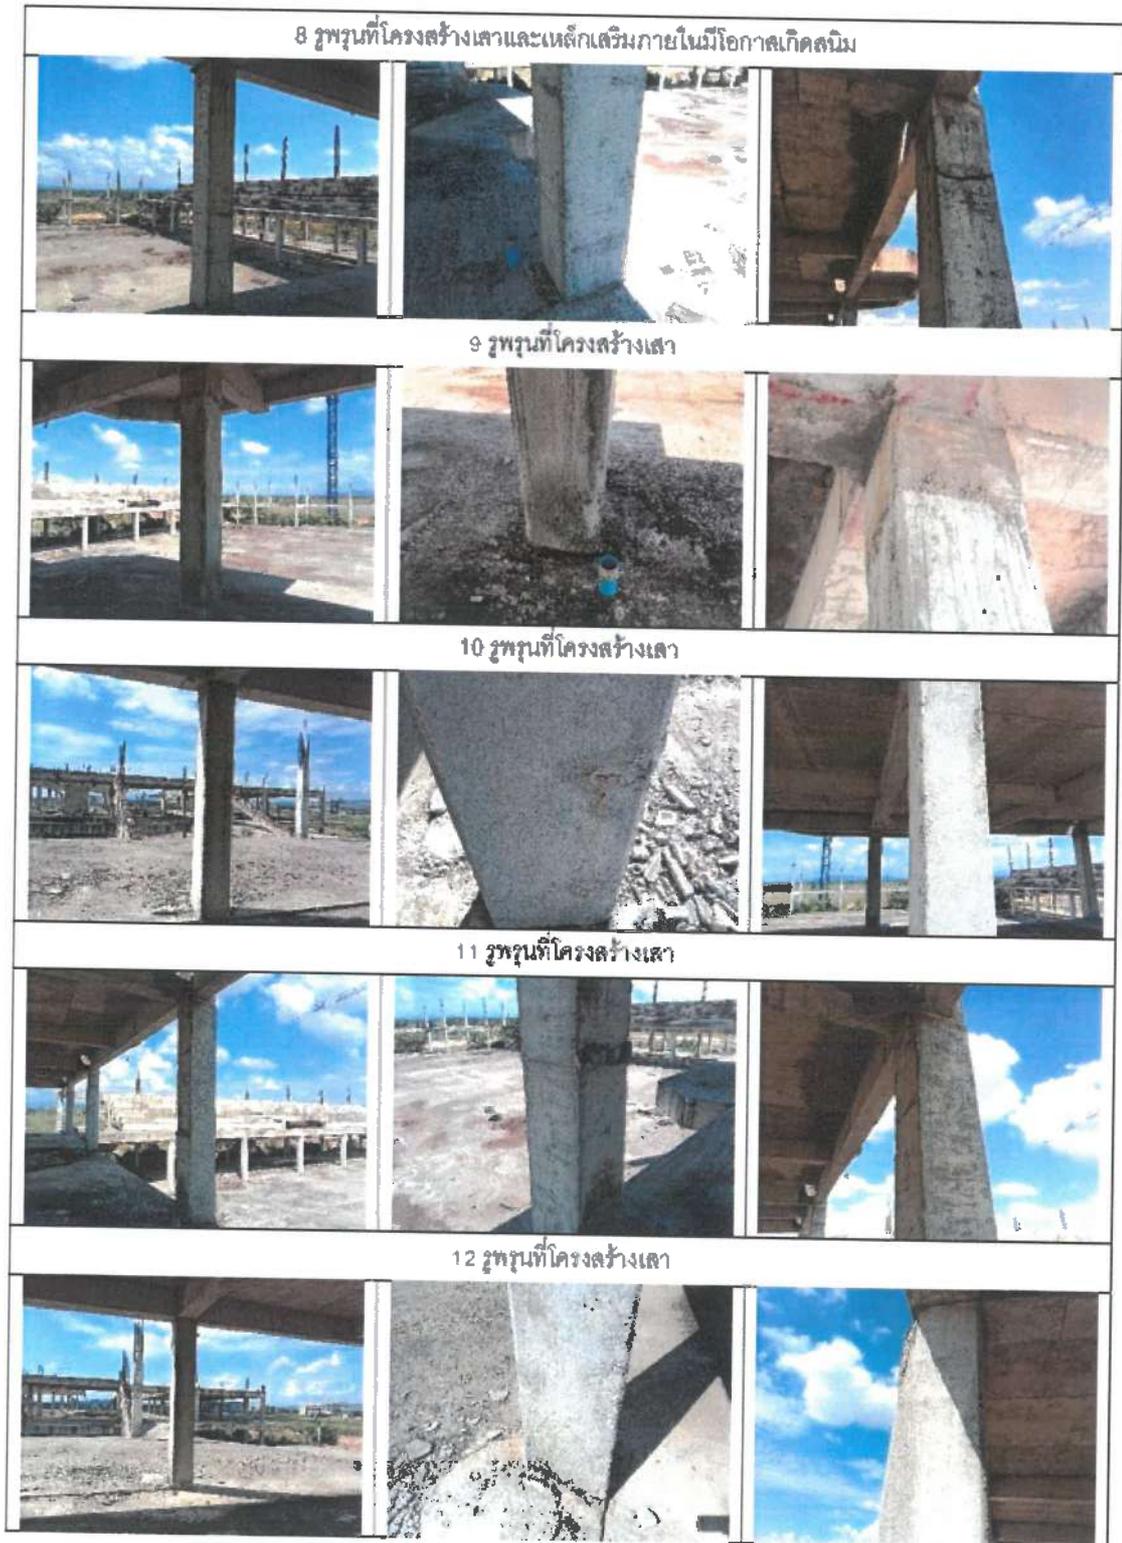


ดร.เอกพิชิตบุรี ปรจงเกลี้ยง



นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์




นายพิชิต วิจิตรกุล

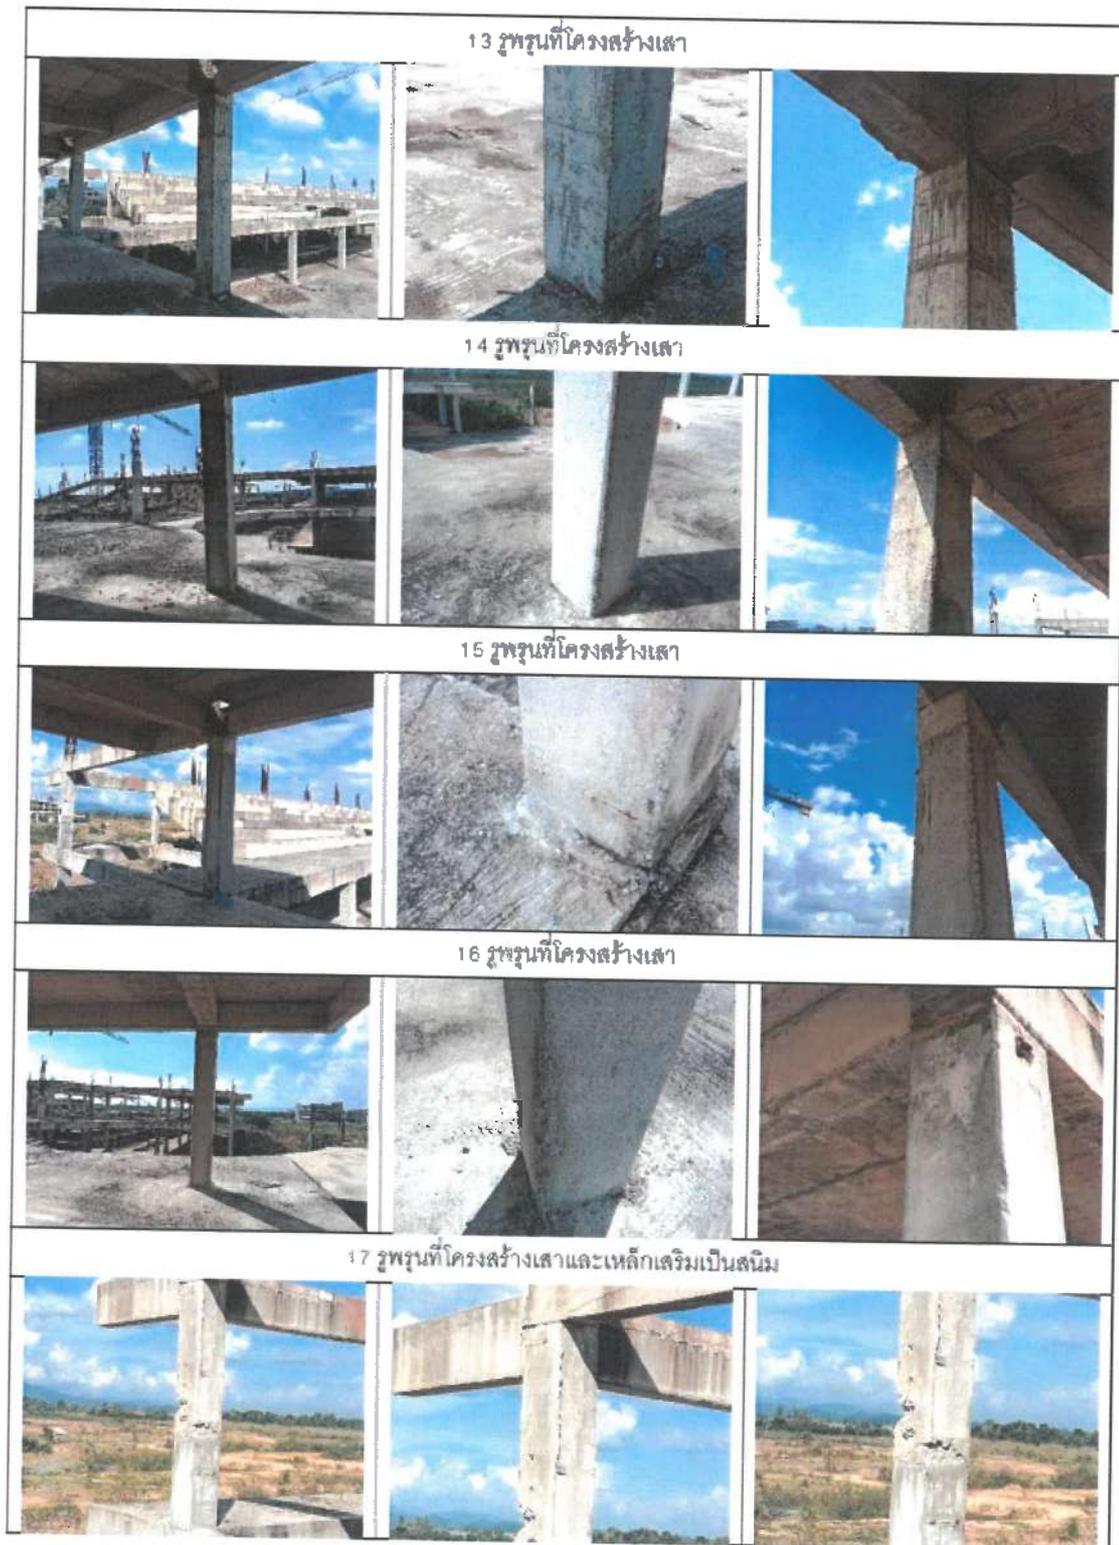


ดร.เอกพิชิตบุรี ปรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิชิต วิจิตรกุล

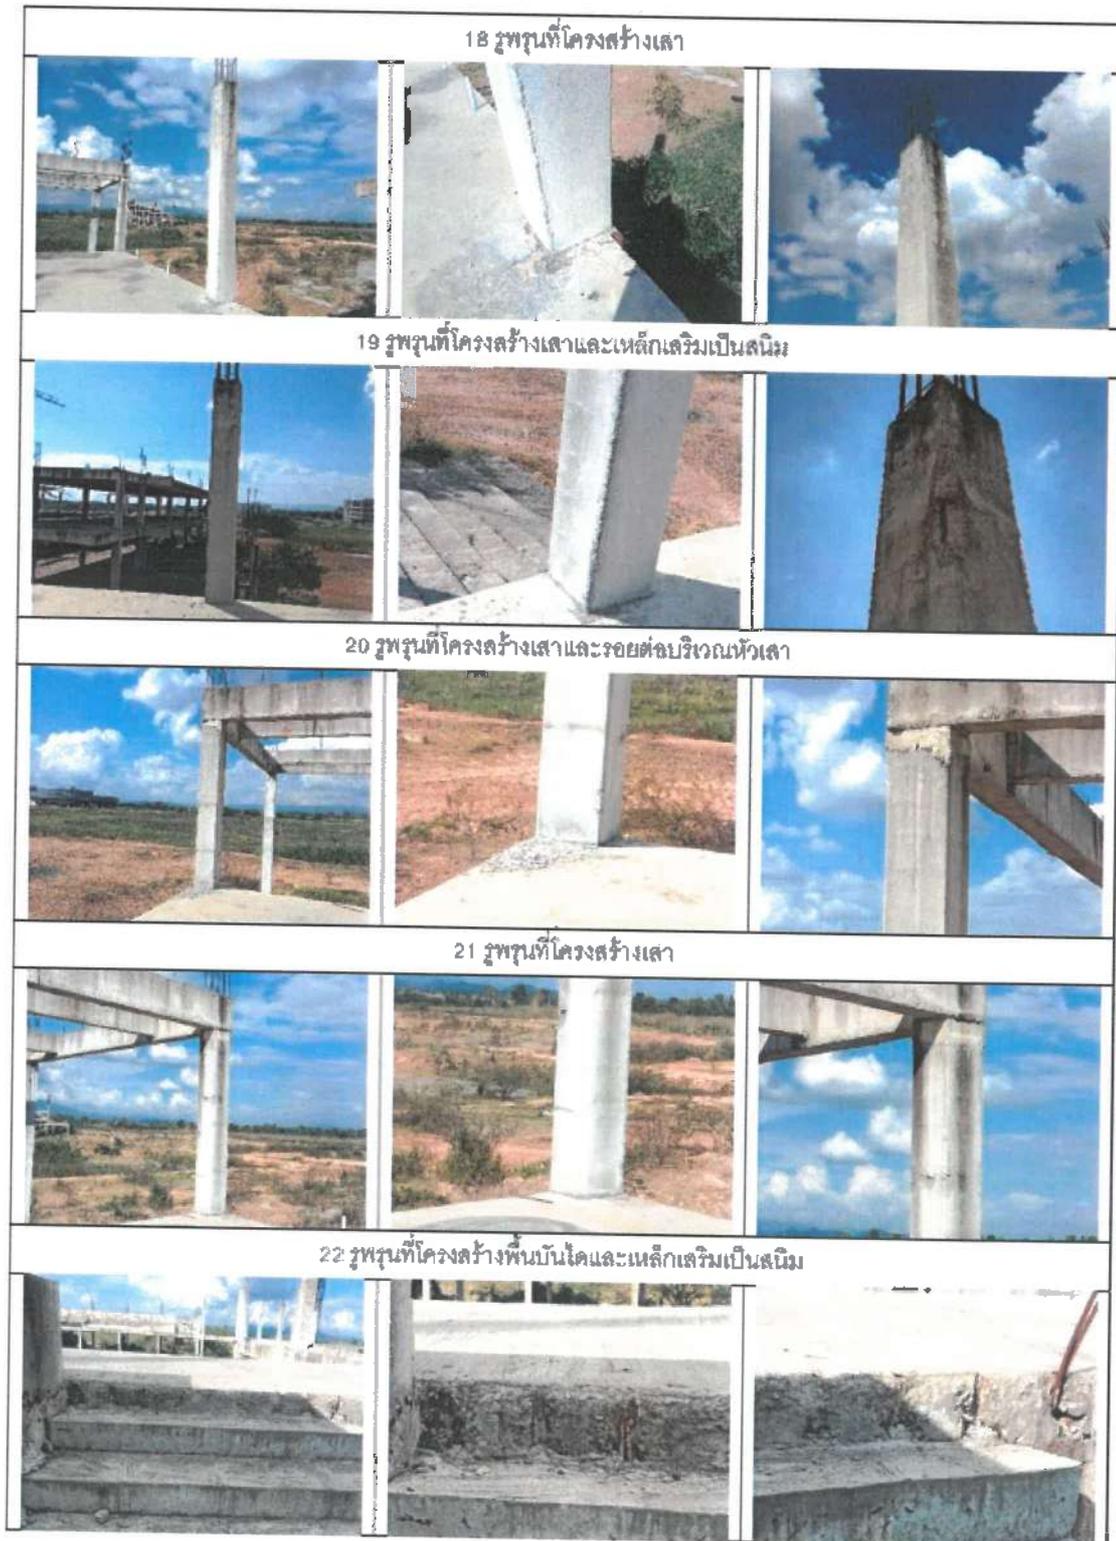

ดร.เอกพิสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิสิทธิ์ วิจิตรกุล

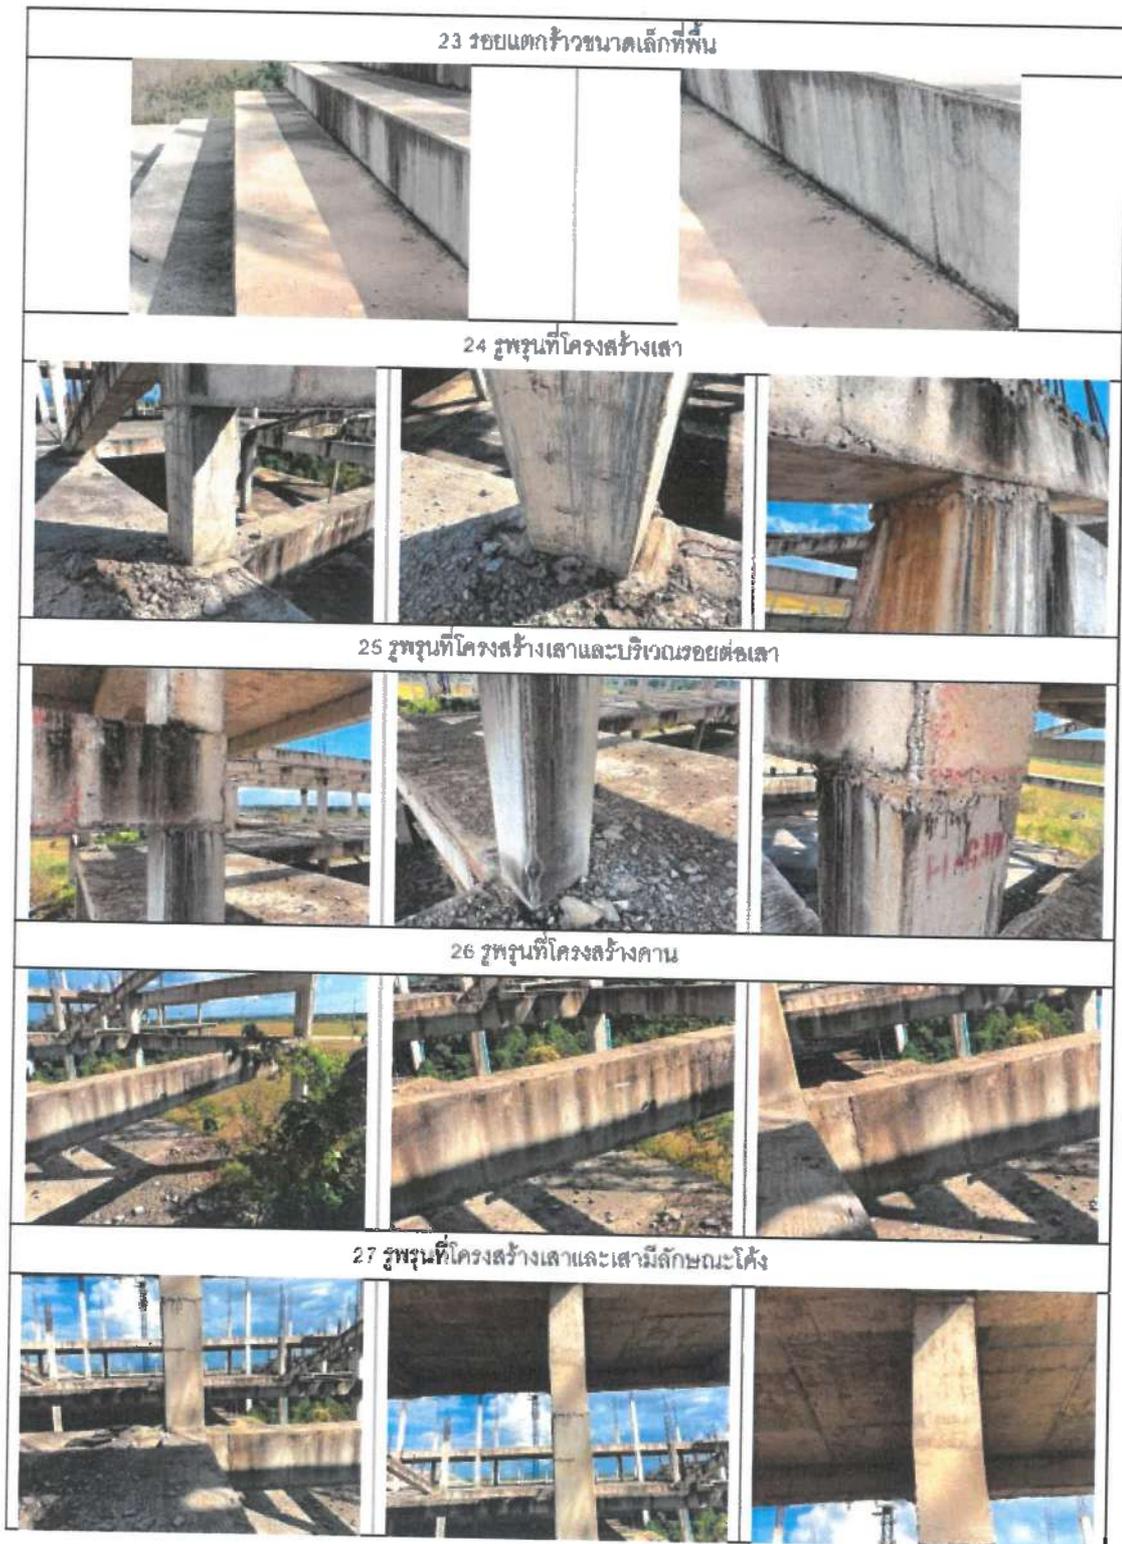


ดร.เอกพิชิตธุ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์




นายพิชิตธุ์ วิจิตรกุล

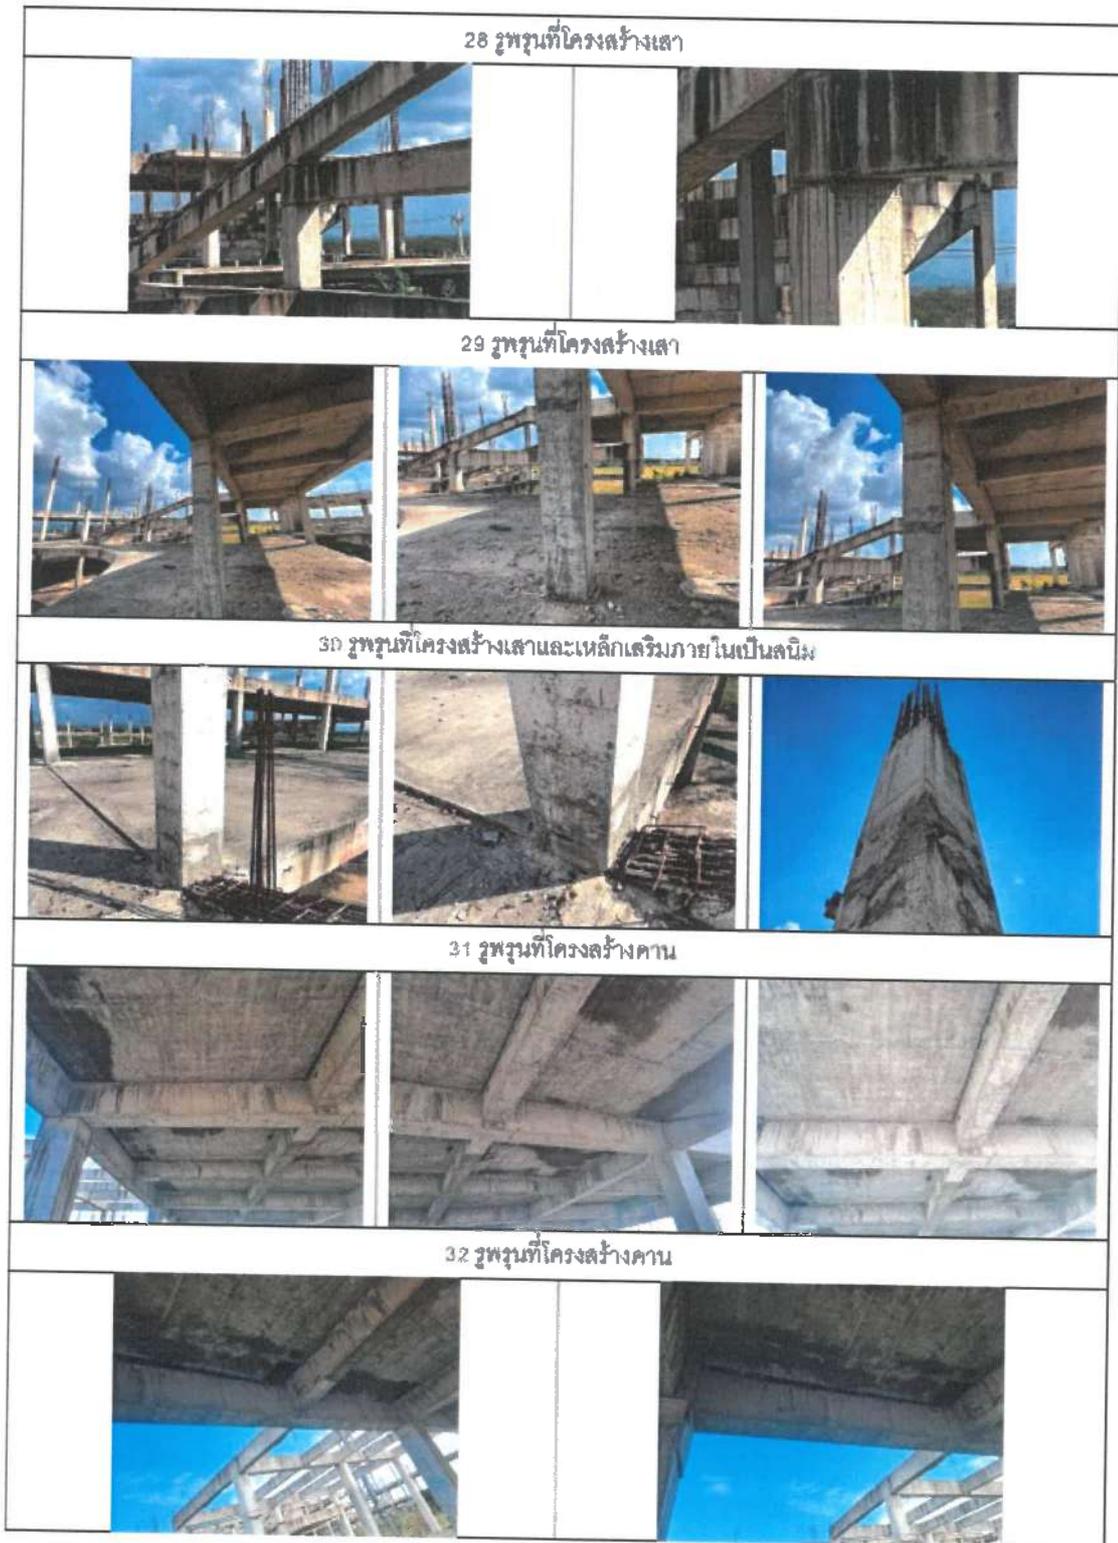


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

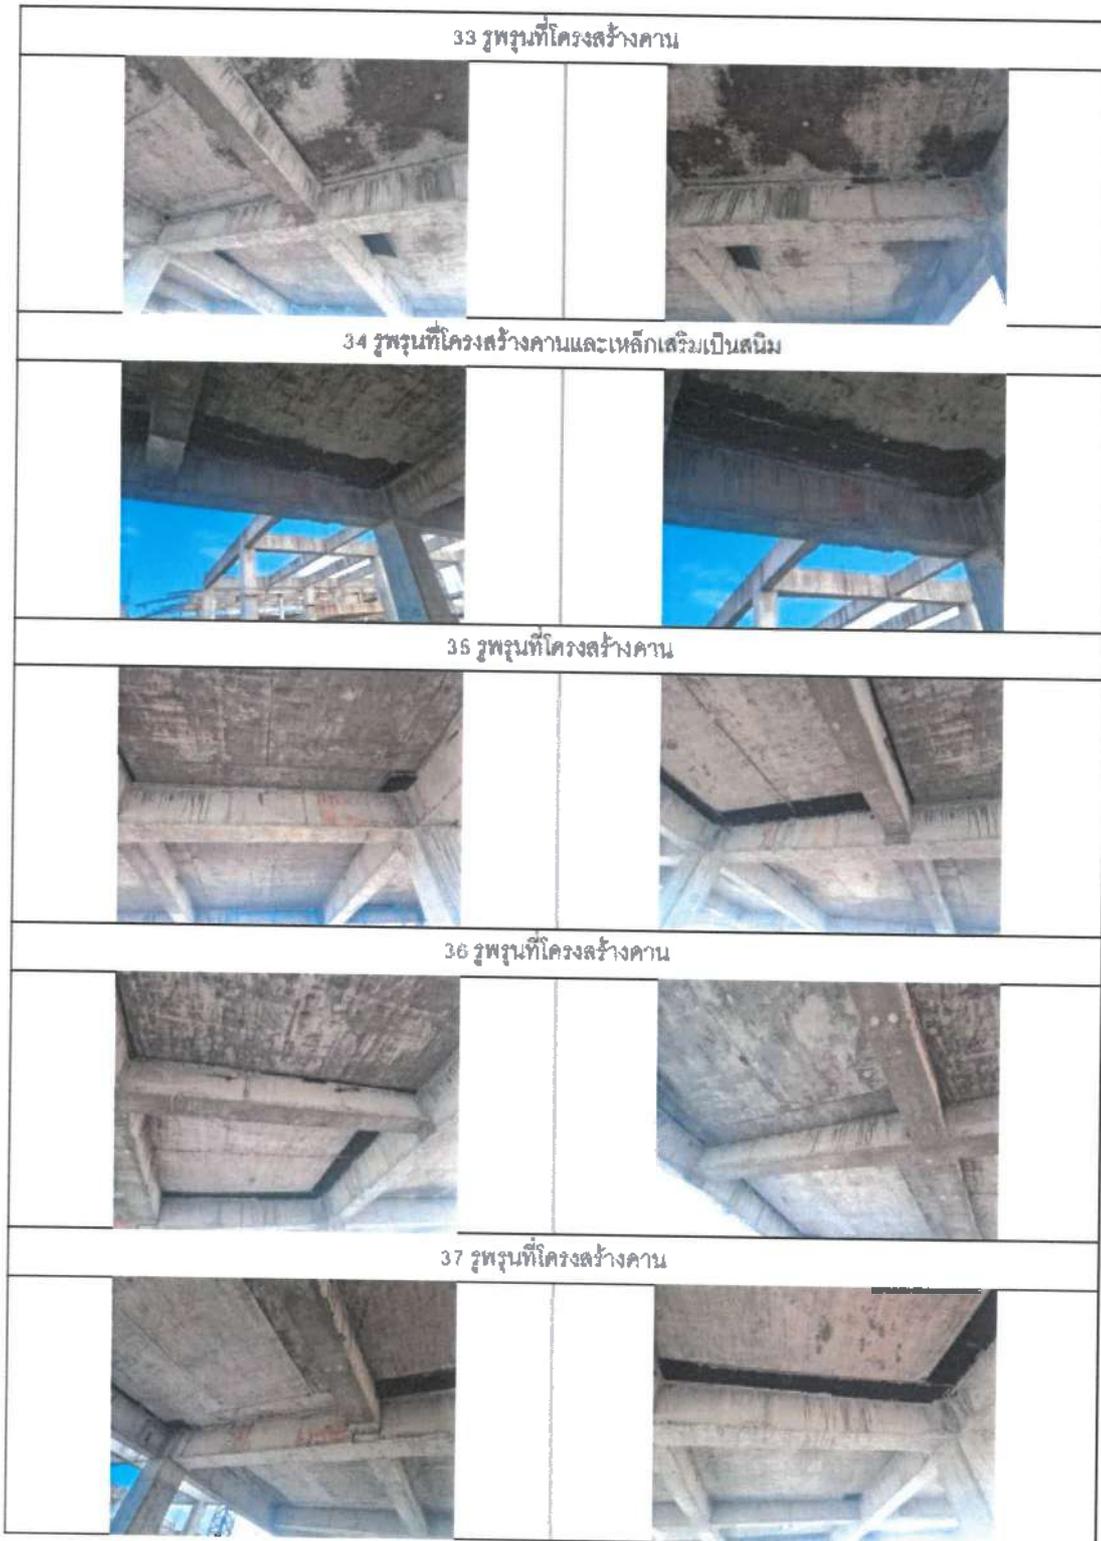


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล



ดร.เอกพิชิตช์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์




นายพิชิตช์ วิจิตรกุล




ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

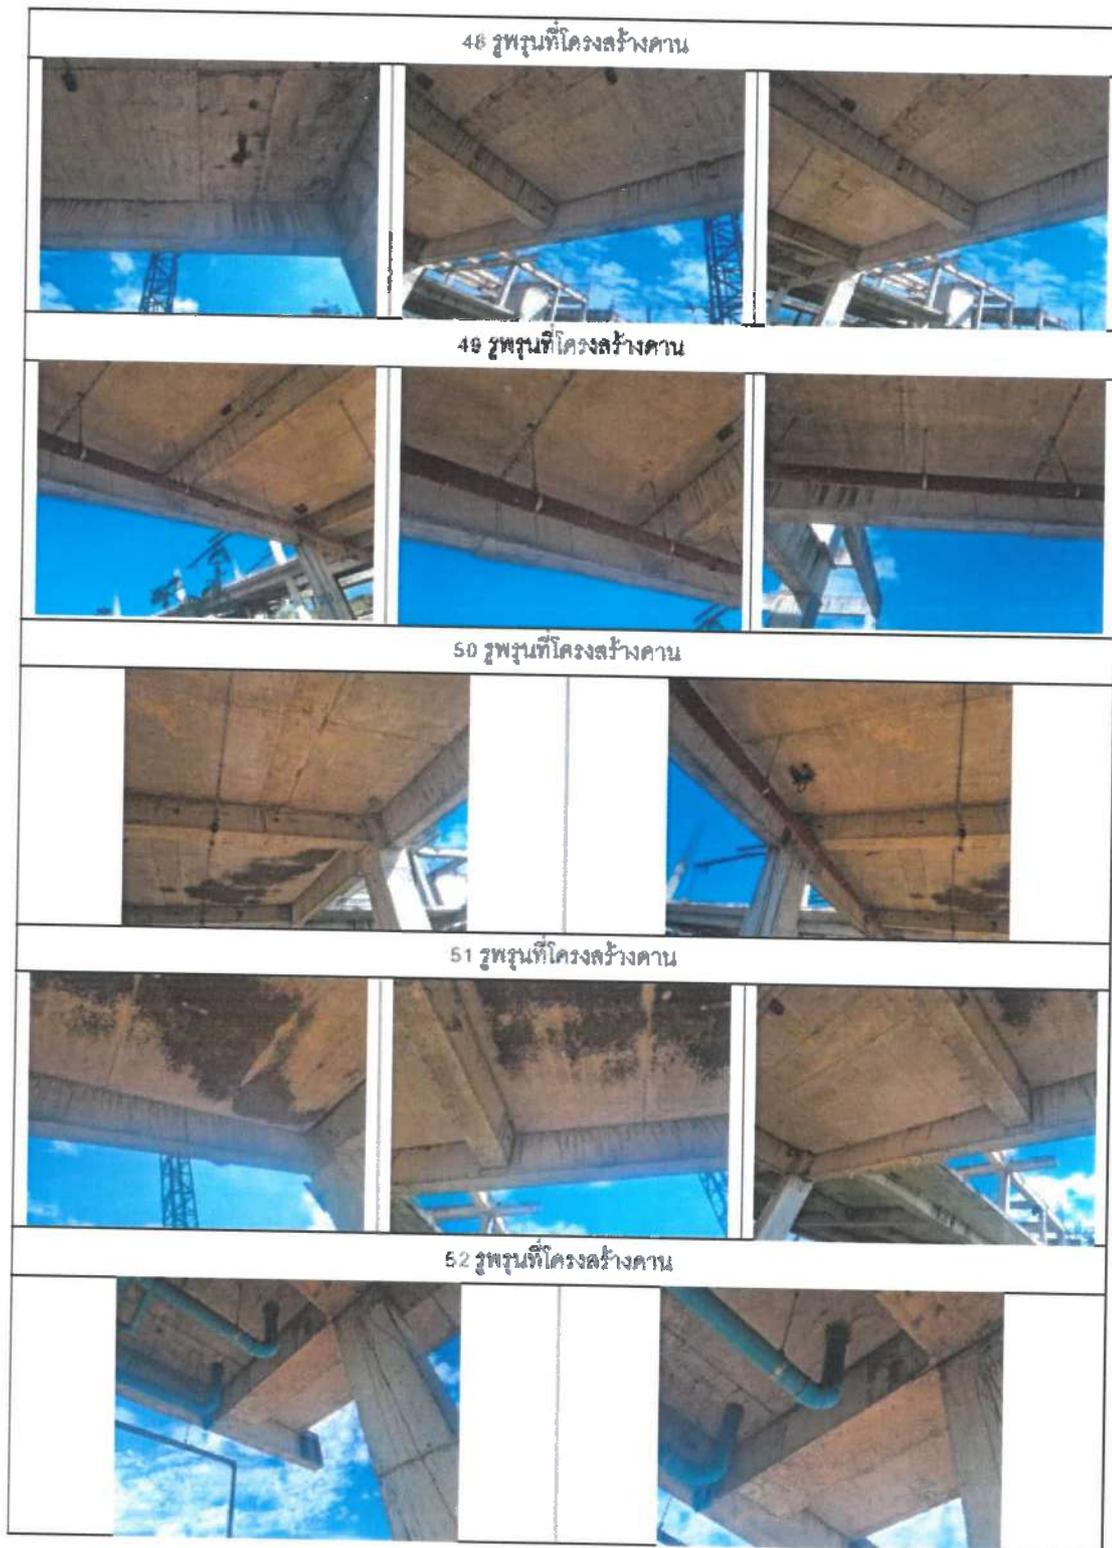


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

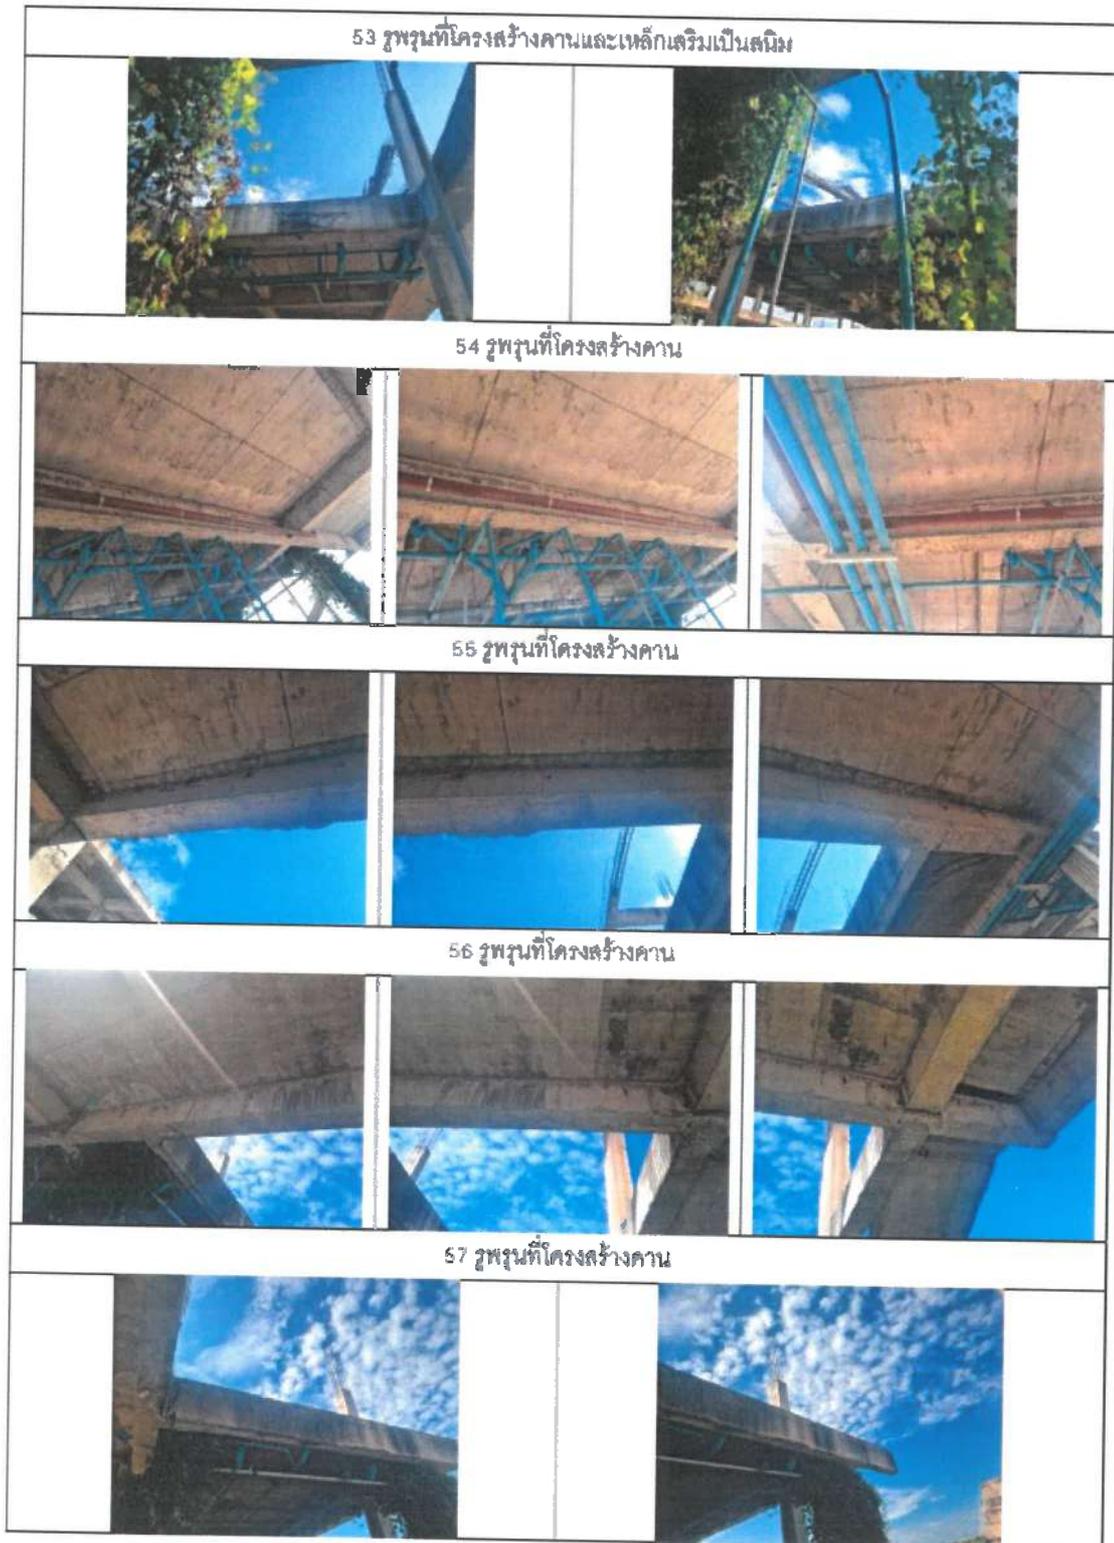


ดร.เอกพิชิต บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิชิต วิจิตรกุล




ดร.เอกพิชิต บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิชิต วิจิตรกุล




ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิสิษฐ์ วิจิตรกุล

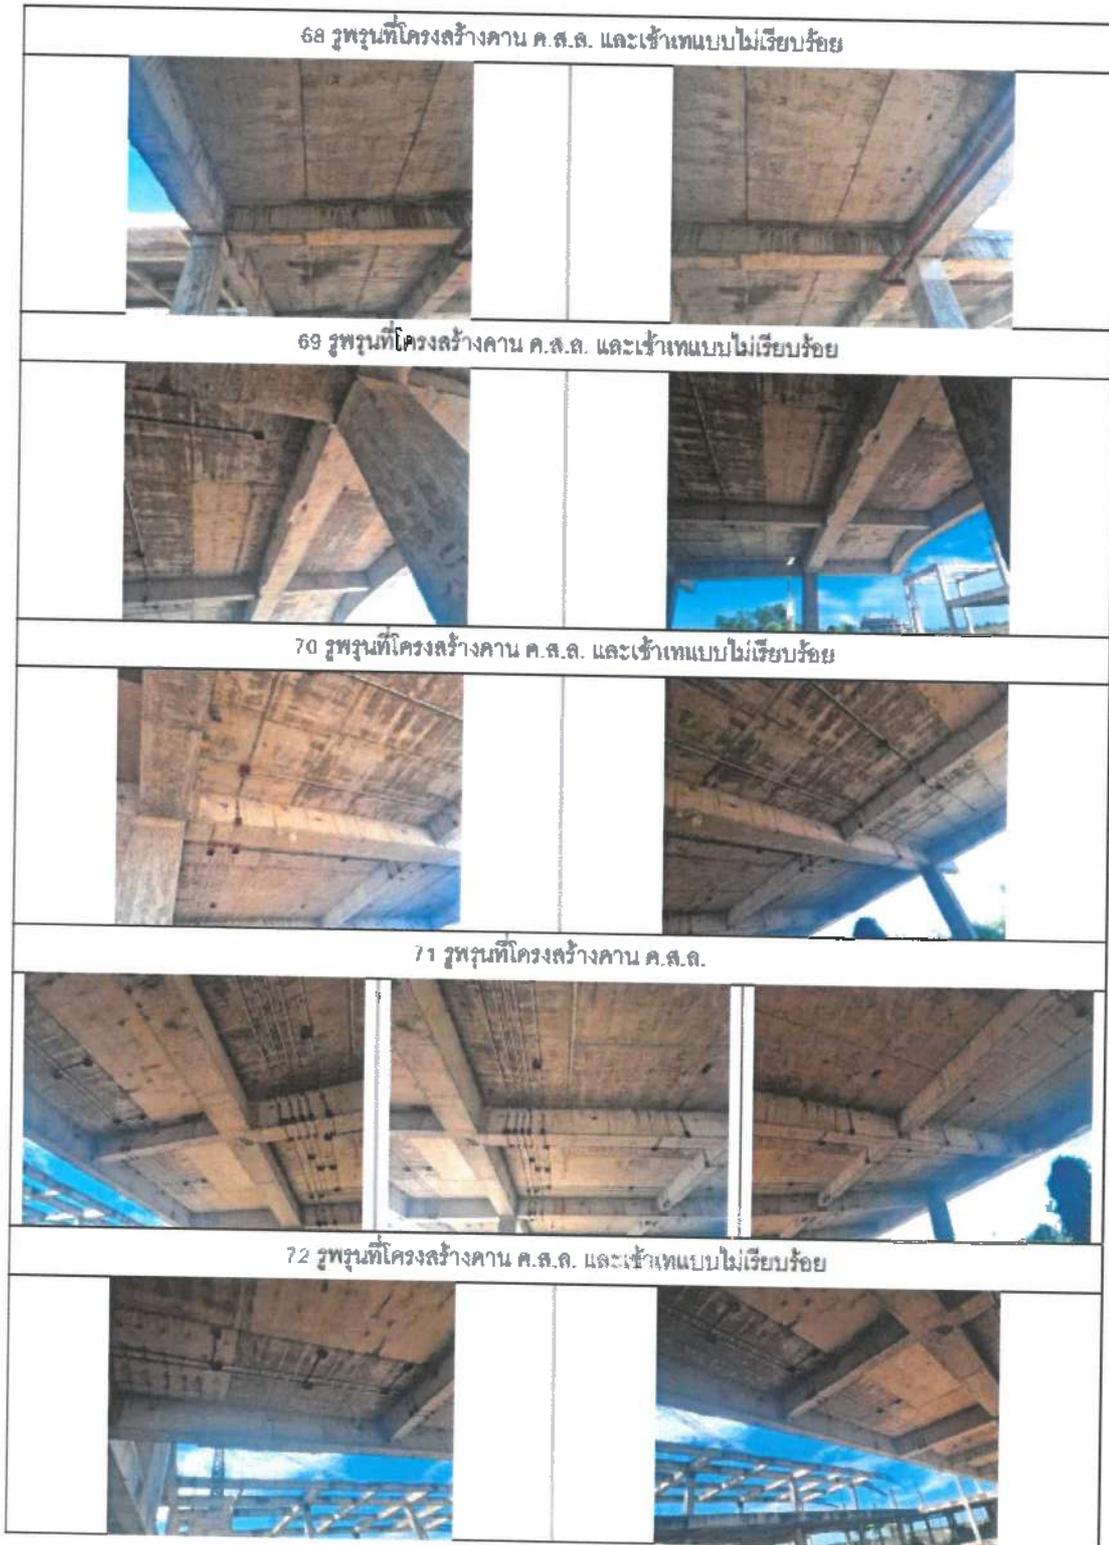


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

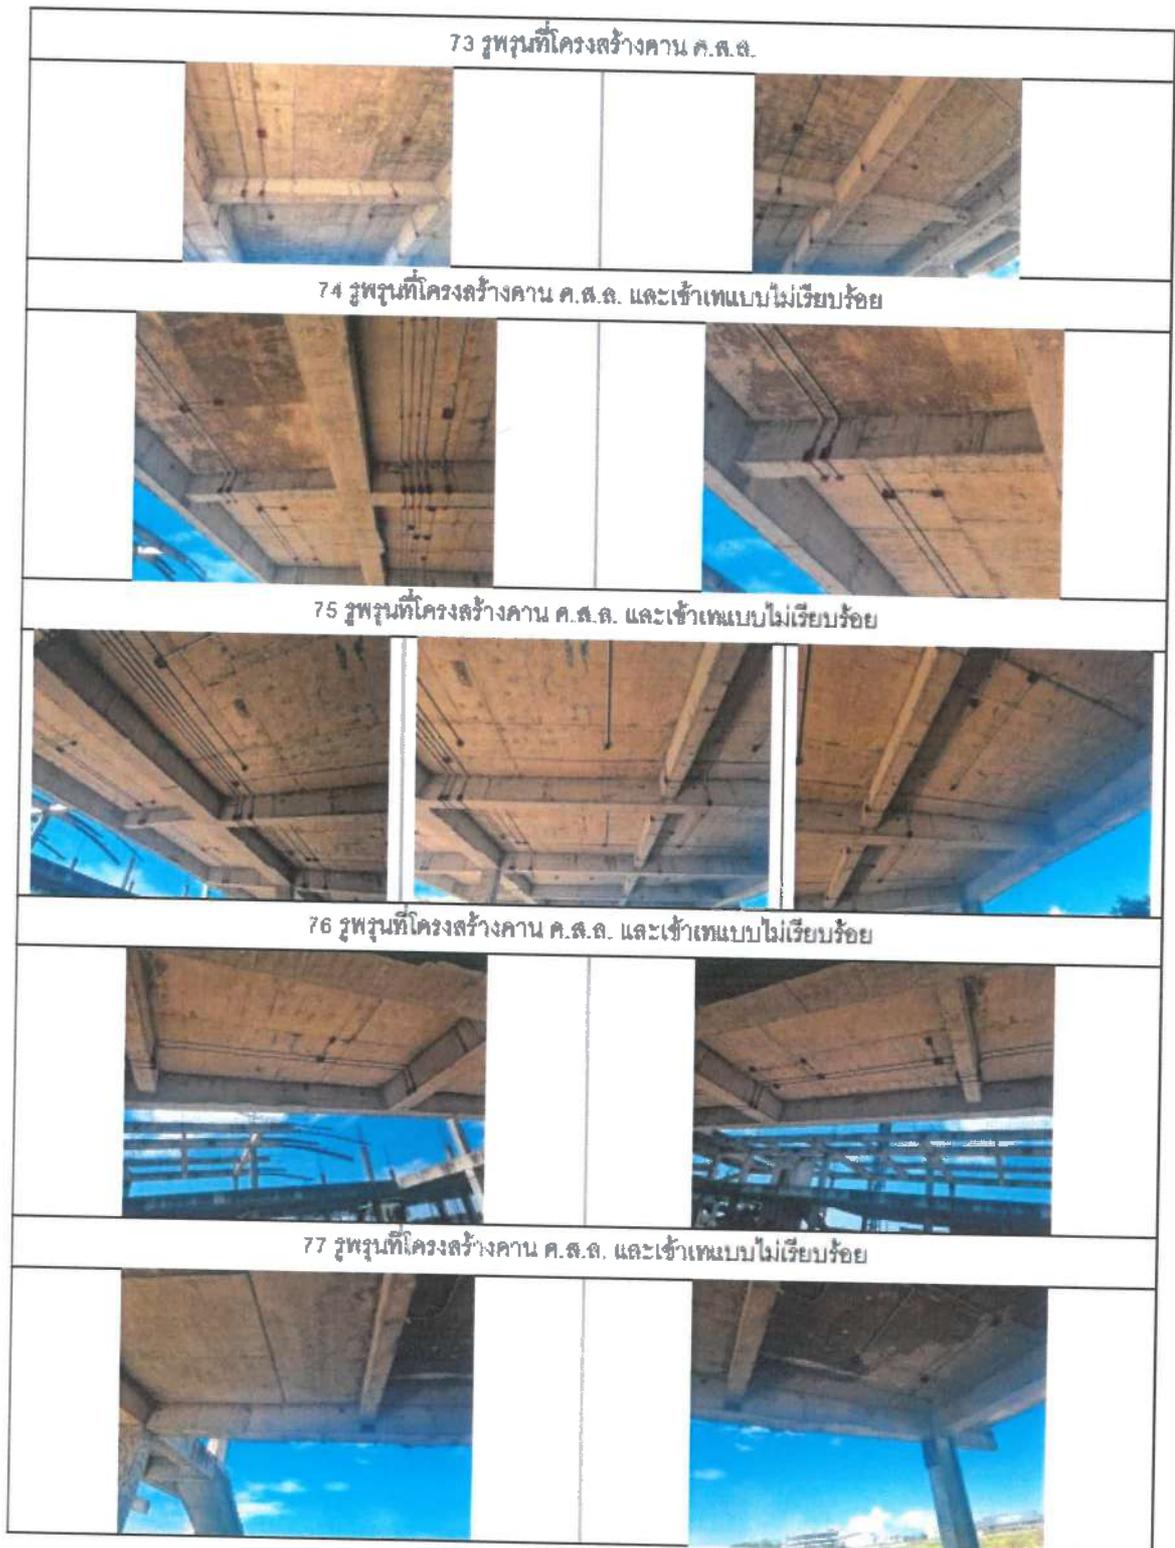


ดร.เอกพิชิต บวรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิชิต วิจิตรกุล

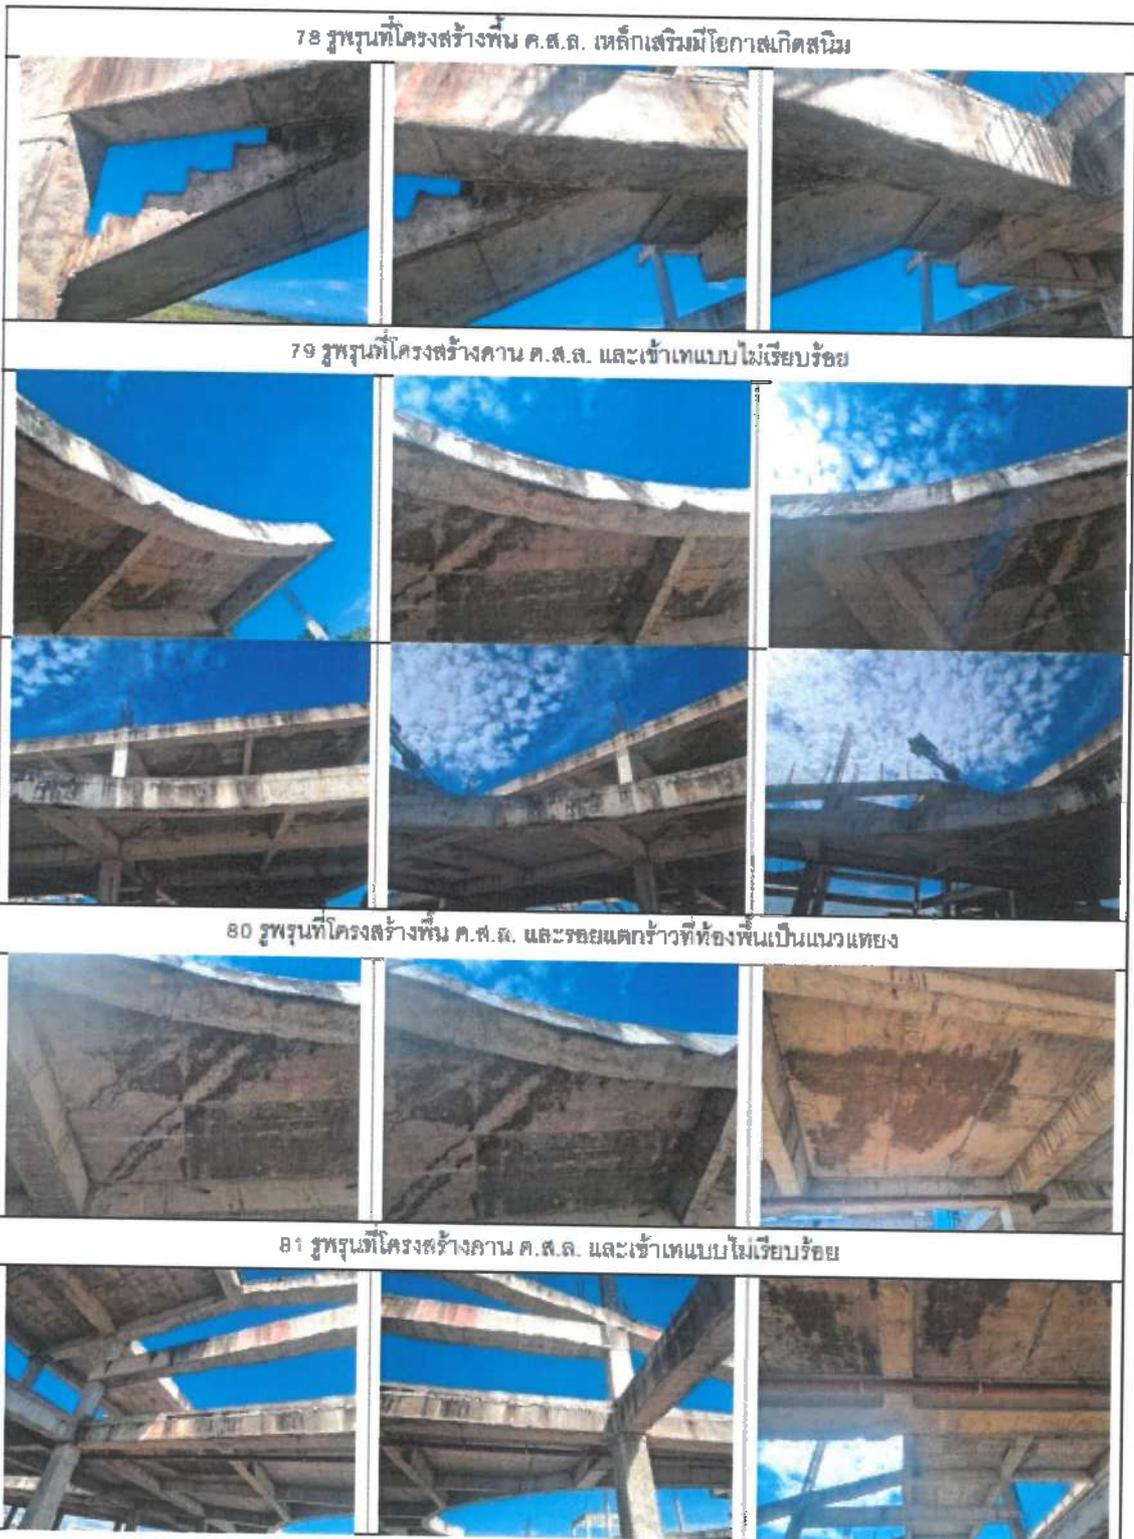


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล




ดร.เอกพิชิต์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิชิต์ วิจิตรกุล

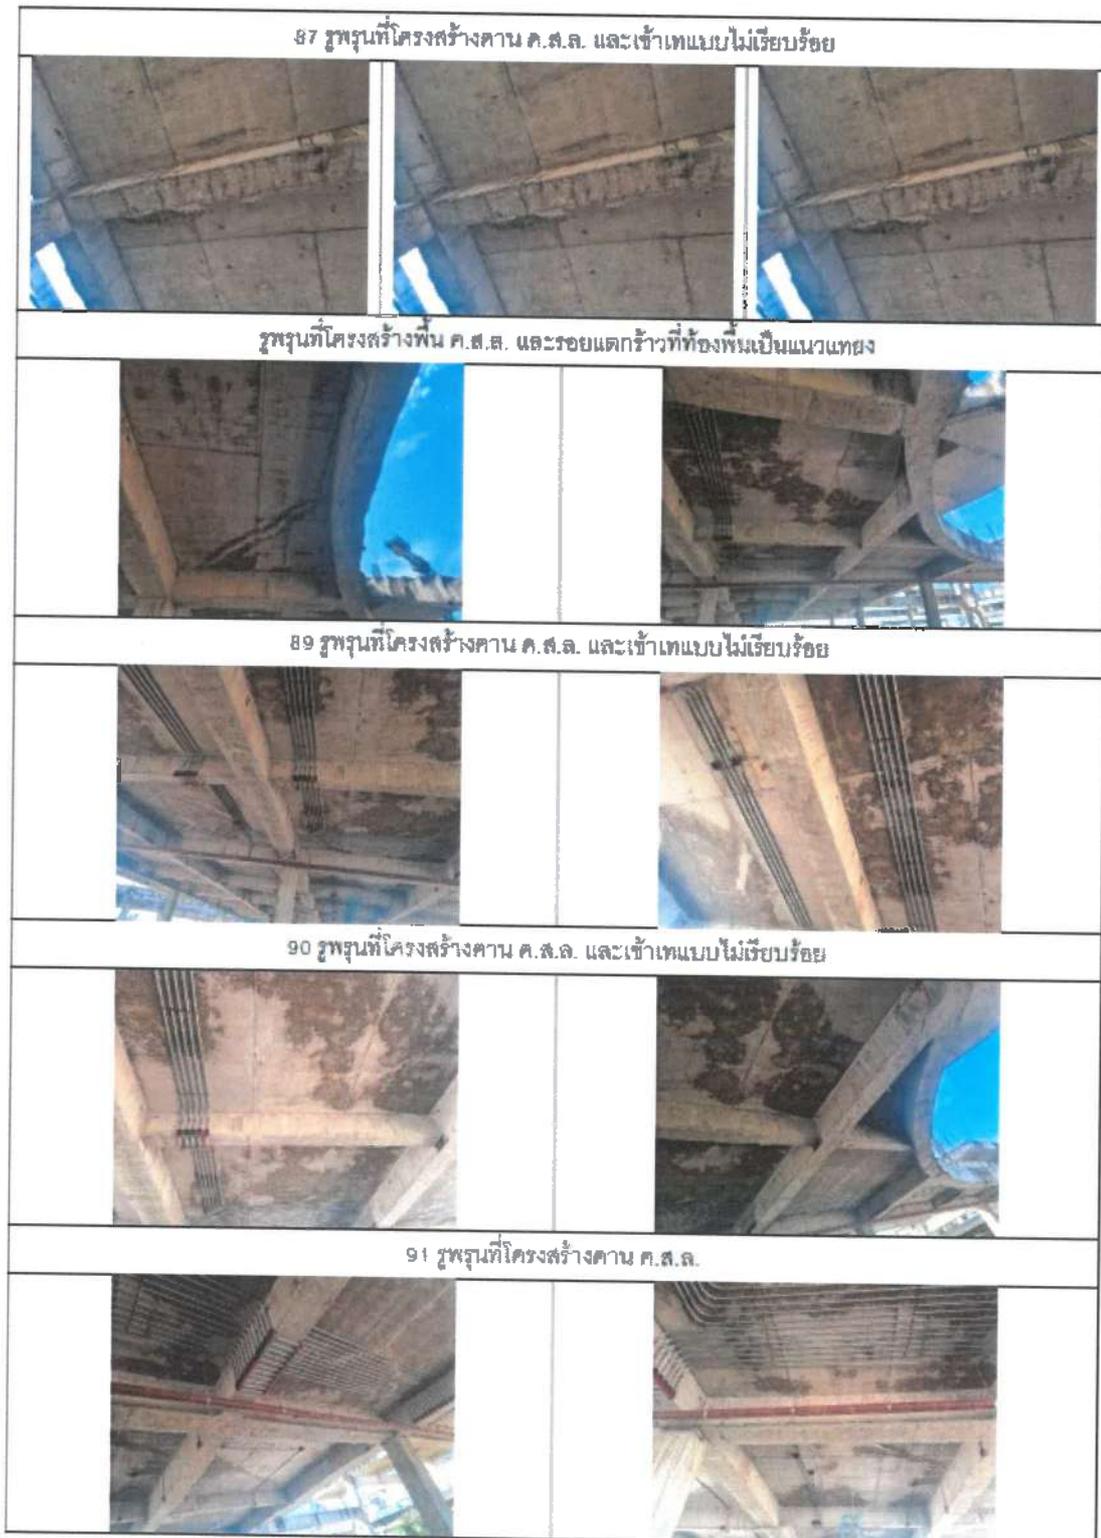

ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจิตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

92 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล. และเข้าเทแบบไม้เรียบร้อย	
	
93 รูปทูนที่โครงสร้างพื้น ค.ส.ล. และรอยแตกร้าวที่ท้องพื้นเป็นแนวตรง	
	
94 รูปทูนที่โครงสร้างพื้น ค.ส.ล. และรอยแตกร้าวที่ท้องพื้นเป็นแนวตรง	
	
95 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล. และเข้าเทแบบไม้เรียบร้อย	
	
96 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล. และเข้าเทแบบไม้เรียบร้อย	
	




ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจิตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

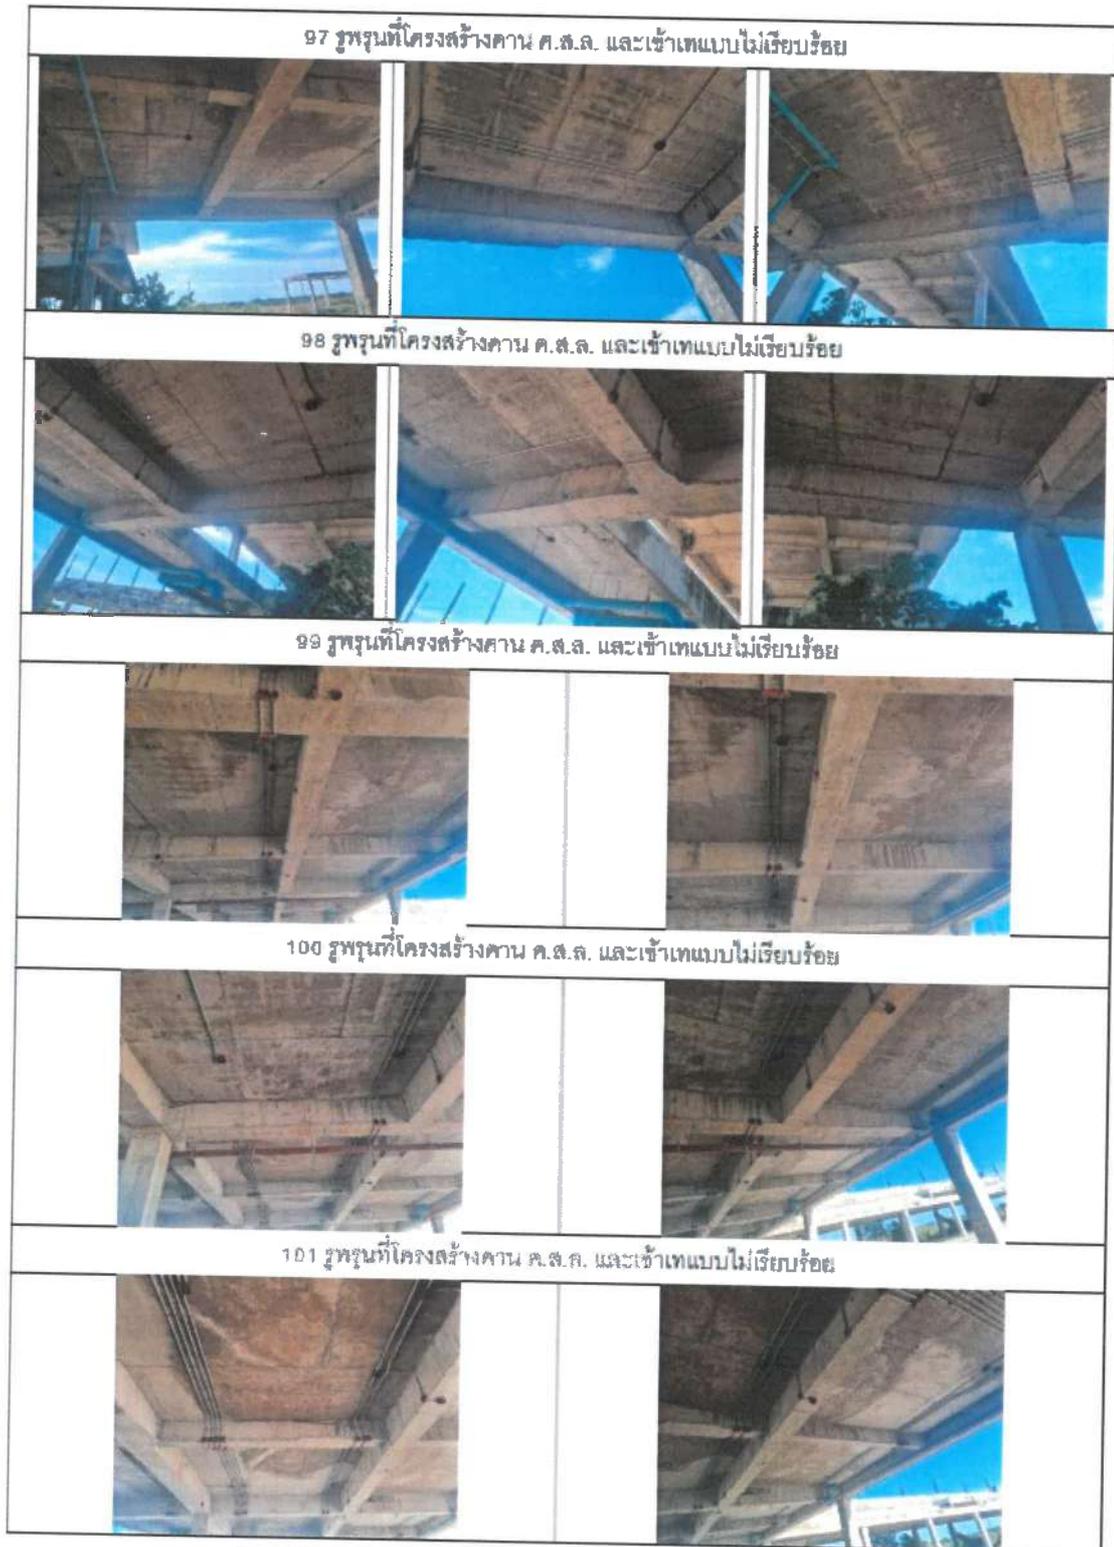


ดร.เอกพิสัยธุ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

102 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ต. และเข้าเทแบบไม่เรียบร้อย		
		
103 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ต. และเข้าเทแบบไม่เรียบร้อย		
		
104 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ต.		
		
105 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ต. และเหล็กเสริมภายในอาจเป็นสนิม		
		
106 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ต.		
		



ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาววรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล




ดร.เอกพิสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิสิทธิ์ วิจิตรกุล

112 รูปทรงแท่งที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล. และเหล็กเสริมภายในอาจเป็นสนิม		
		
113 รูปทรงแท่งที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล.		
		
114 รูปทรงแท่งที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล. และเส้นแบบไม่เรียบร้อย		
		
115 รูปทรงแท่งที่โครงสร้างเสา ค.ส.ล. เหล็กเสริมภายในอาจเป็นสนิม		
		
116 รูปทรงแท่งที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล.		
		



ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

117 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล. และเหล็กเสริมภายในมีโอกาสเป็นสนิม		
		
118 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล. และเข้าแบบไม่เรียบร้อย		
		
119 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล. และเข้าแบบไม่เรียบร้อย		
		
120 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล. เหล็กเสริมภายในมีโอกาสเกิดสนิม		
		
121 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล. และเข้าแบบไม่เรียบร้อย		
		




ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์




นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

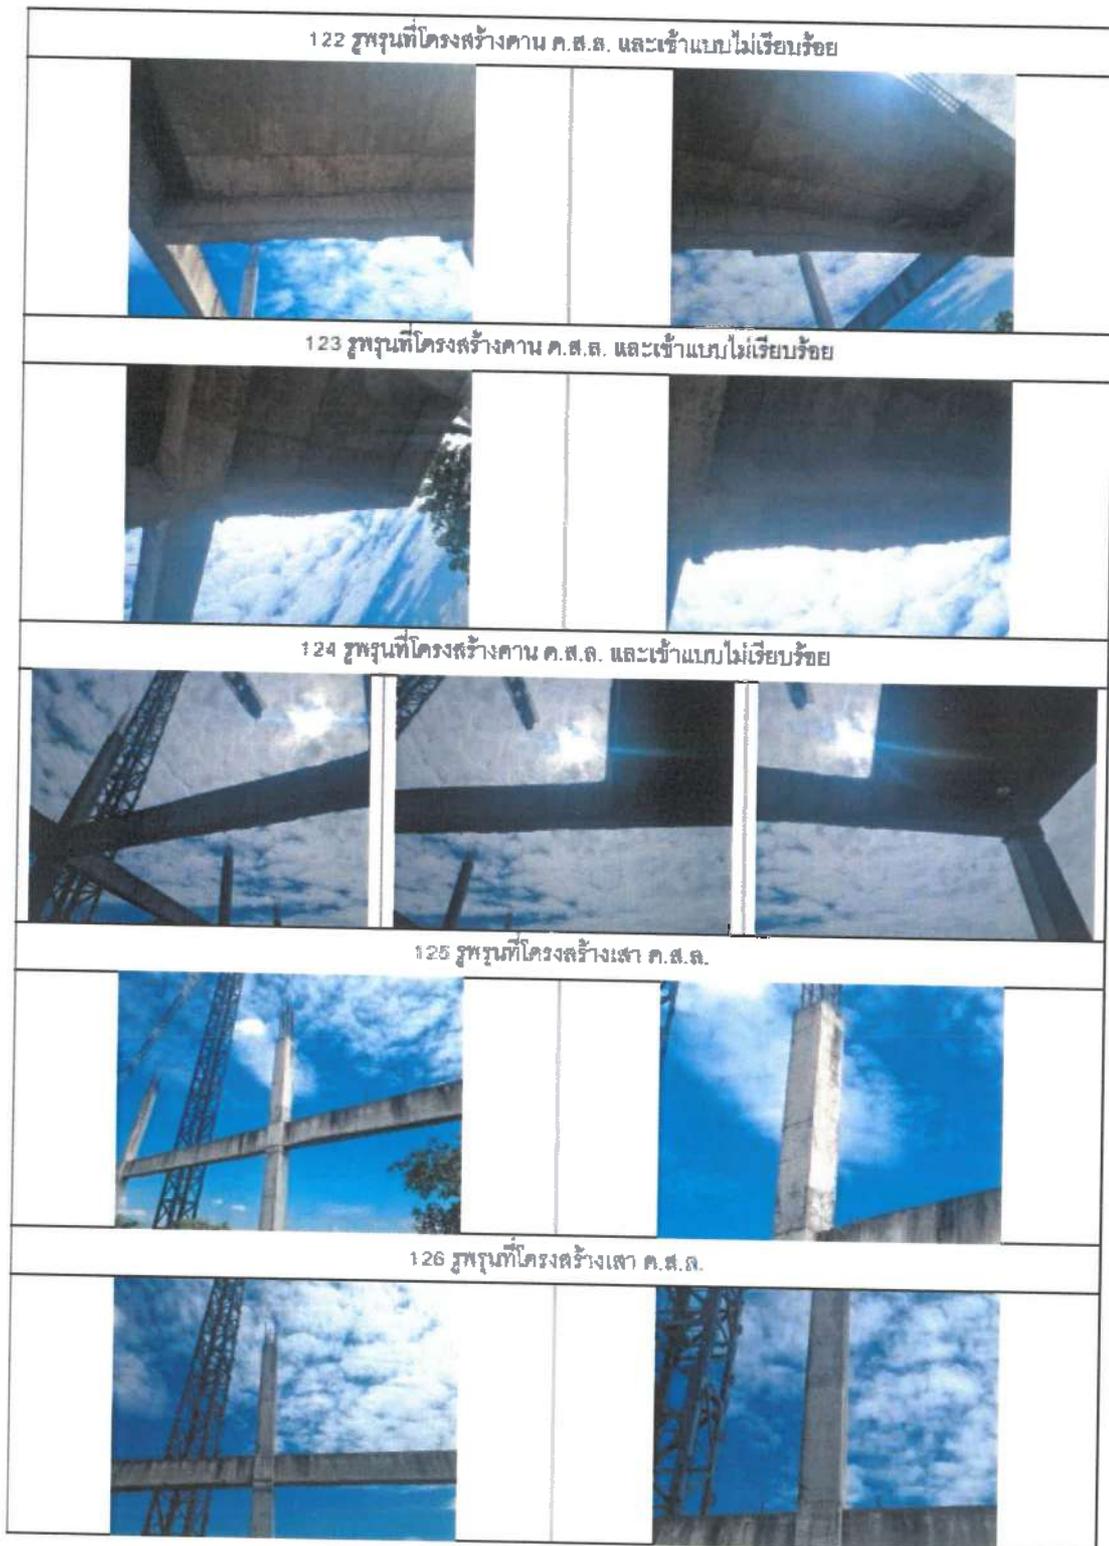


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

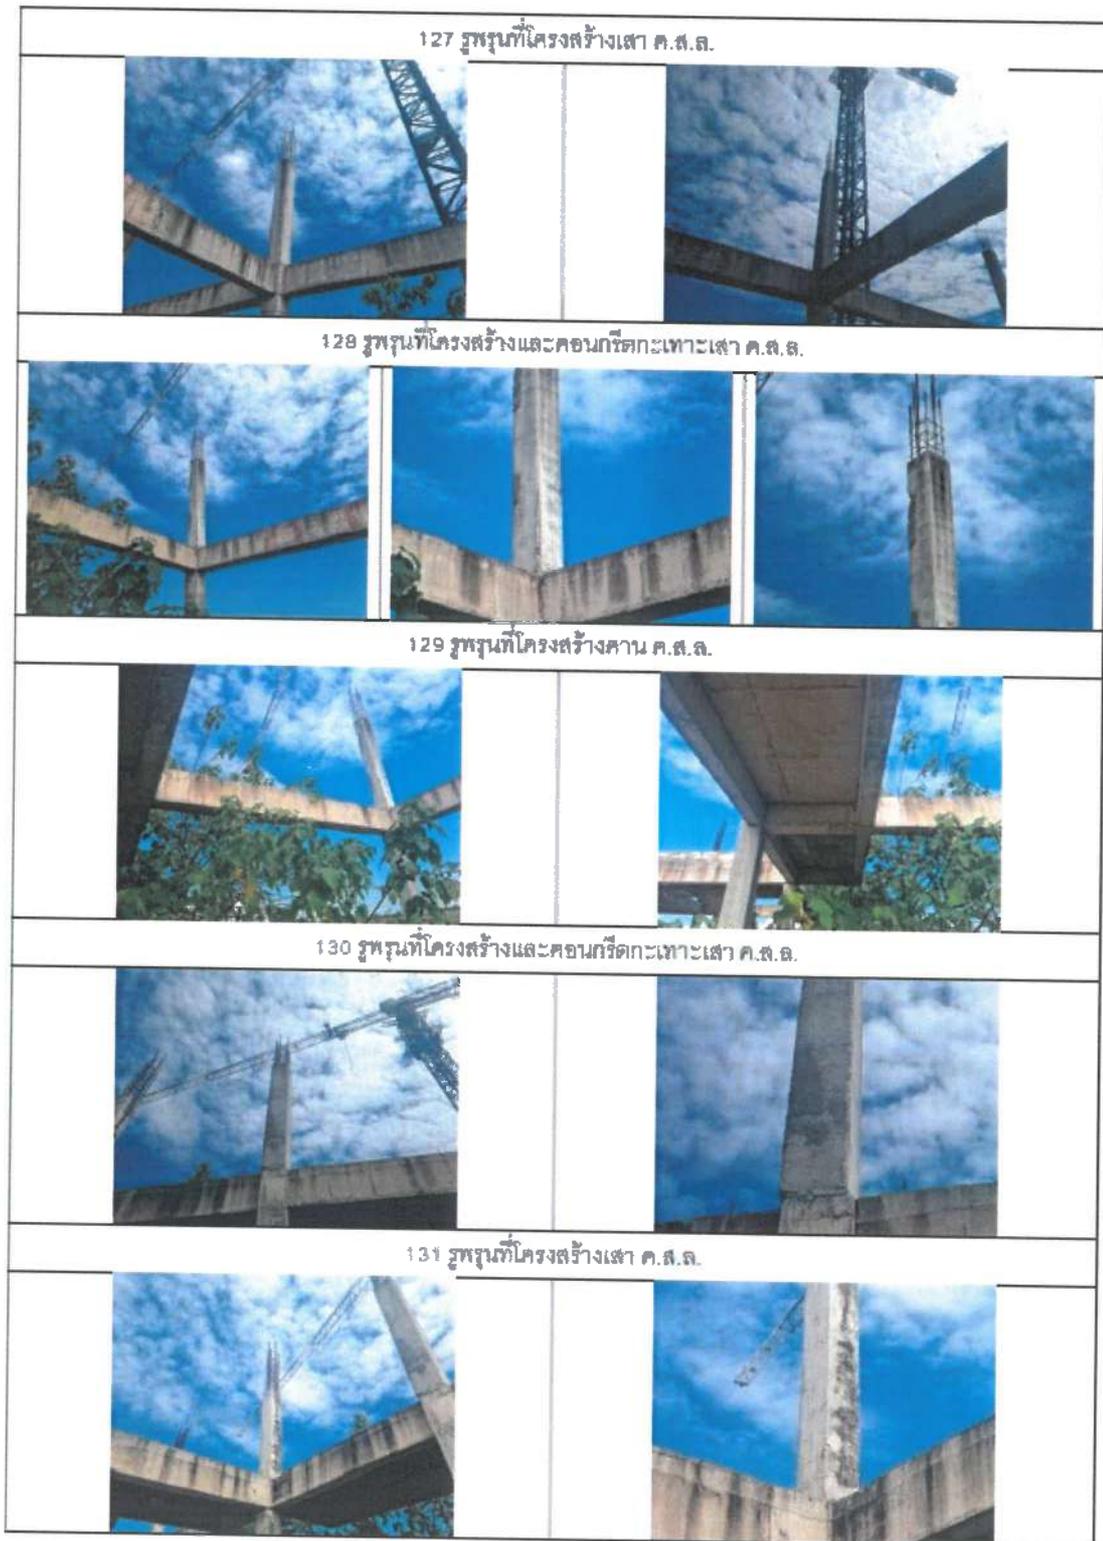


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

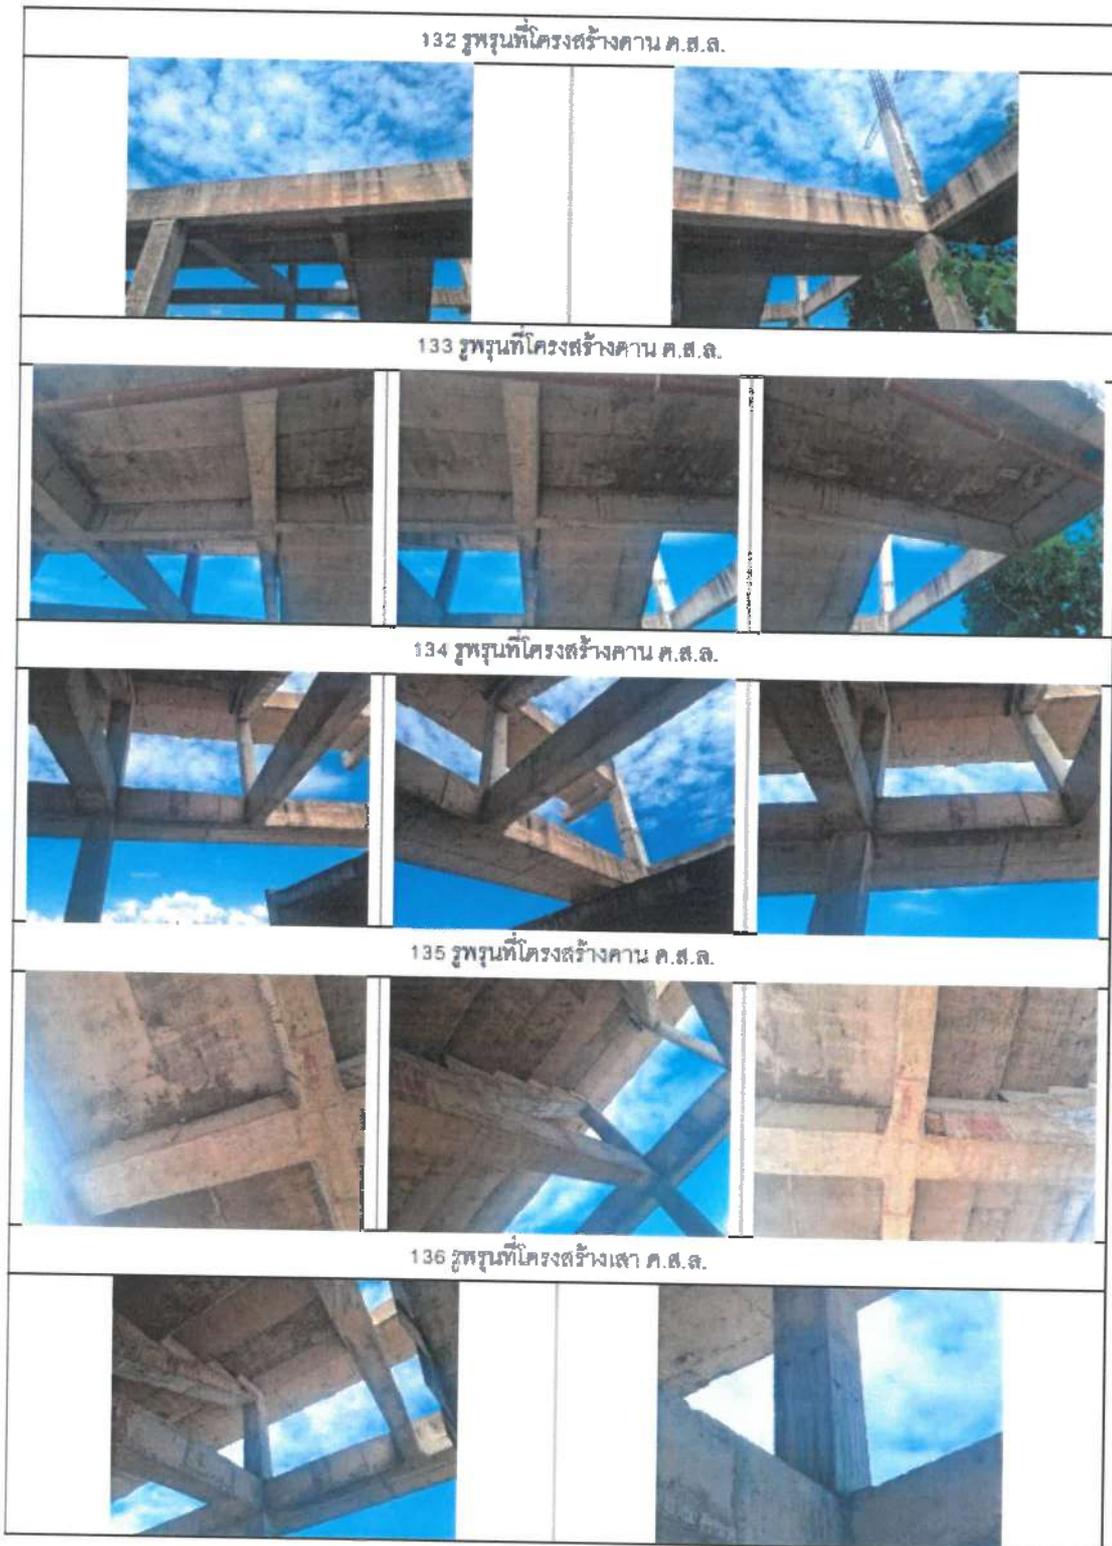


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรณิการ์ สุจิตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

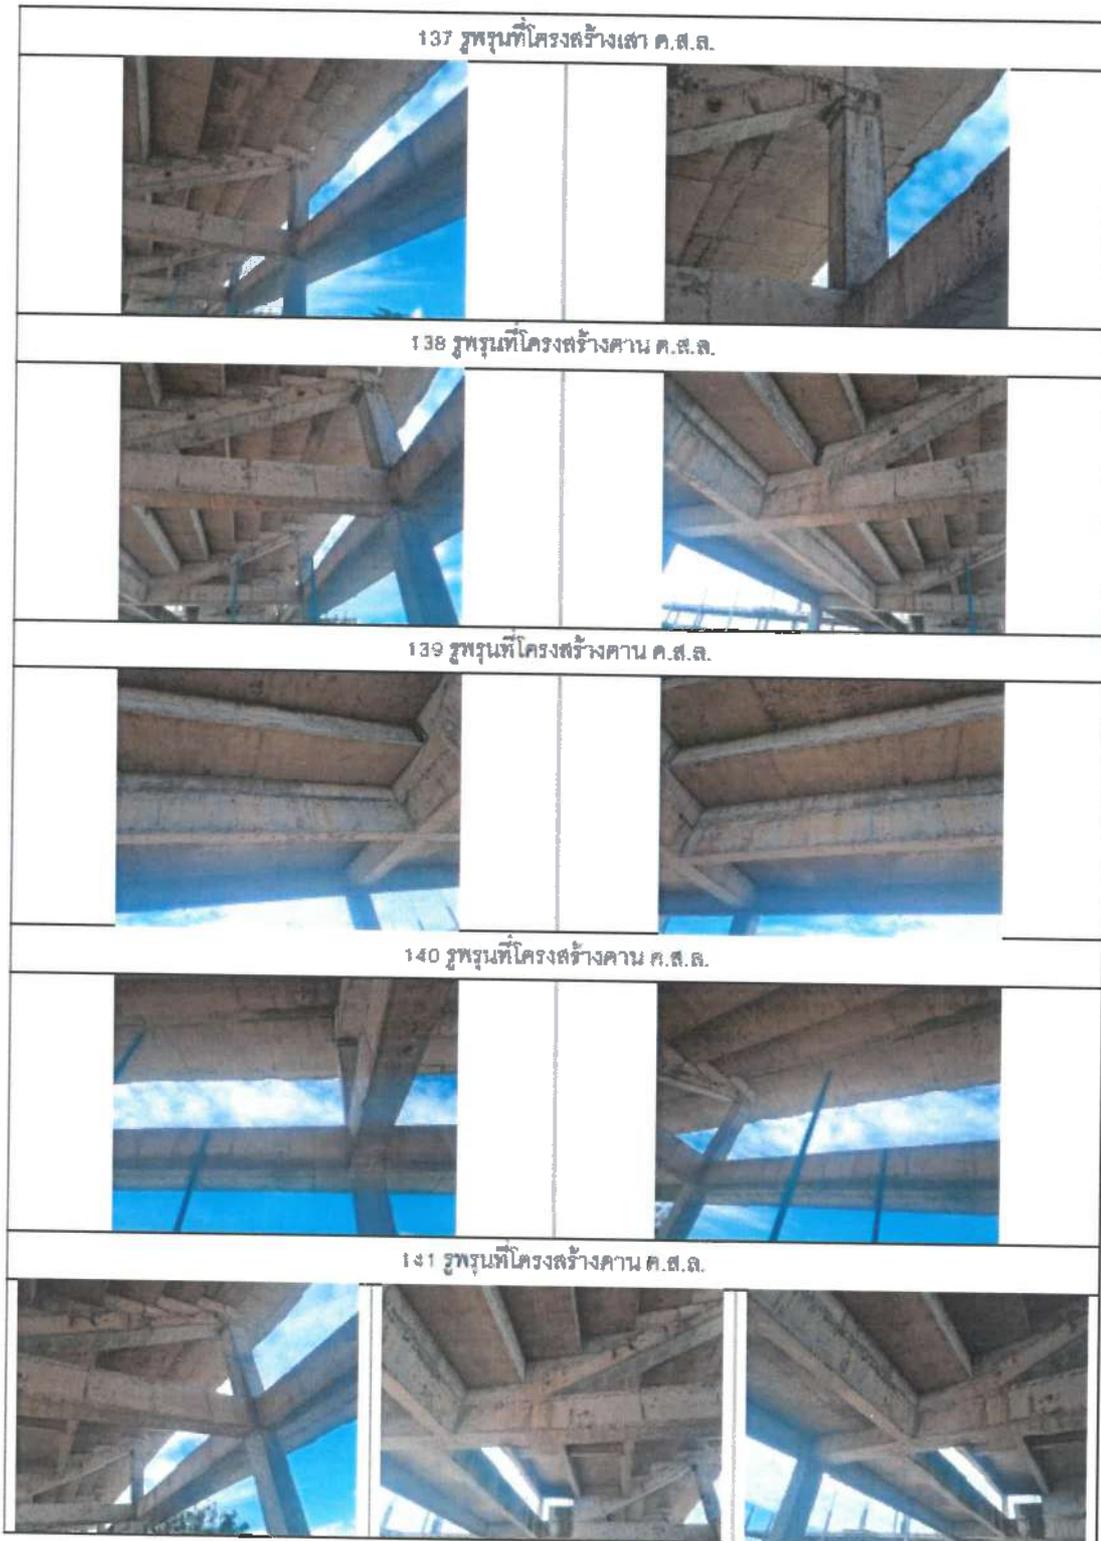


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

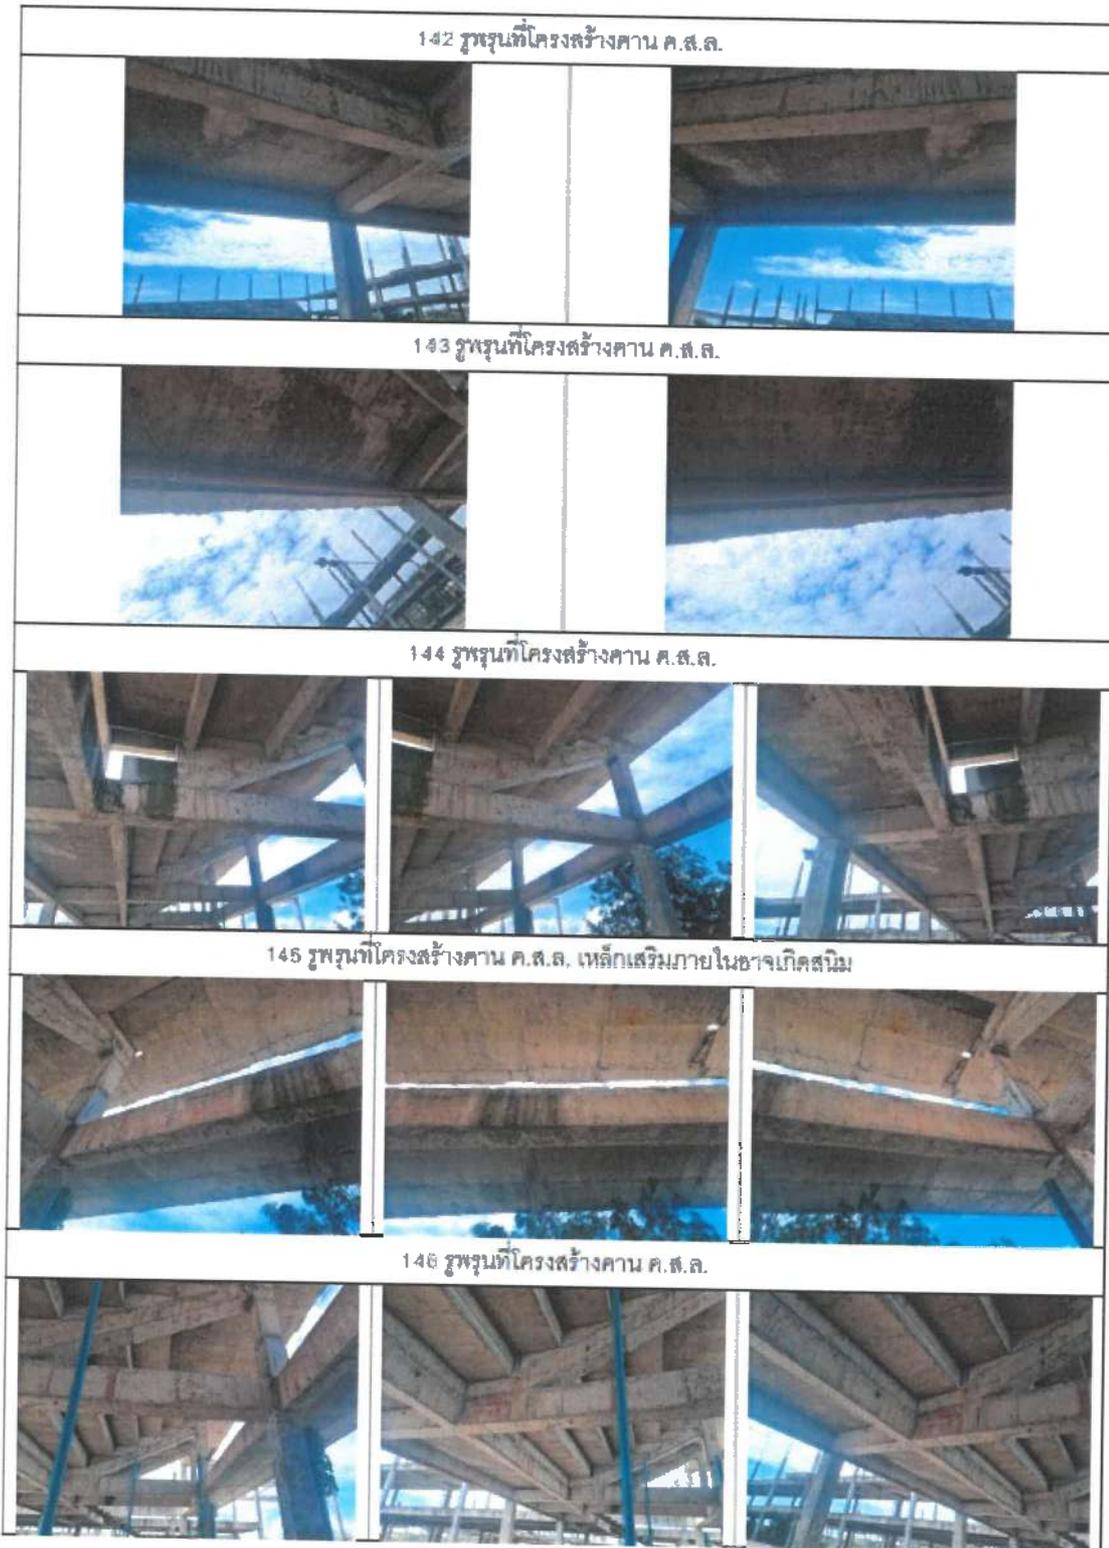


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุธจิตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

147 รูปทรงแท่งโครงสร้างเสา ค.ส.ล.		
		
148 รูปทรงแท่งโครงสร้างเสา ค.ส.ล. เหล็กเสริมภายในอาจเกิดสนิม		
		
149 รูปทรงแท่งโครงสร้างคาน ค.ส.ล. เหล็กเสริมภายในอาจเกิดสนิม		
		
150 รูปทรงแท่งโครงสร้างคาน ค.ส.ล.		
		
151 รูปทรงแท่งโครงสร้างคาน ค.ส.ล. และเข้านบบเทคนิคการวัดไม่เรียบร้อย		
		


ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

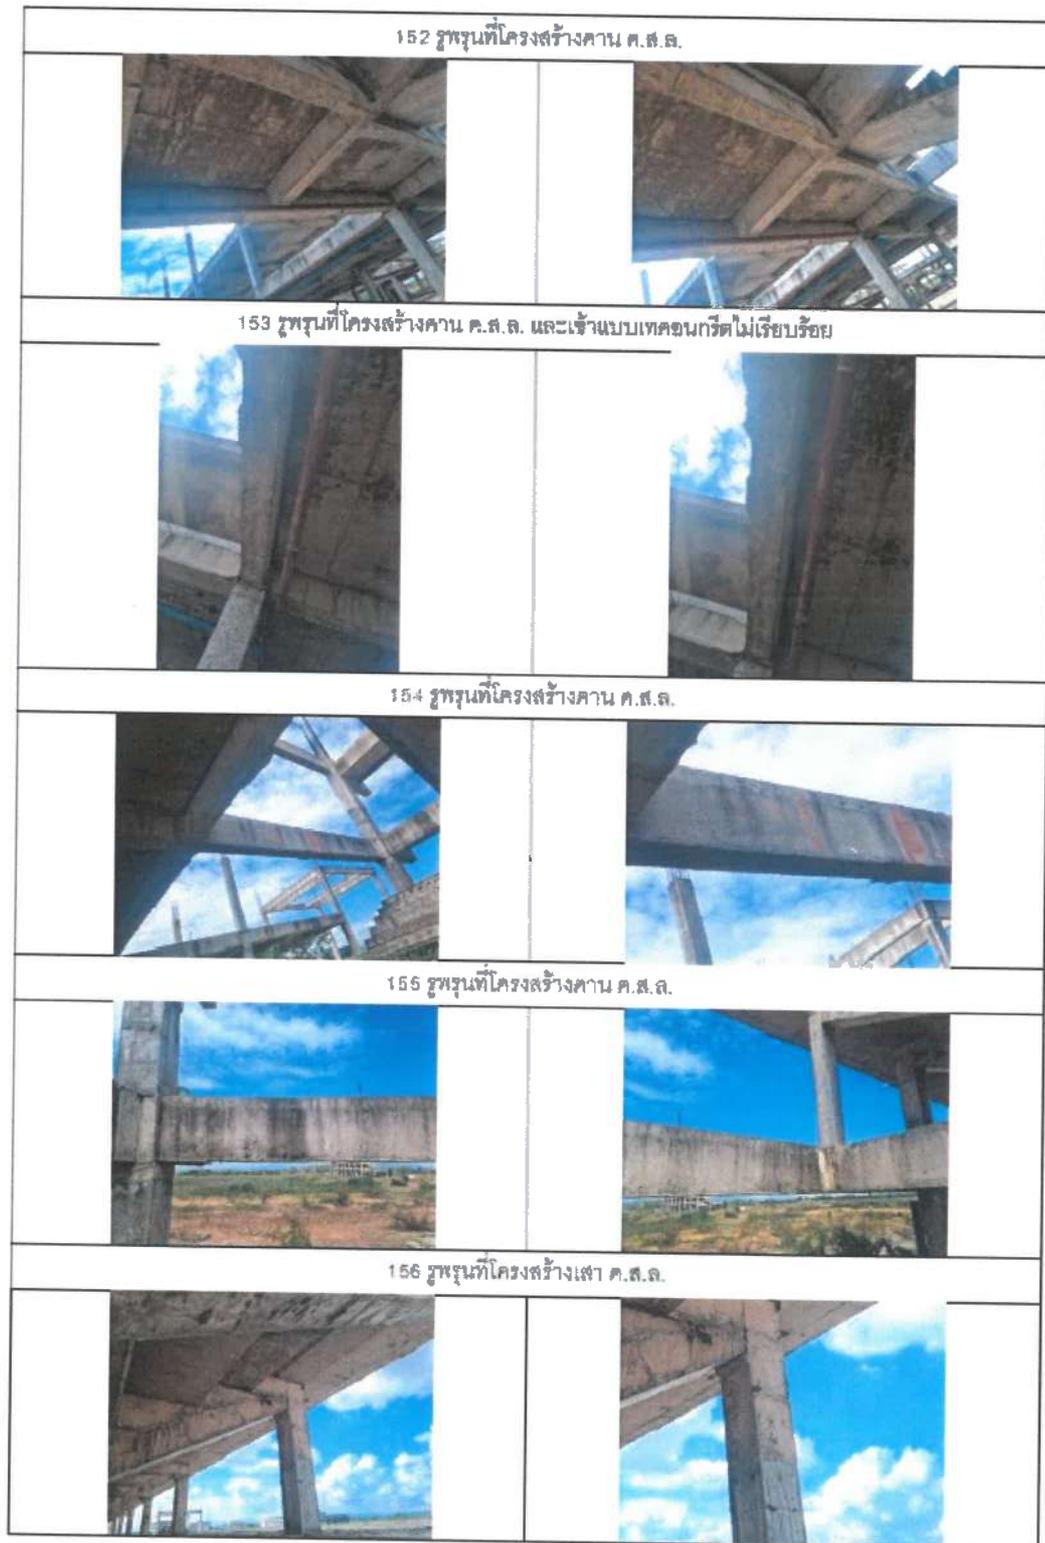


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์




นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

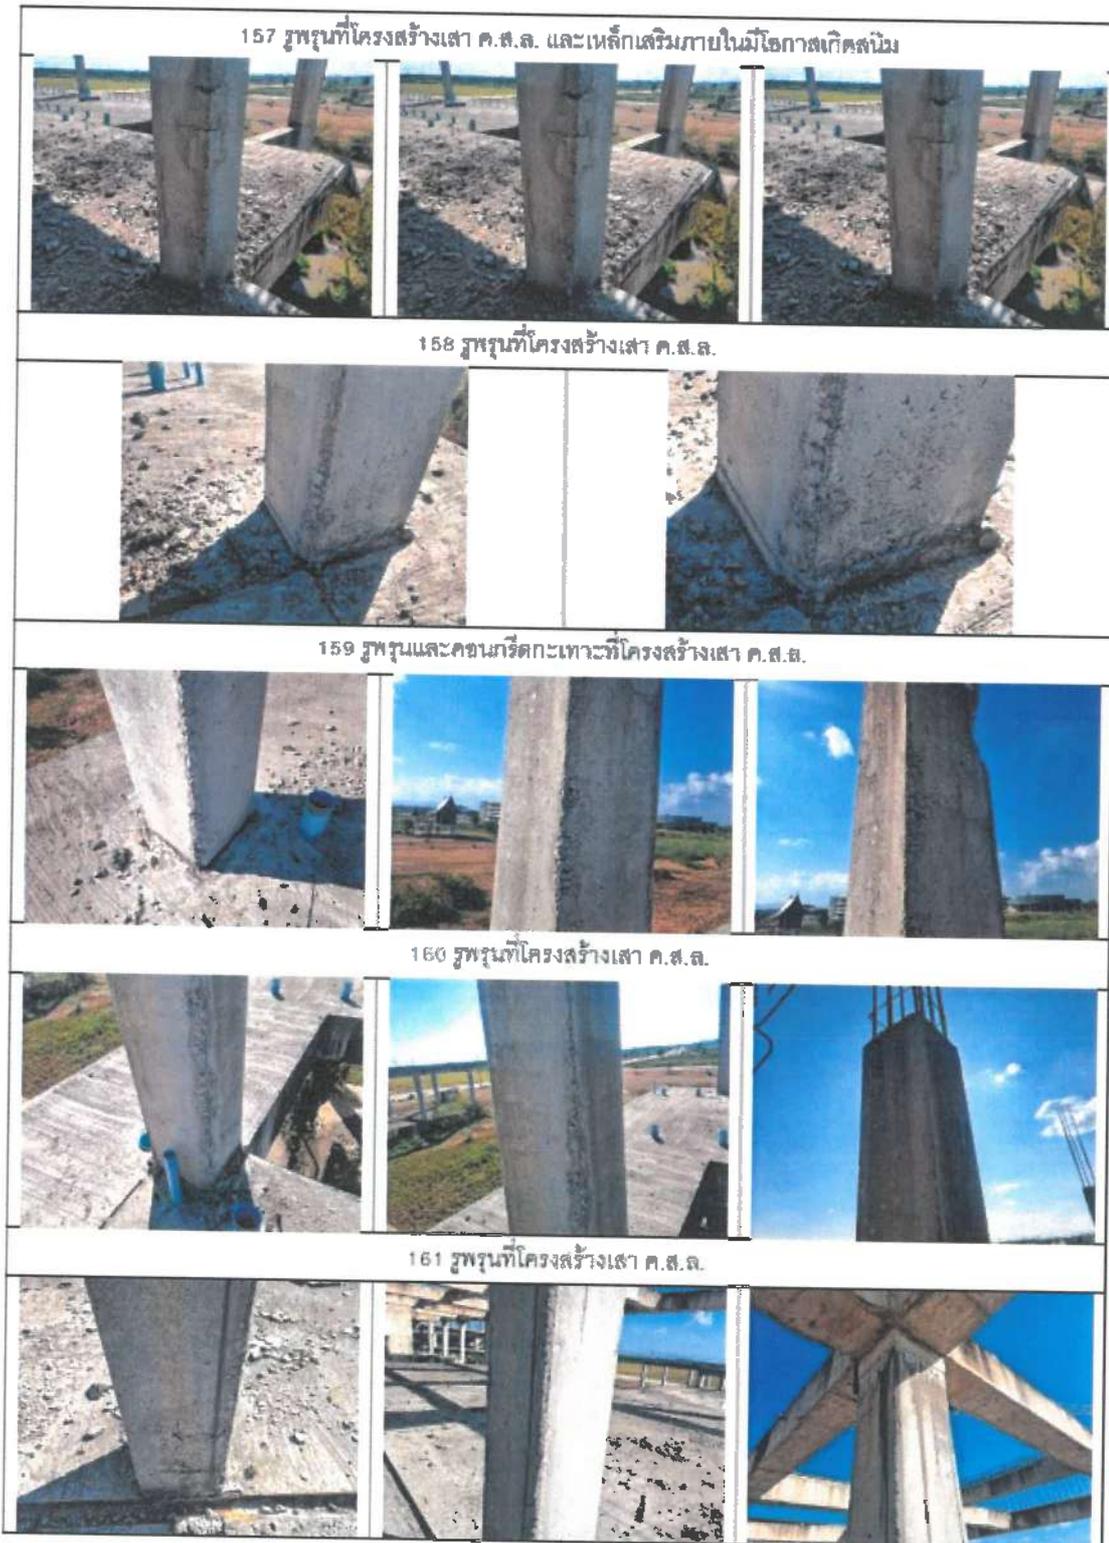


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

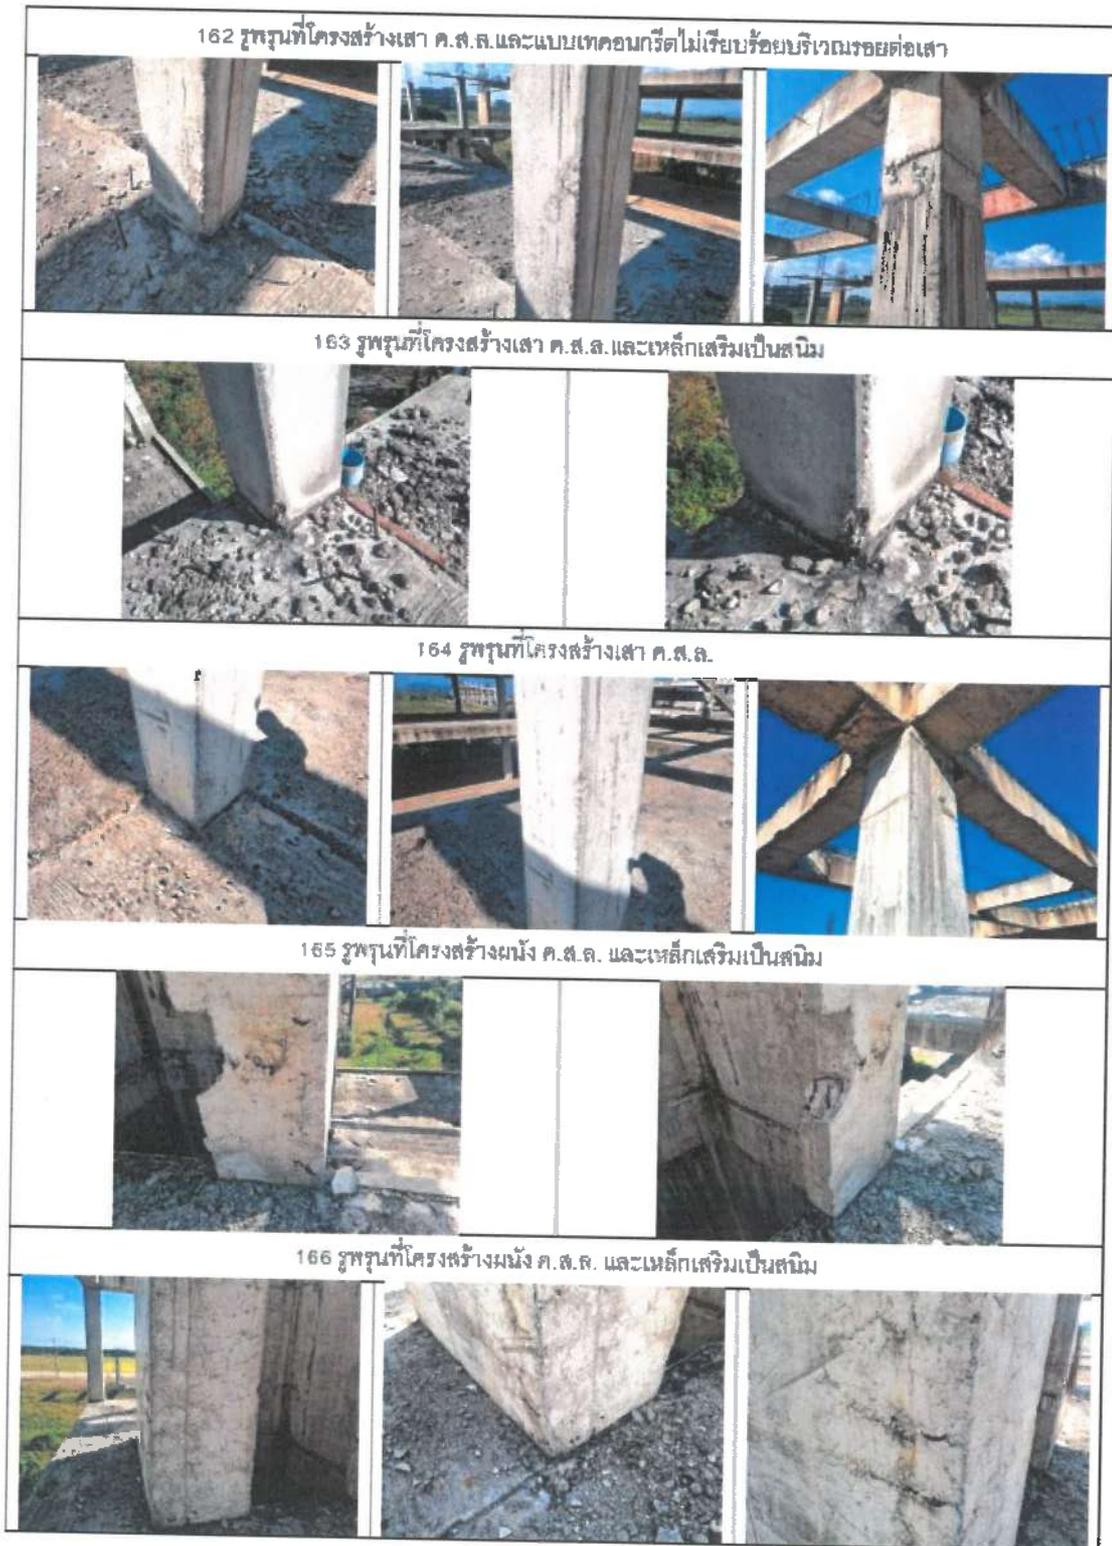

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง




นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิสิษฐ์ วิจิตรกุล



รูปที่ 2.4 รูปชิ้นส่วนโครงสร้างชั้น 2 ที่มีความเสียหายและการเสื่อมสภาพ

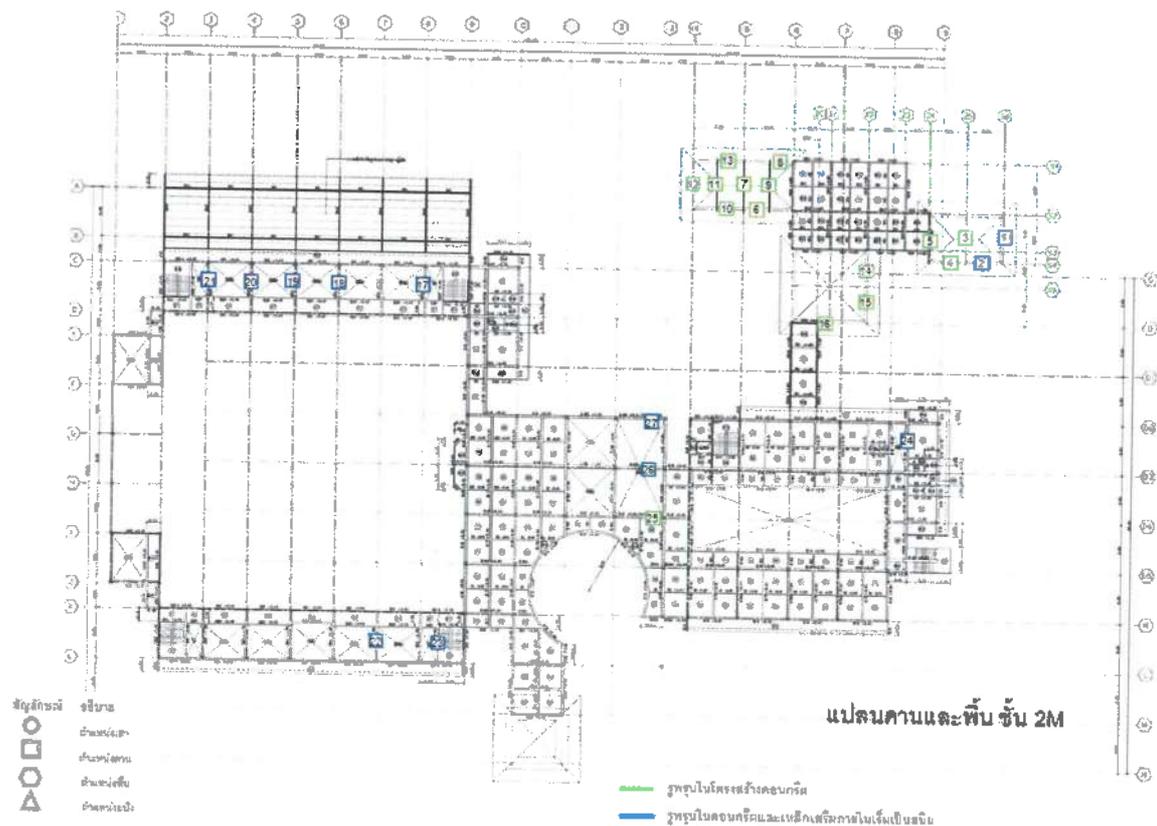


รูปที่ 2.5 ตำแหน่งโครงสร้างชั้น 2M ที่พบความเสียหายและการเสื่อมสภาพ


ดร.เอกพิสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

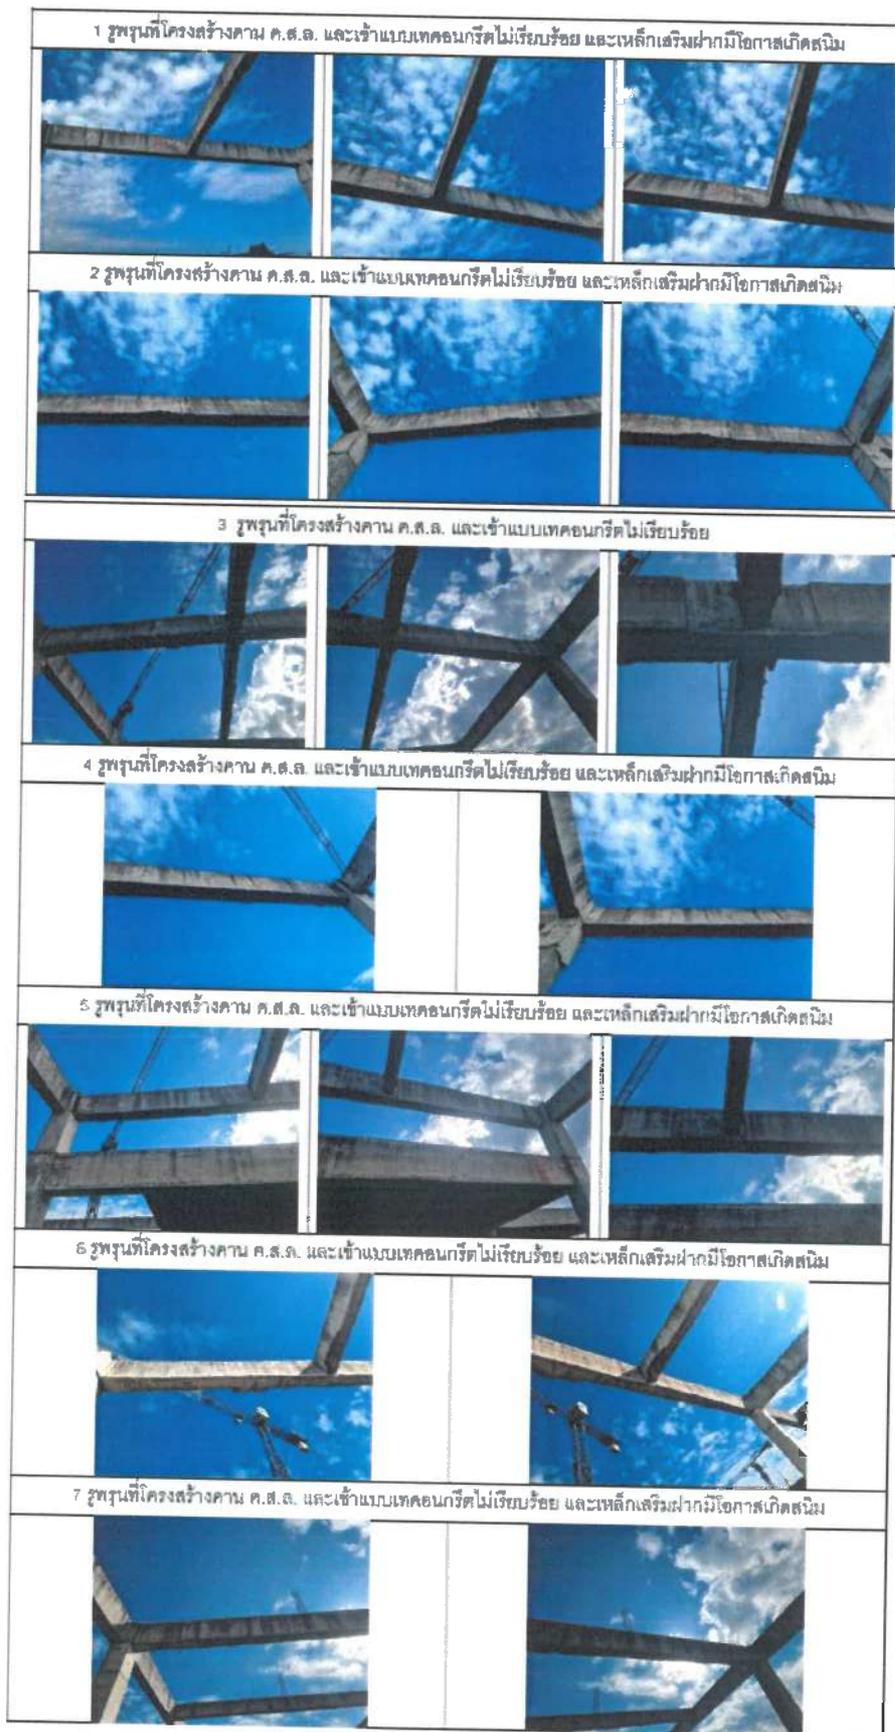

ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาววรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

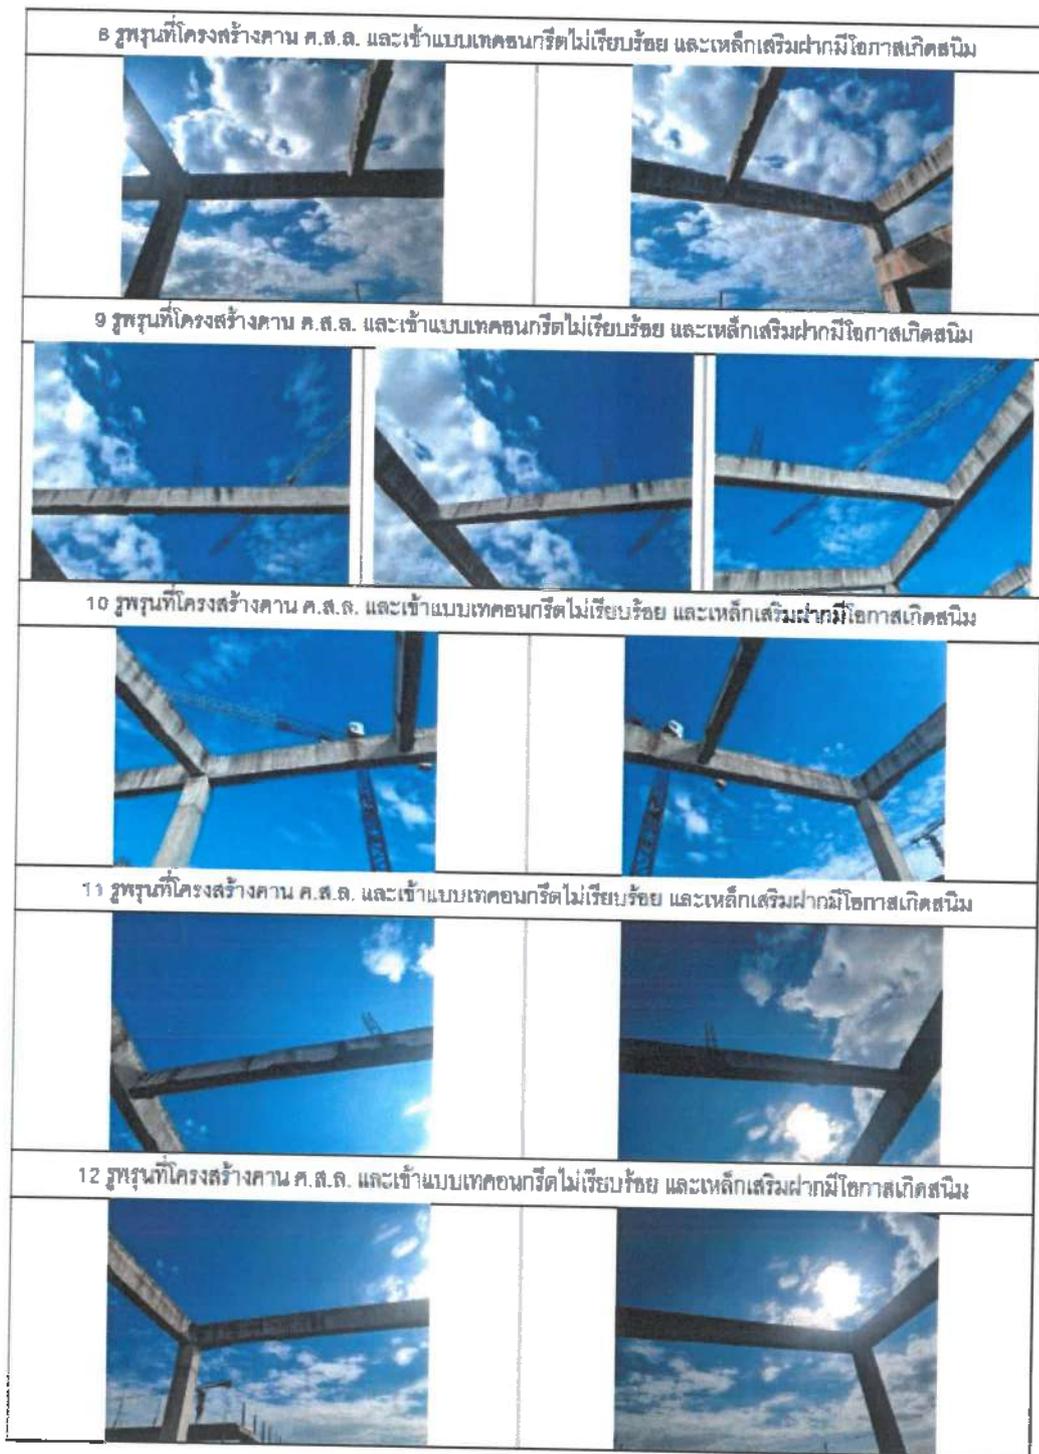


ดร.เอกพิชัย บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิชัย วิจิตรกุล

13 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ถ. และเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย และเหล็กเสริมฝังมีโอกาสเกิดสนิม		
		
14 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ถ. และเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย และเหล็กเสริมฝังมีโอกาสเกิดสนิม		
		
15 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ถ. และเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย และเหล็กเสริมฝังมีโอกาสเกิดสนิม		
		
16 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ถ. และเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย และเหล็กเสริมฝังมีโอกาสเกิดสนิม		
		
17 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ถ. และเหล็กเสริมฝังมีโอกาสเกิดสนิม		
		


ดร.เอกพิสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิสิทธิ์ วิจิตรกุล

18 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล. และเหล็กเสริมมีโอกาสเกิดสนิม	
	
19 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล. เข้าแบบไม่เรียบร้อยและเหล็กเสริมมีโอกาสเกิดสนิม	
	
20 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล. และเหล็กเสริมมีโอกาสเกิดสนิม	
	
21 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล. และเหล็กเสริมมีโอกาสเกิดสนิม	
	
22 รูปทูนที่โครงสร้างคาน ค.ส.ล. และเหล็กเสริมมีโอกาสเกิดสนิม	
	



ดร.เอกพิชิตบุรี บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุขจิตจันทร์



นายพิชิต วิจิตรกุล




รูปที่ 2.6 รูปชิ้นส่วนโครงสร้างชั้น 2M ที่มีความเสียหายและการเสื่อมสภาพ



ดร.เอกพิชิต บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิชิต วิจิตรกุล

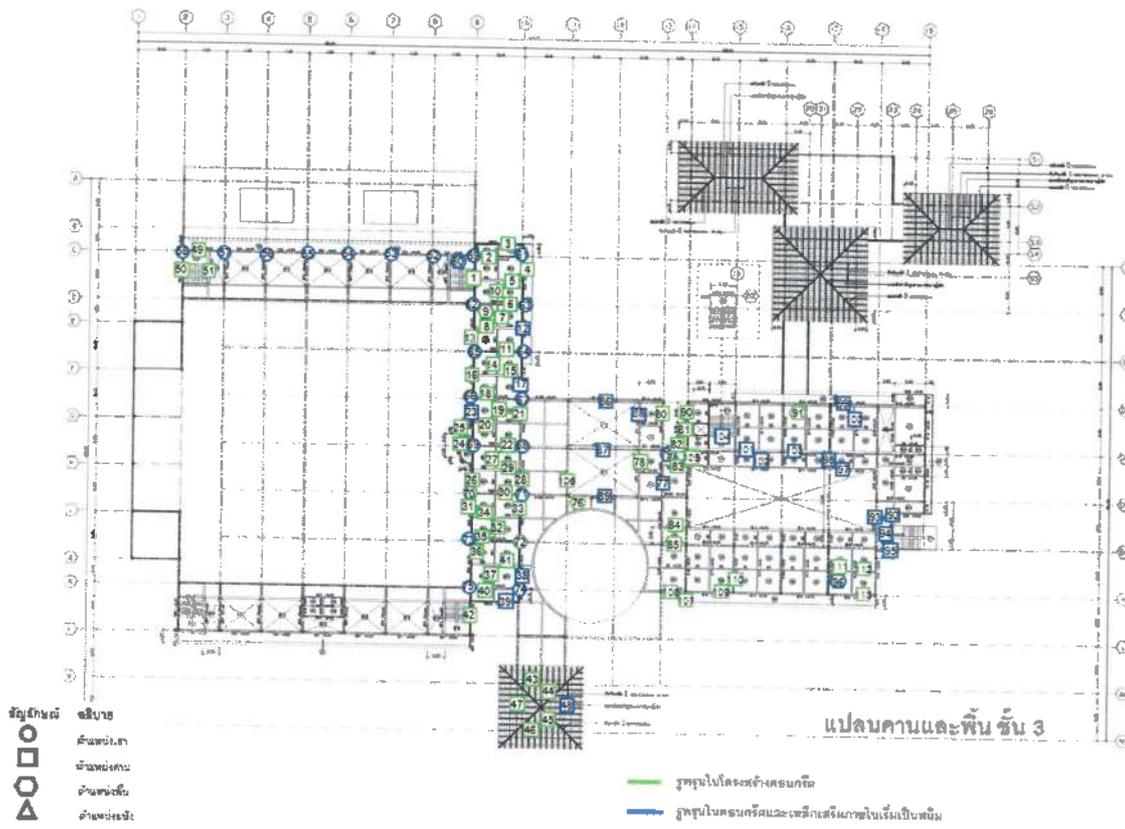


รูปที่ 2.7 ตำแหน่งโครงสร้างชั้น 3 ที่พบความเสียหายและการเสื่อมสภาพ

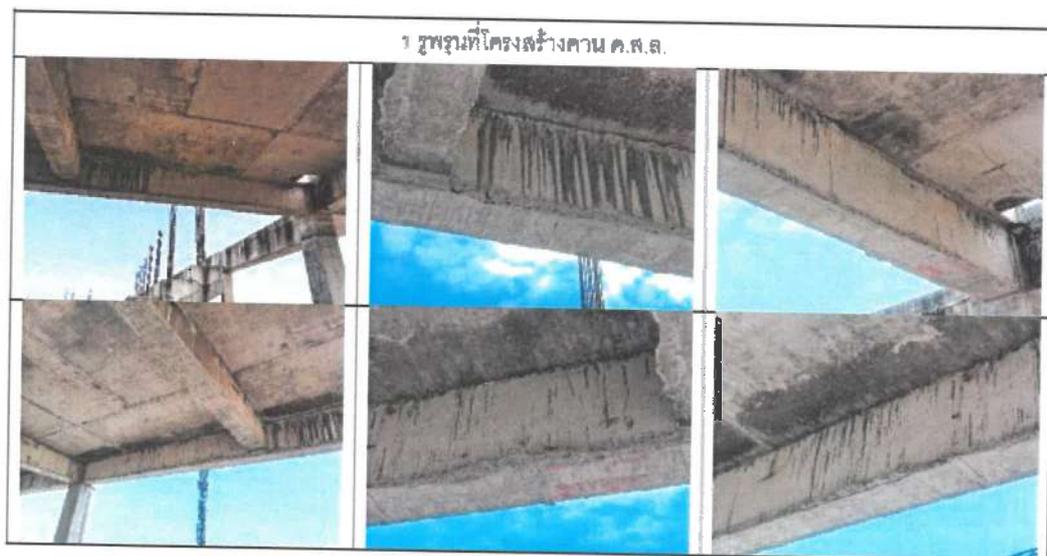


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

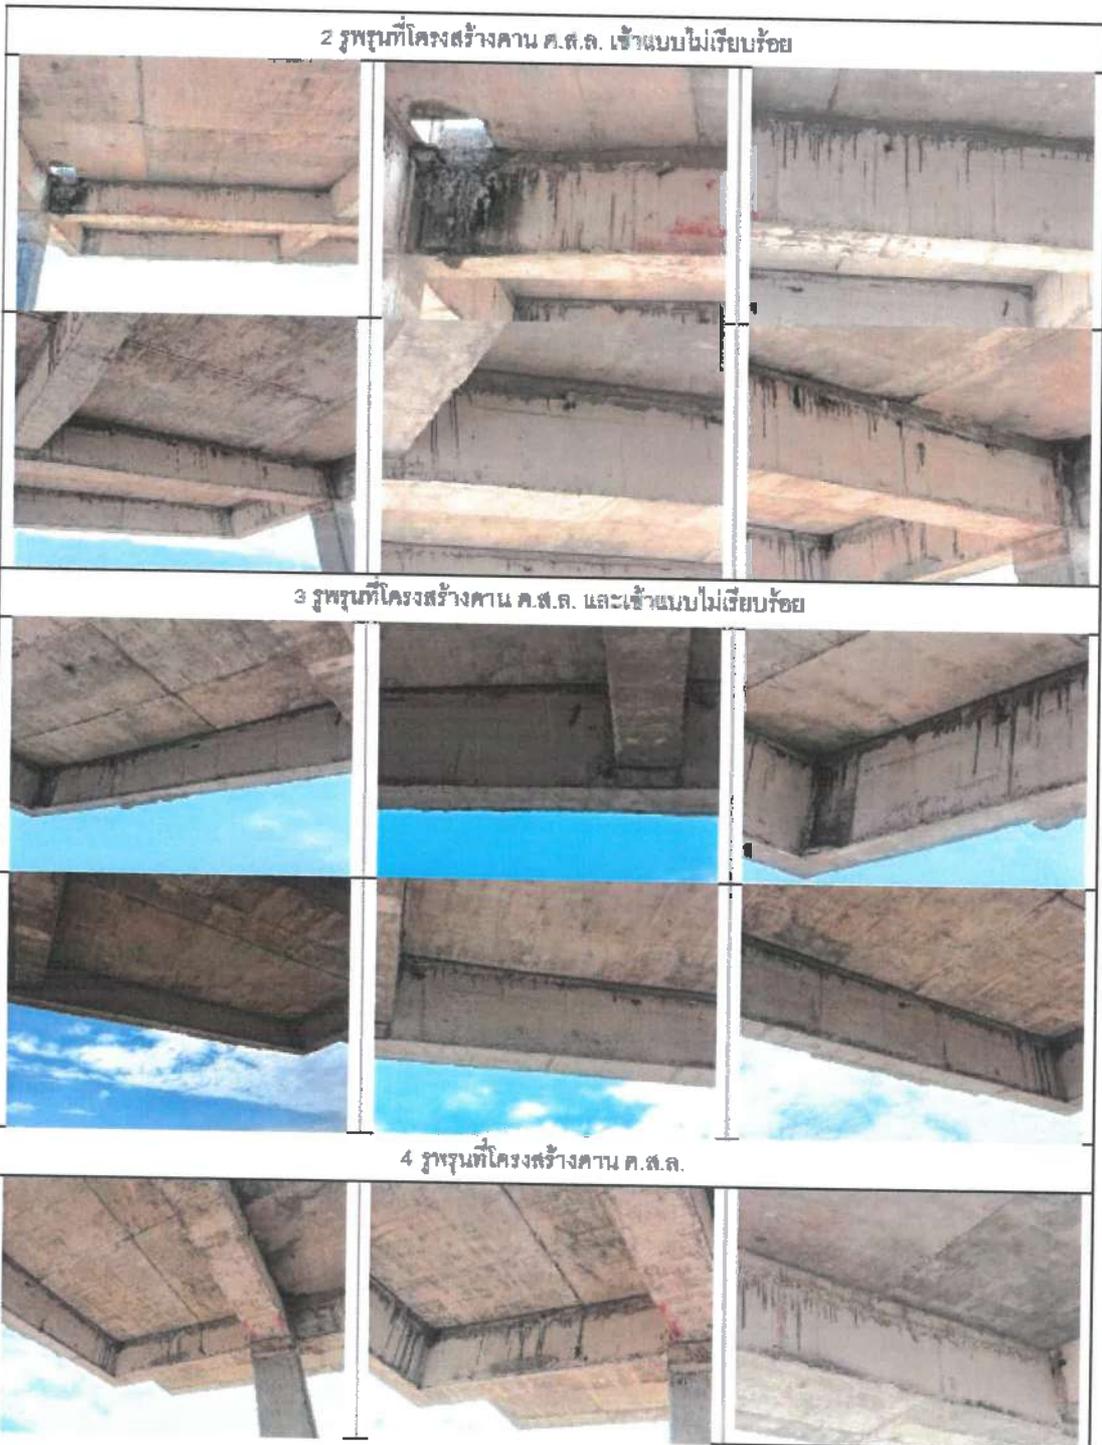

ดร.เอกพิชิต บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิชิต วิจิตรกุล



ดร.เอกพิชิตบุรี บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิชิต วิจิตรกุล



ดร.เอกพิสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจิตจันทร

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล




ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล




ดร.เอกพิชิต บวรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิชิต วิจิตรกุล

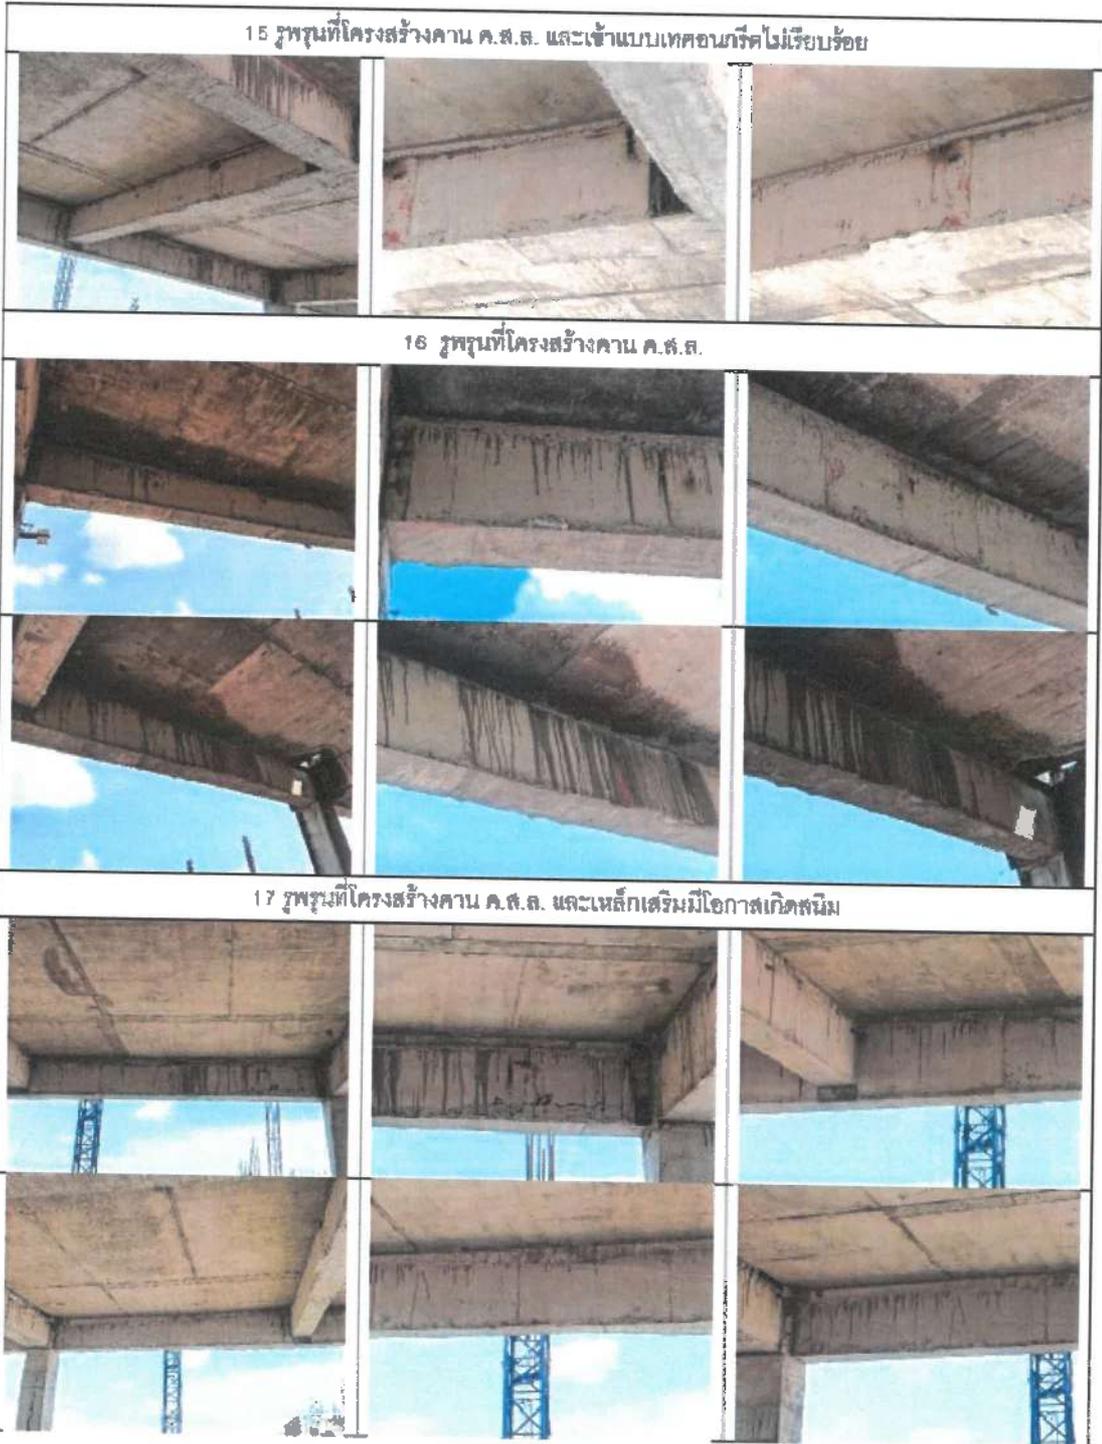


ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล




ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

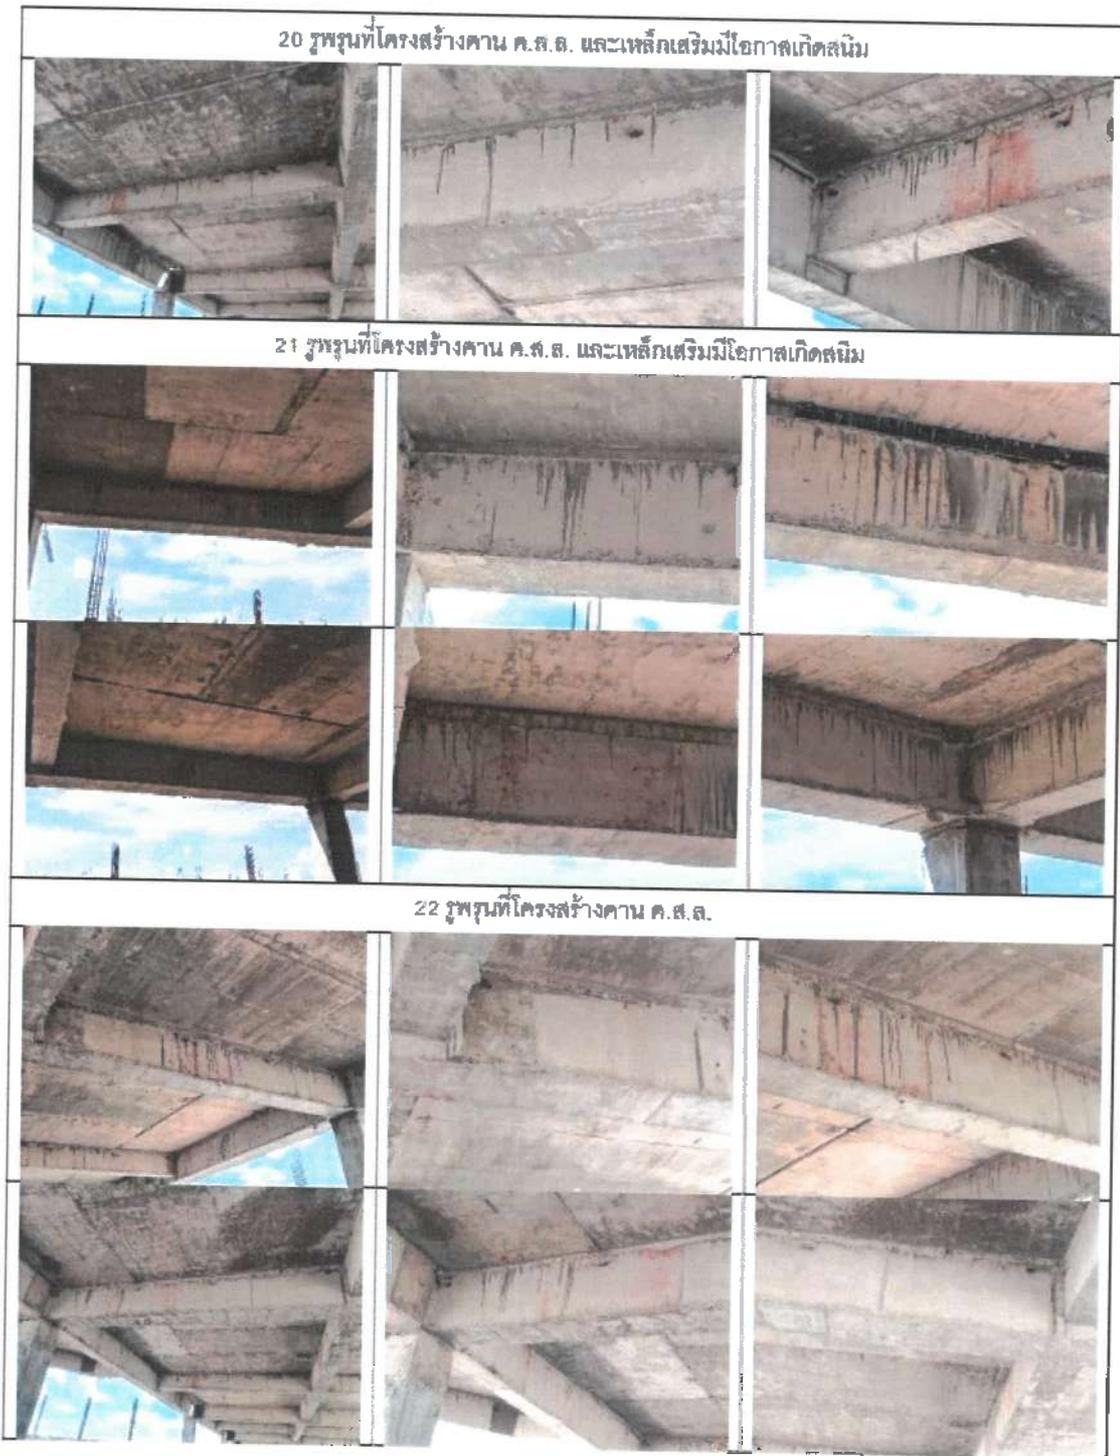


ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

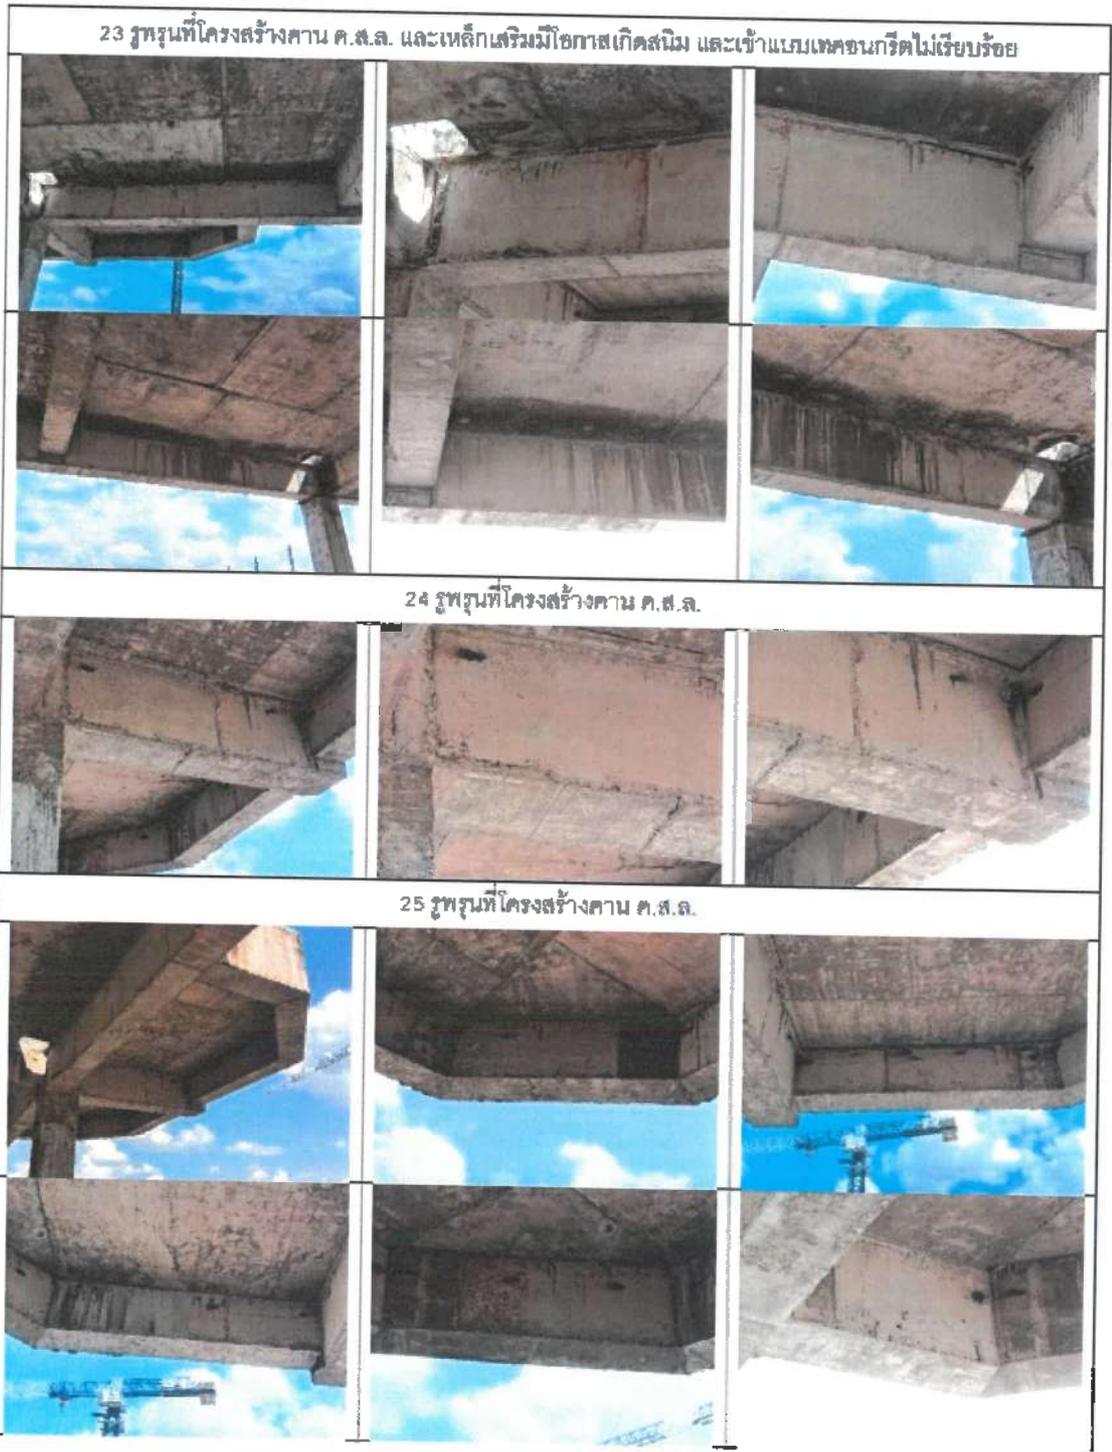


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์





นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

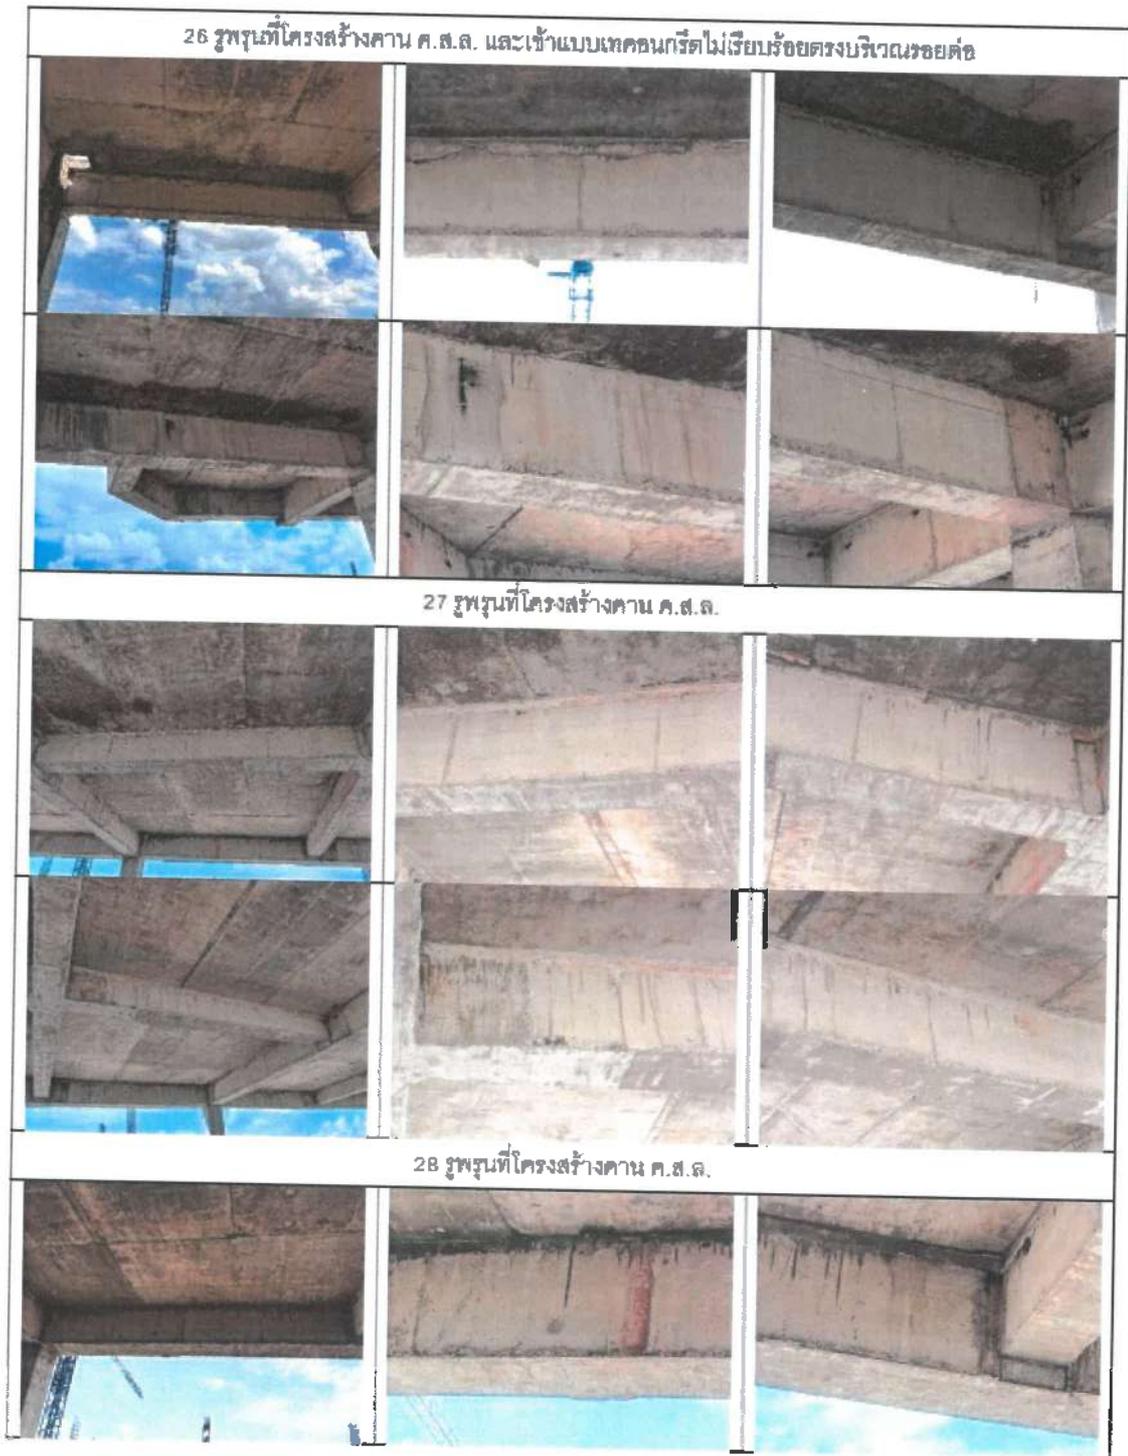


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์

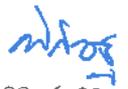

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

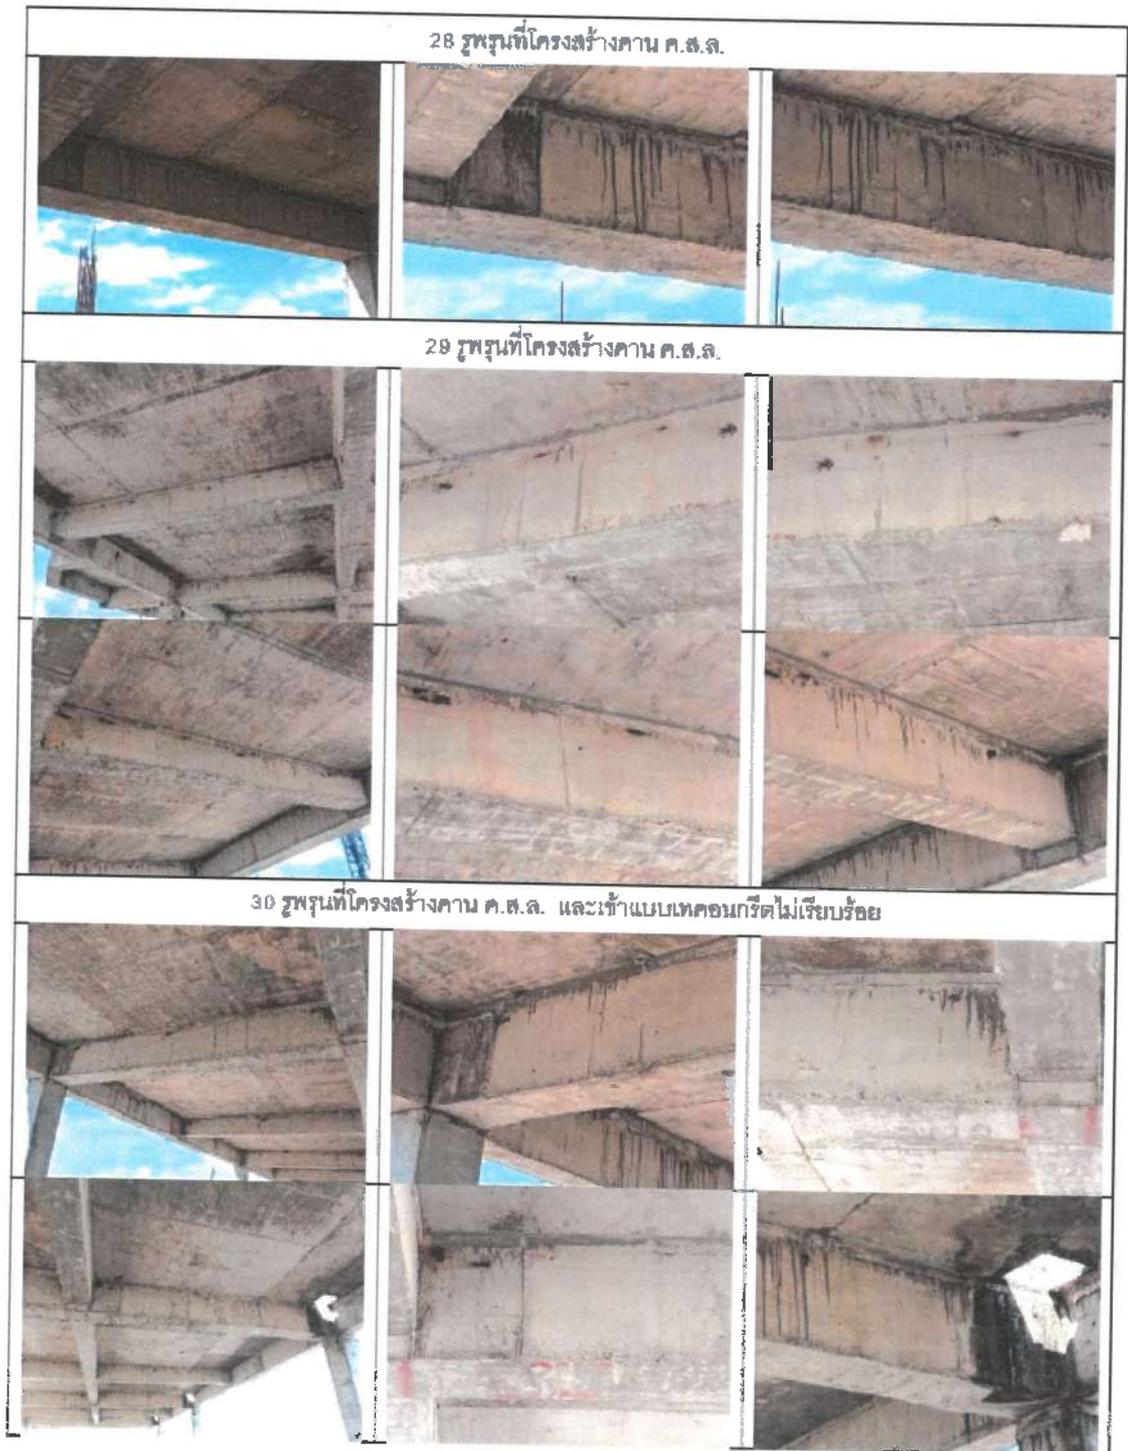


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาววรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

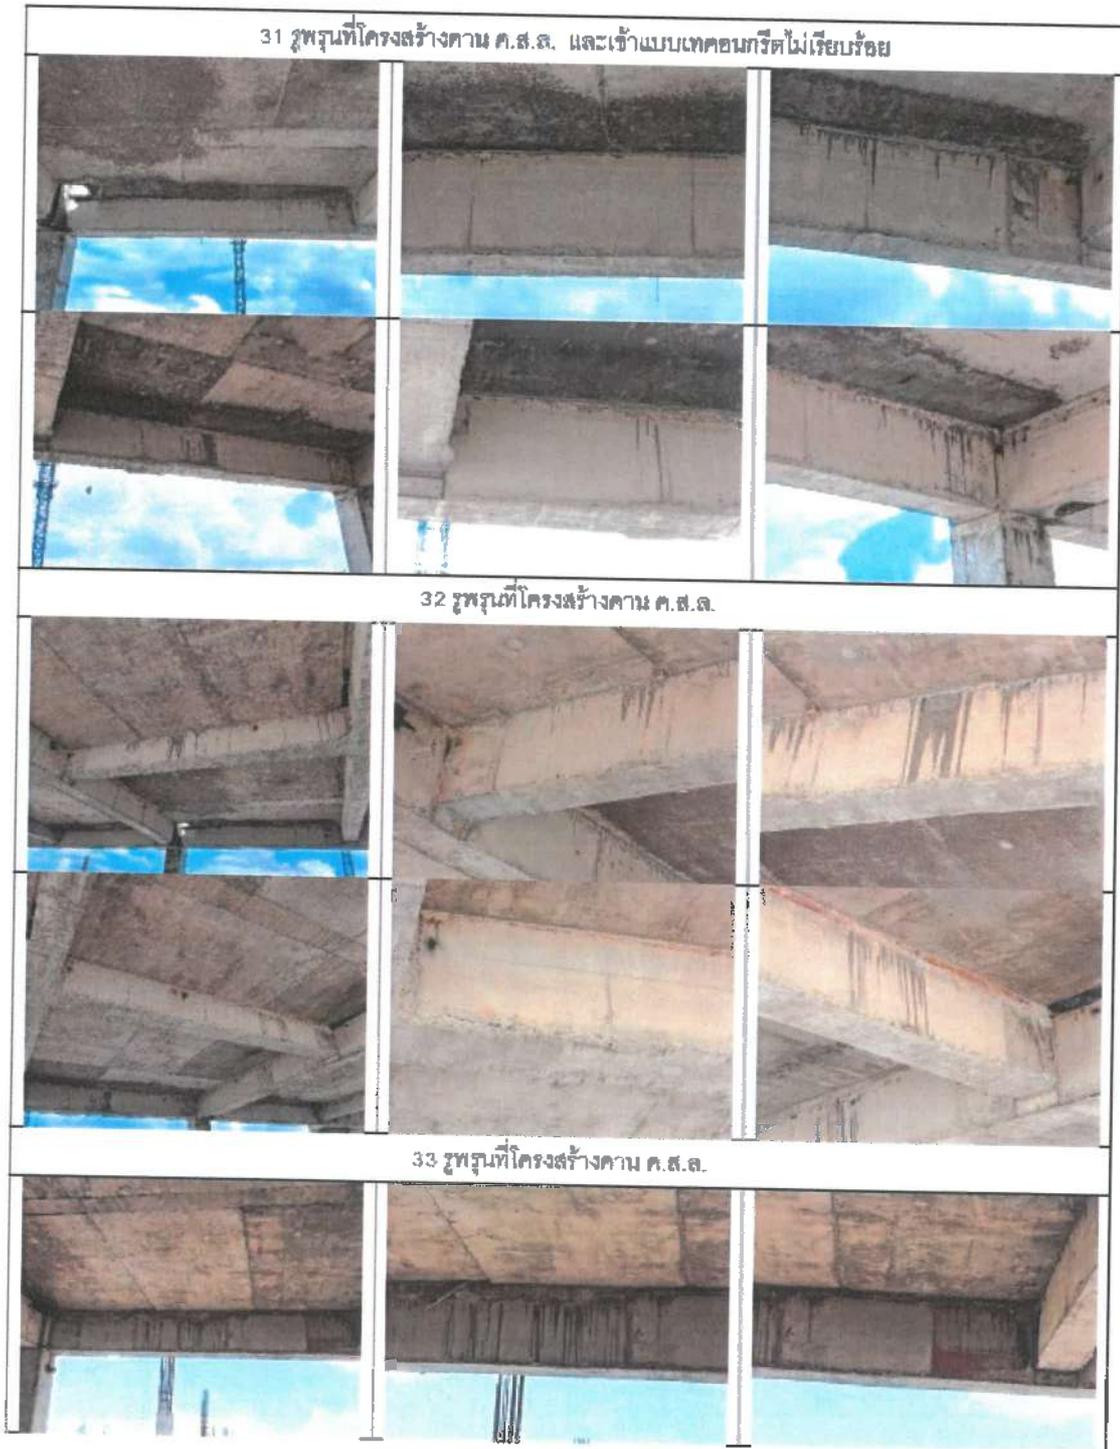

ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์




นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล



ดร.เอกพิสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

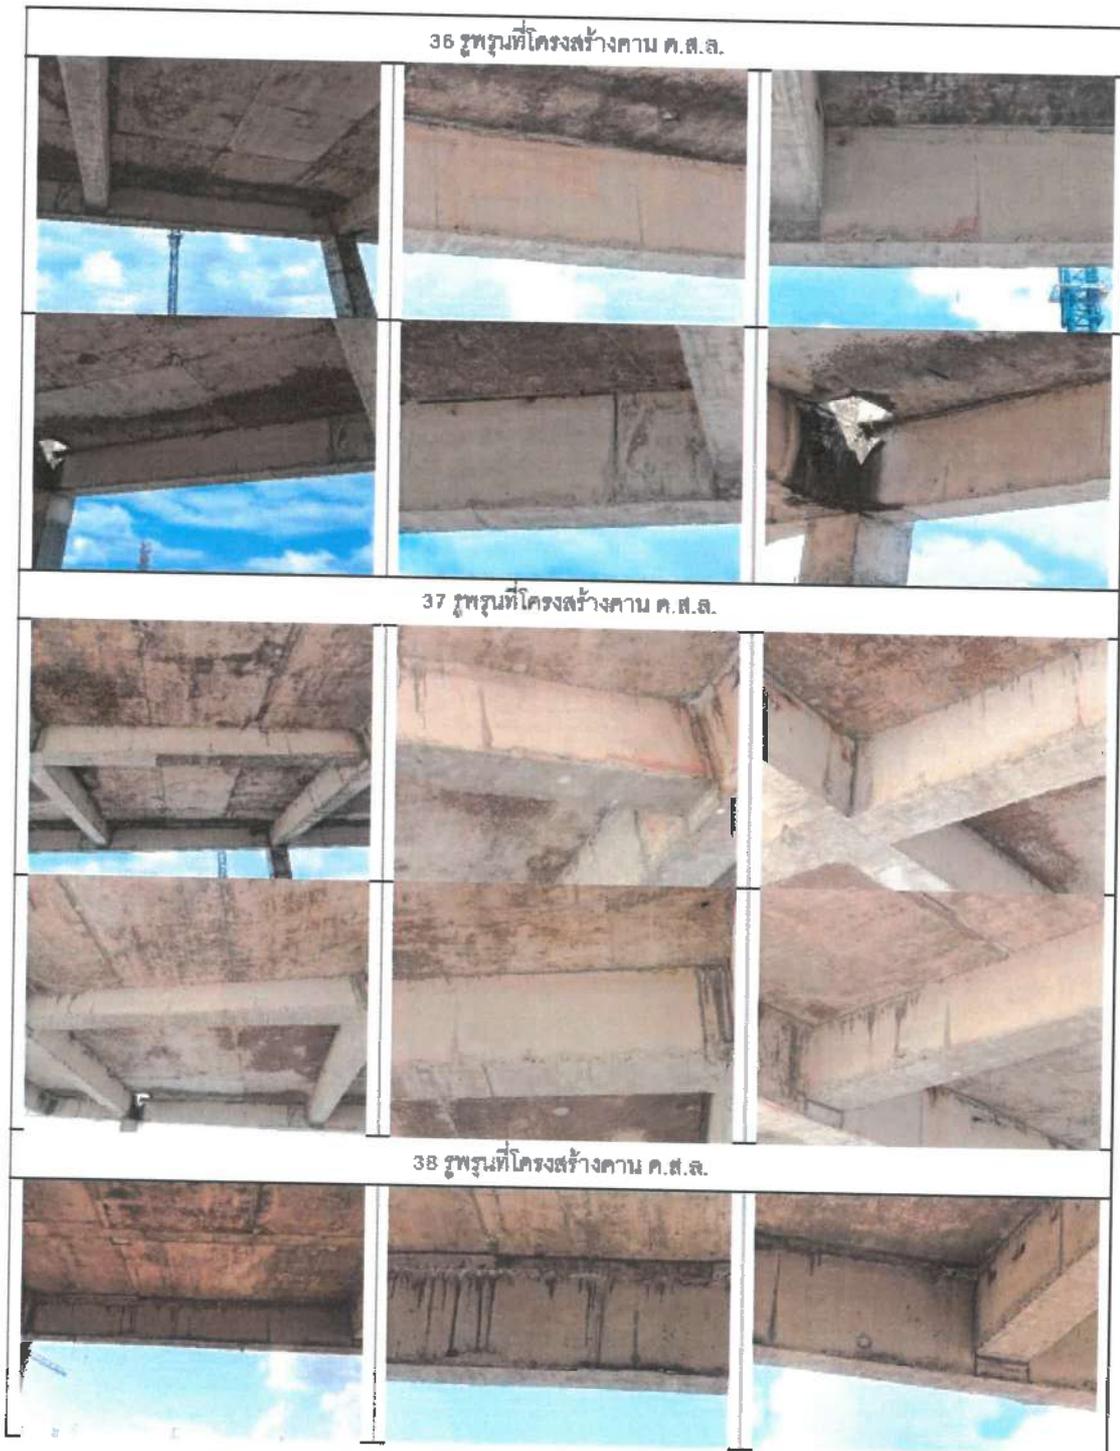

ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

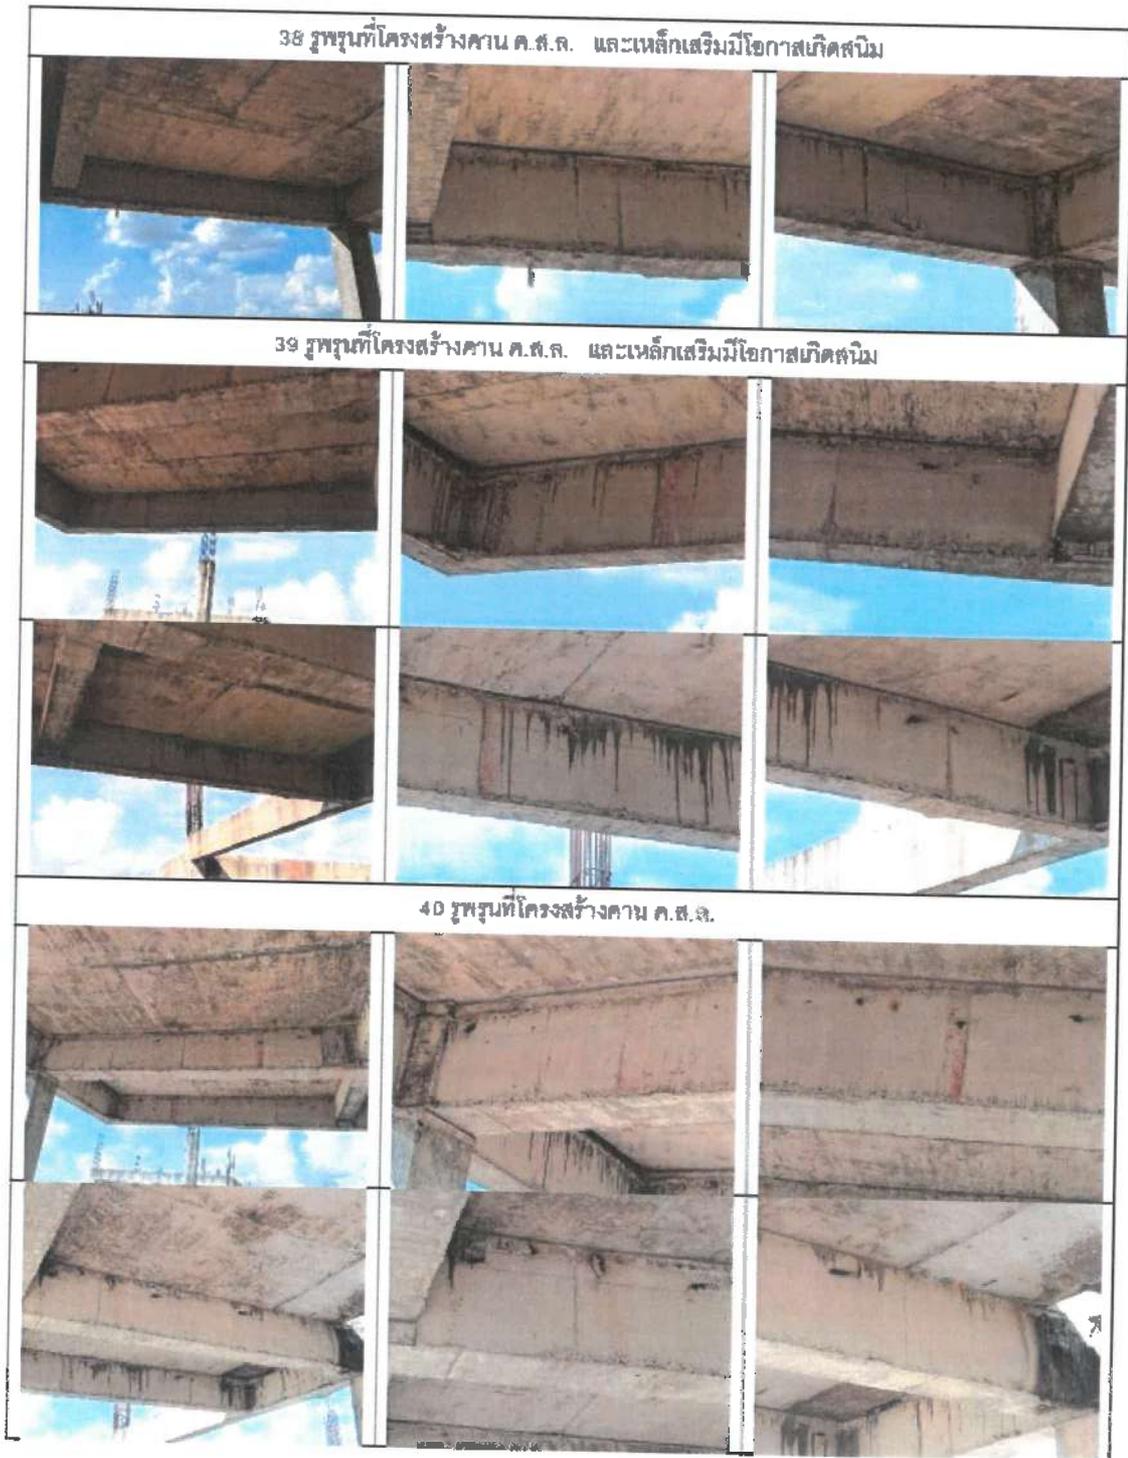


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกตุียง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

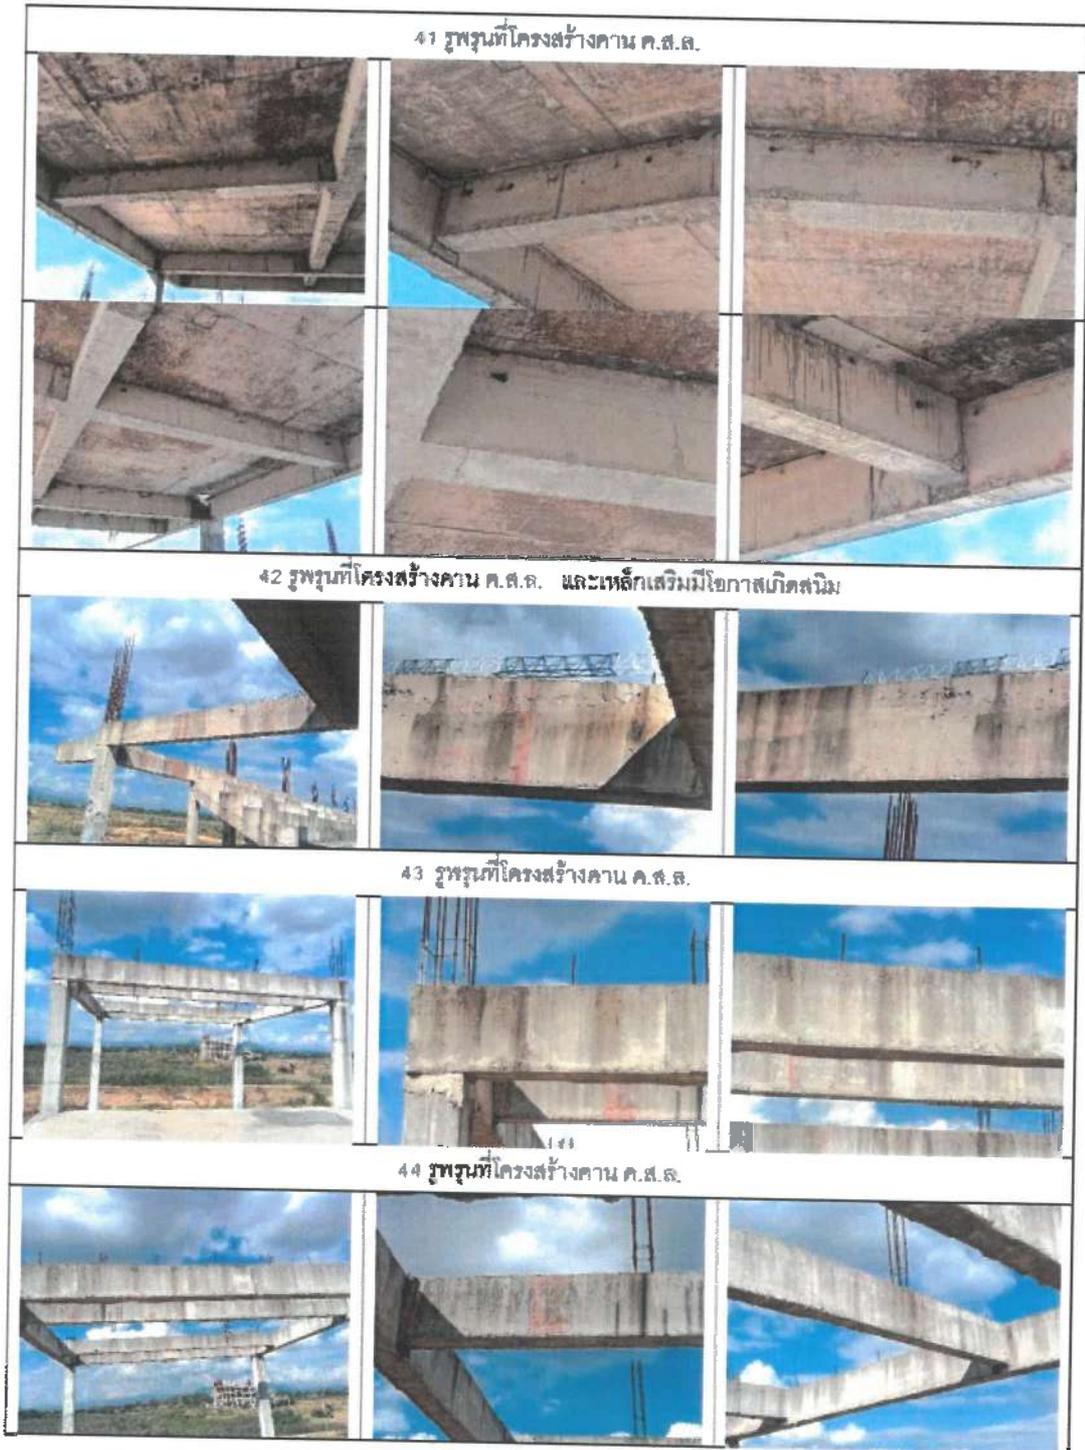

ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์




นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล




ดร.เอกพิสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิสิทธิ์ วิจิตรกุล

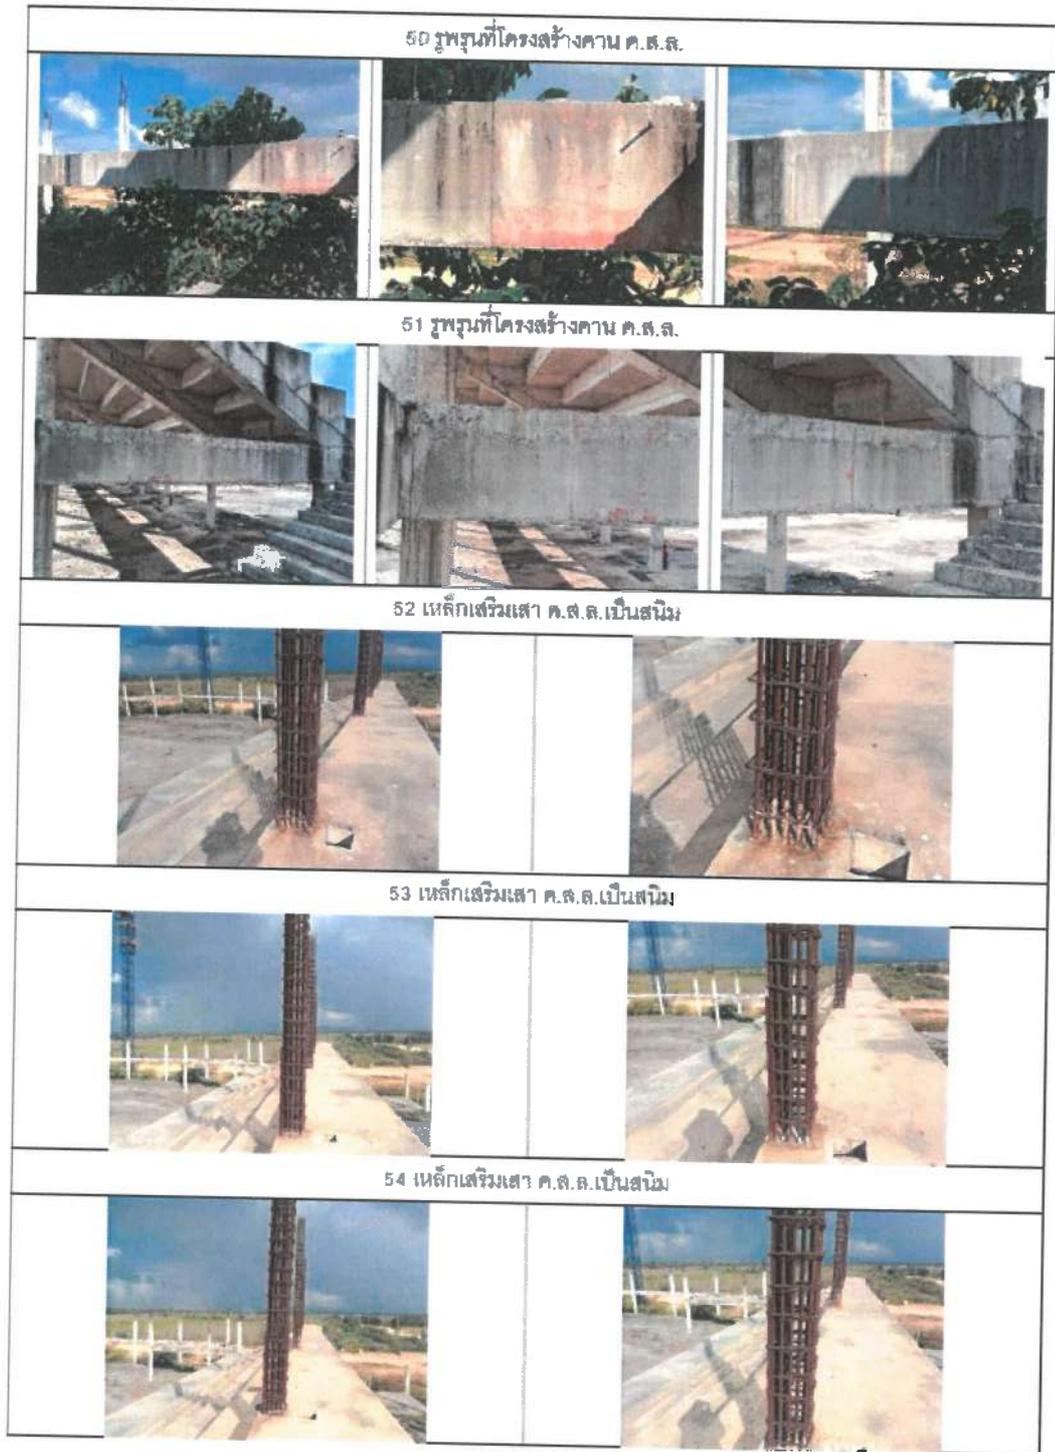


ดร.เอกพิสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

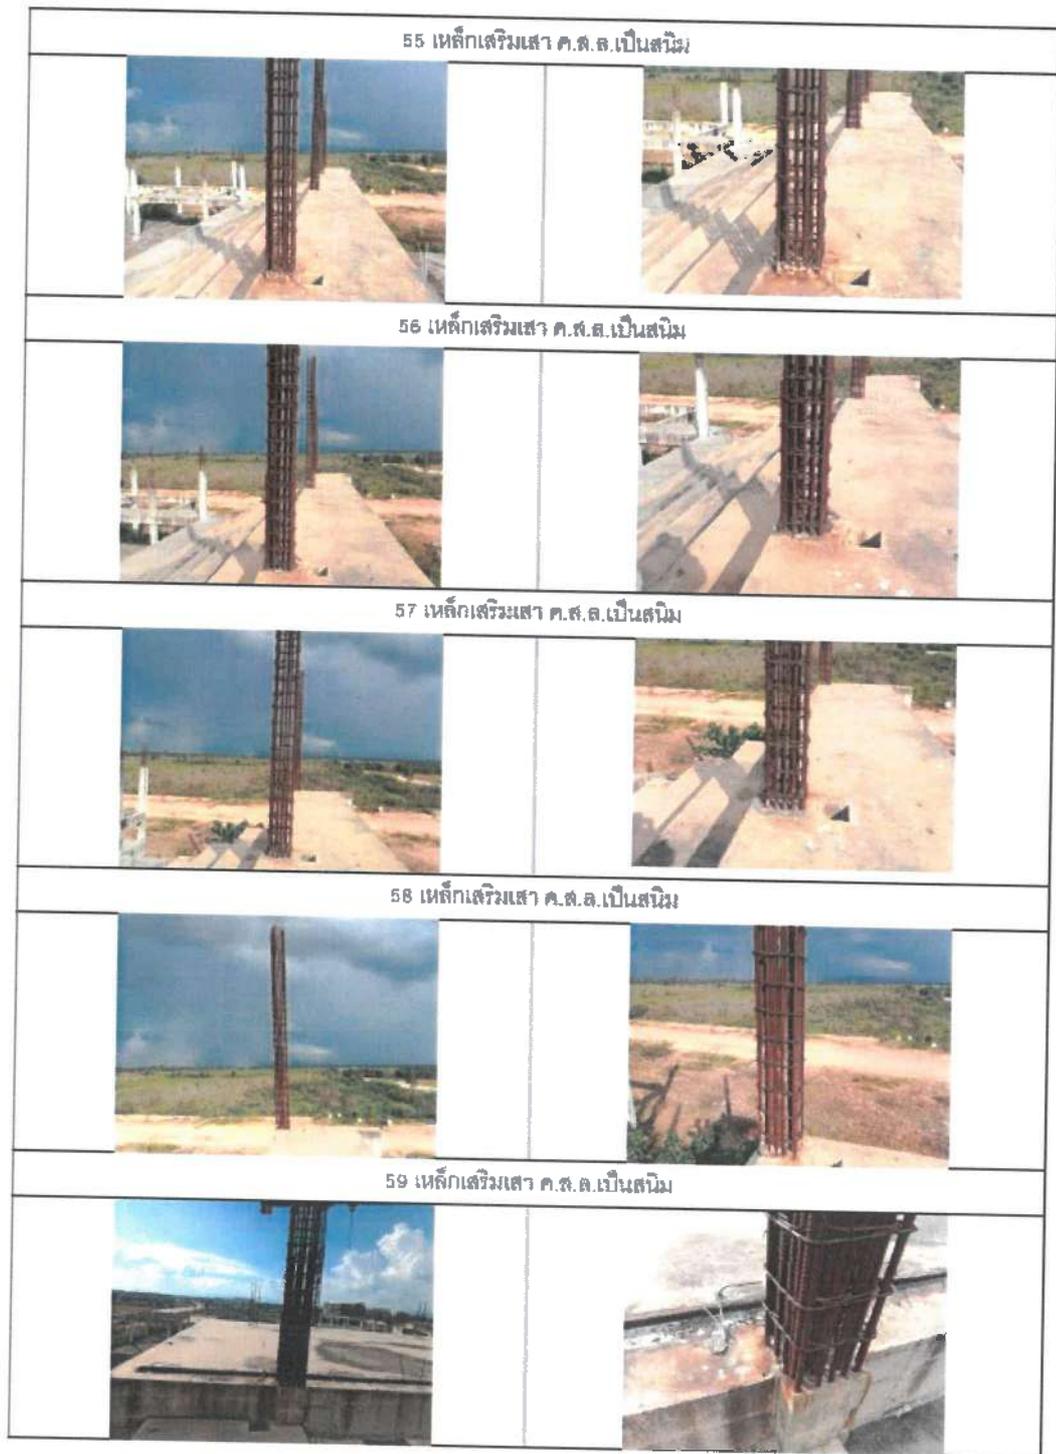


ดร.เอกพิสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

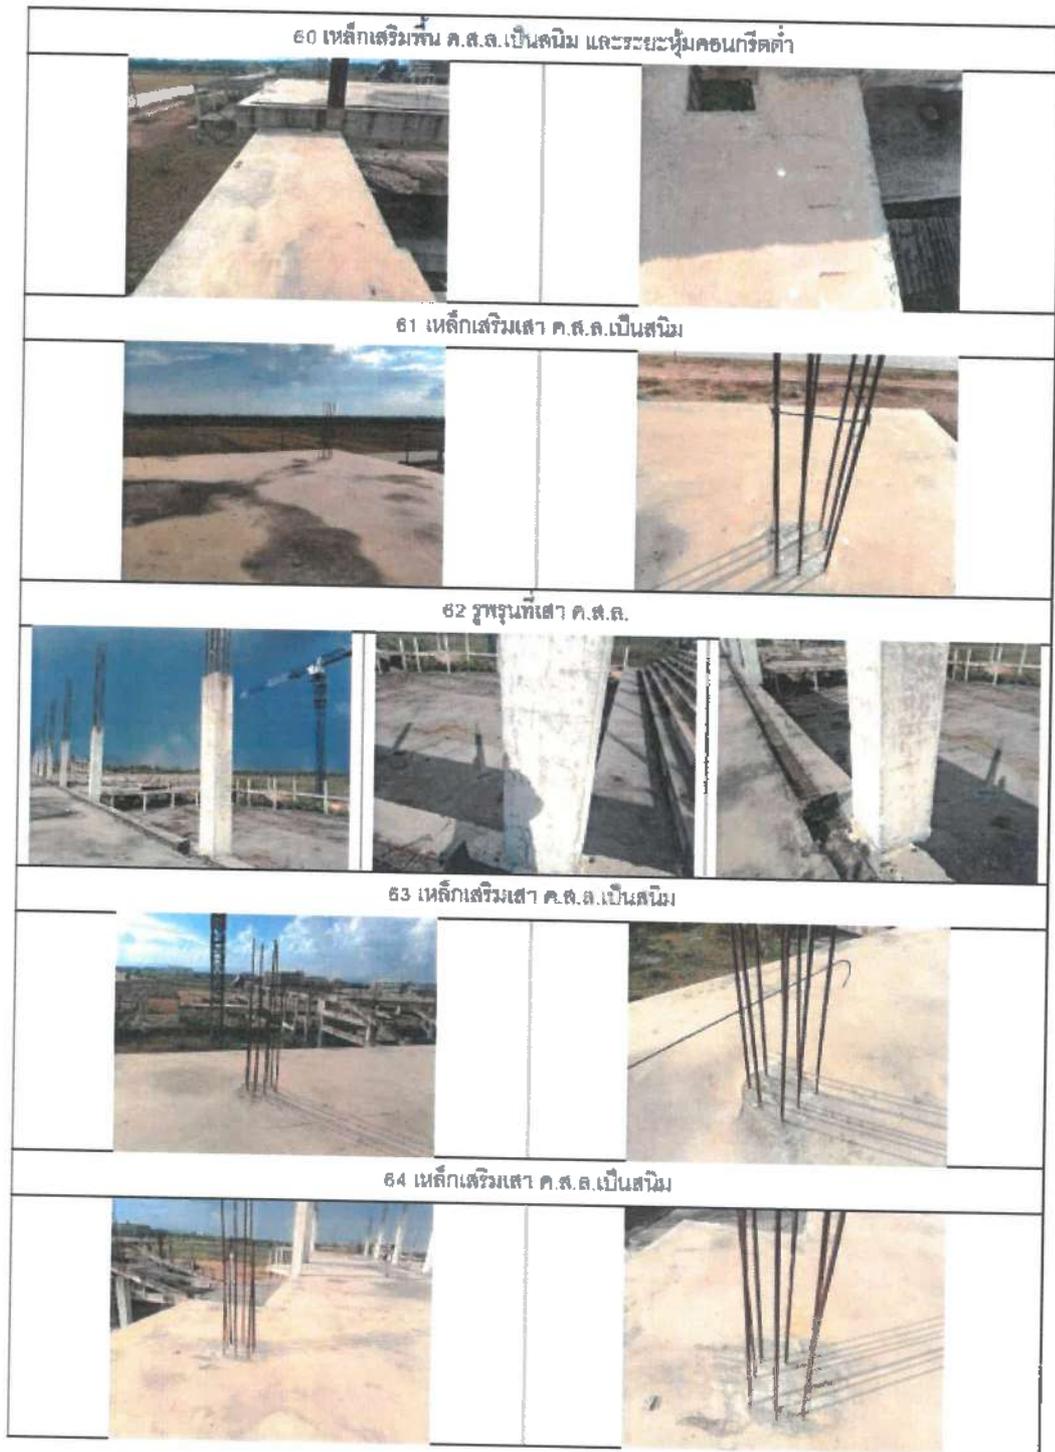


ดร.เอกพิชิต บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิชิต วิจิตรกุล




ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล



ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์




นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล




ดร.เอกพิชิต บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิชิต วิจิตรกุล

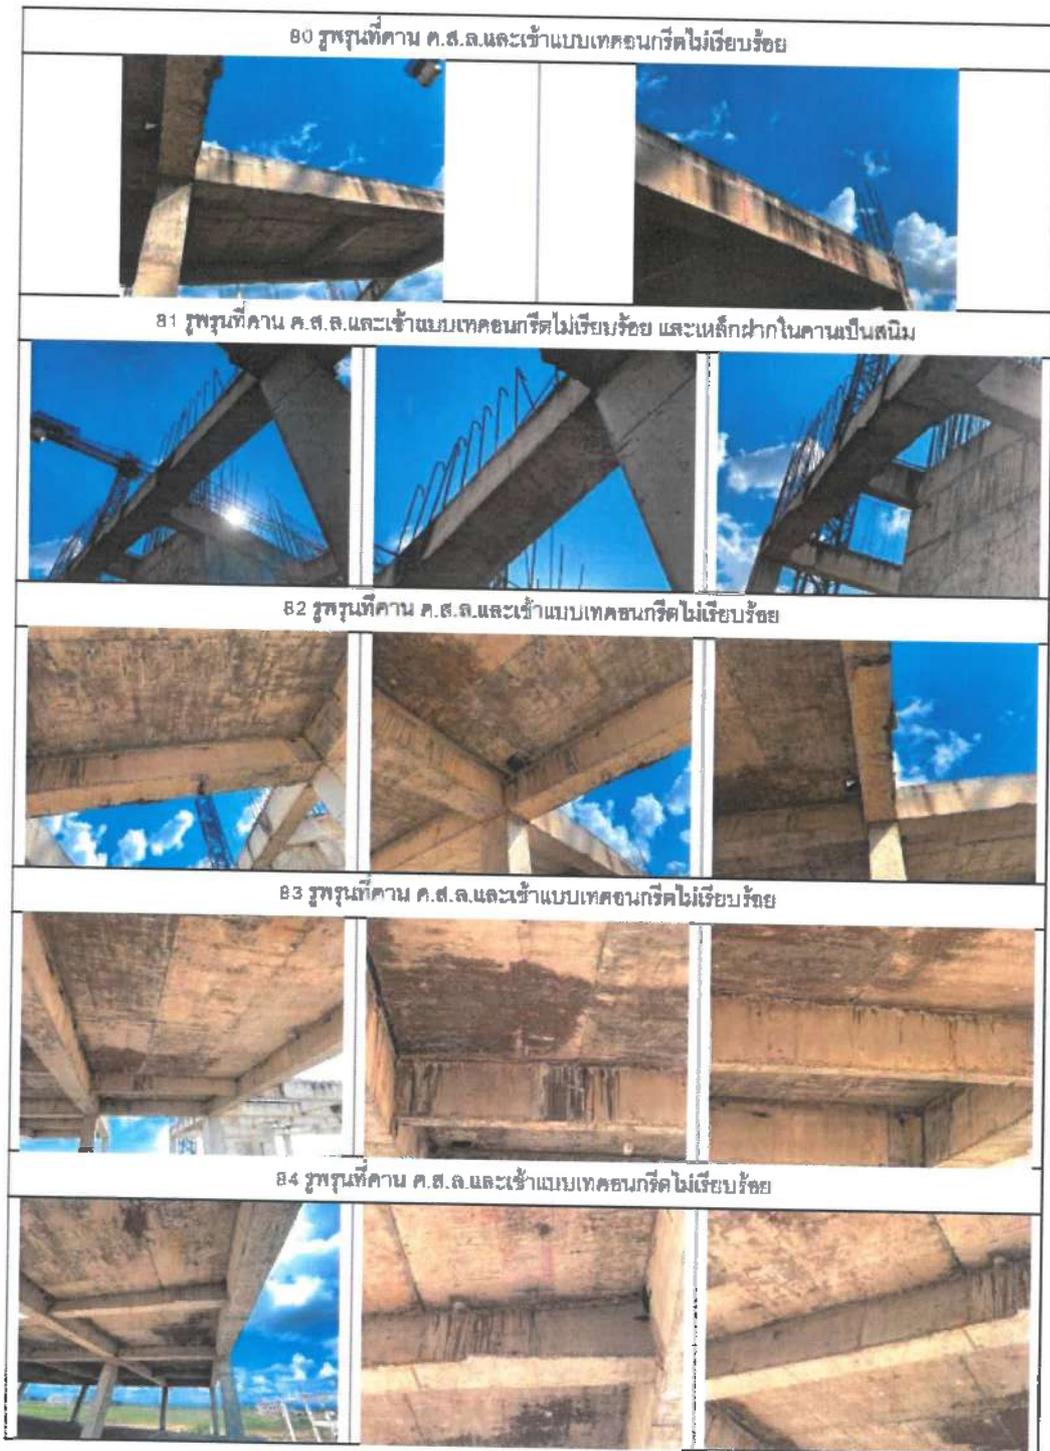


ดร.เอกพิสิทธิ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาววรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

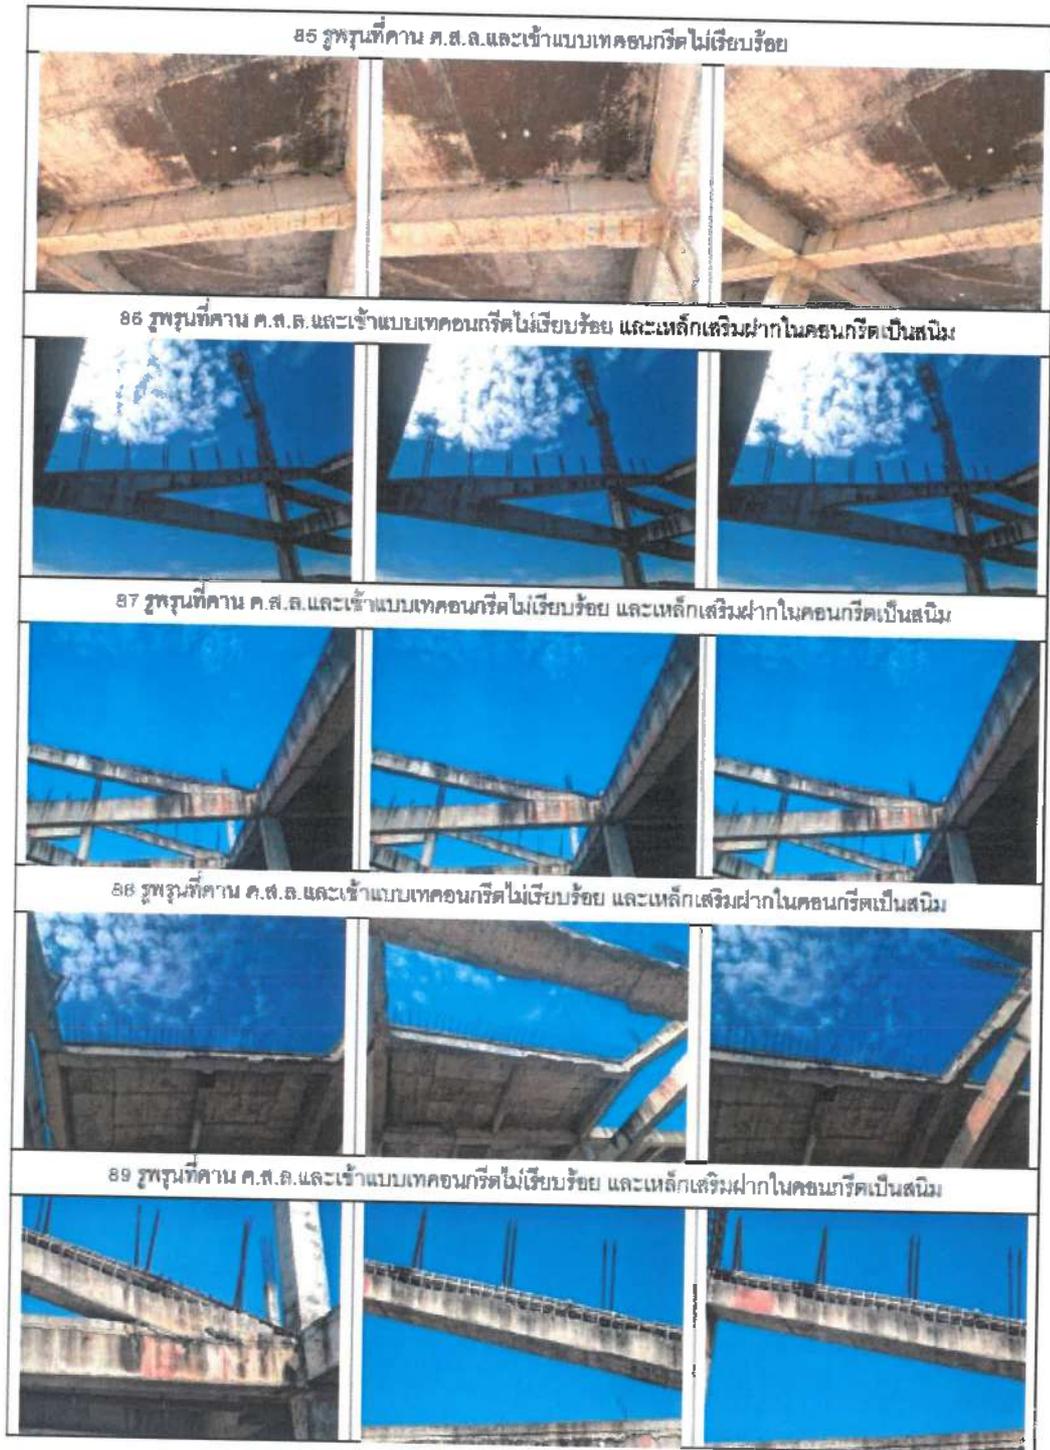


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

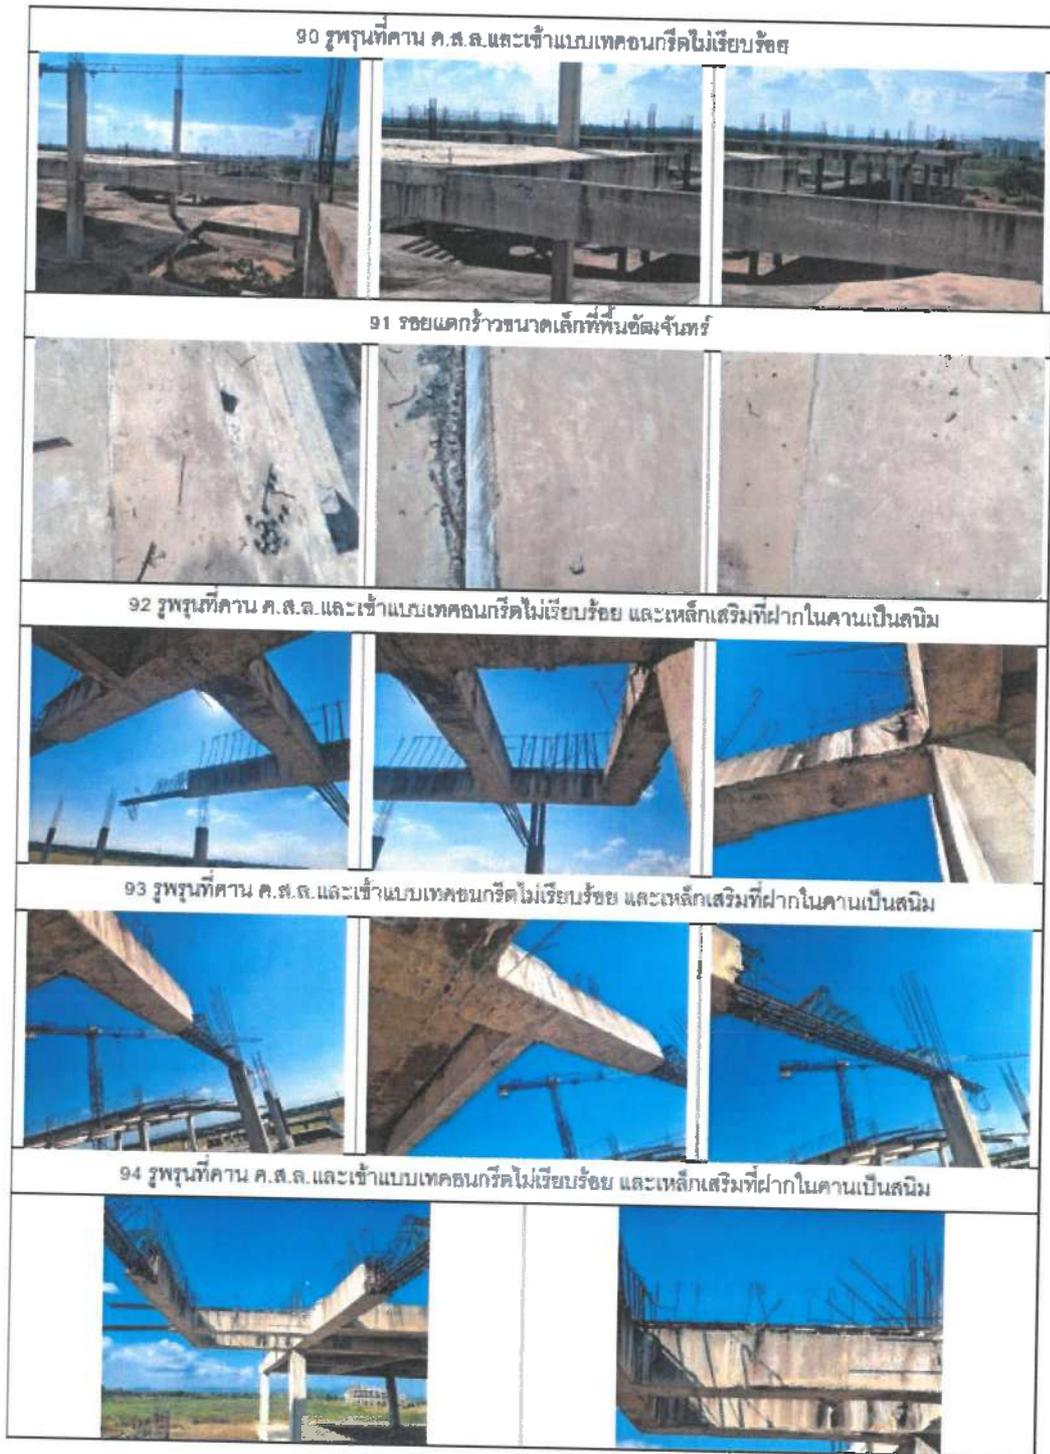


ดร.เอกพิชิต บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิชิต วิจิตรกุล

95 รูปทรงแทคาน ค.ส.ล. และเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย และเหล็กเสริมที่ฝากในคานเป็นสนิม		
		
96 รูปทรงแทคาน ค.ส.ล. และเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย พบเหล็กเสริมเป็นสนิม		
		
97 รูปทรงแทคาน ค.ส.ล. และเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย และเหล็กเสริมที่ฝากในคานเป็นสนิม		
		
98 รูปทรงแทคาน ค.ส.ล. และเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย และเหล็กเสริมที่ฝากในคานเป็นสนิม		
		
99 รูปทรงแทคาน ค.ส.ล. และเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย และเหล็กเสริมที่ฝากในคานเป็นสนิม		
		




ดร.เอกพิชิต์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์




นายพิชิต์ วิจิตรกุล

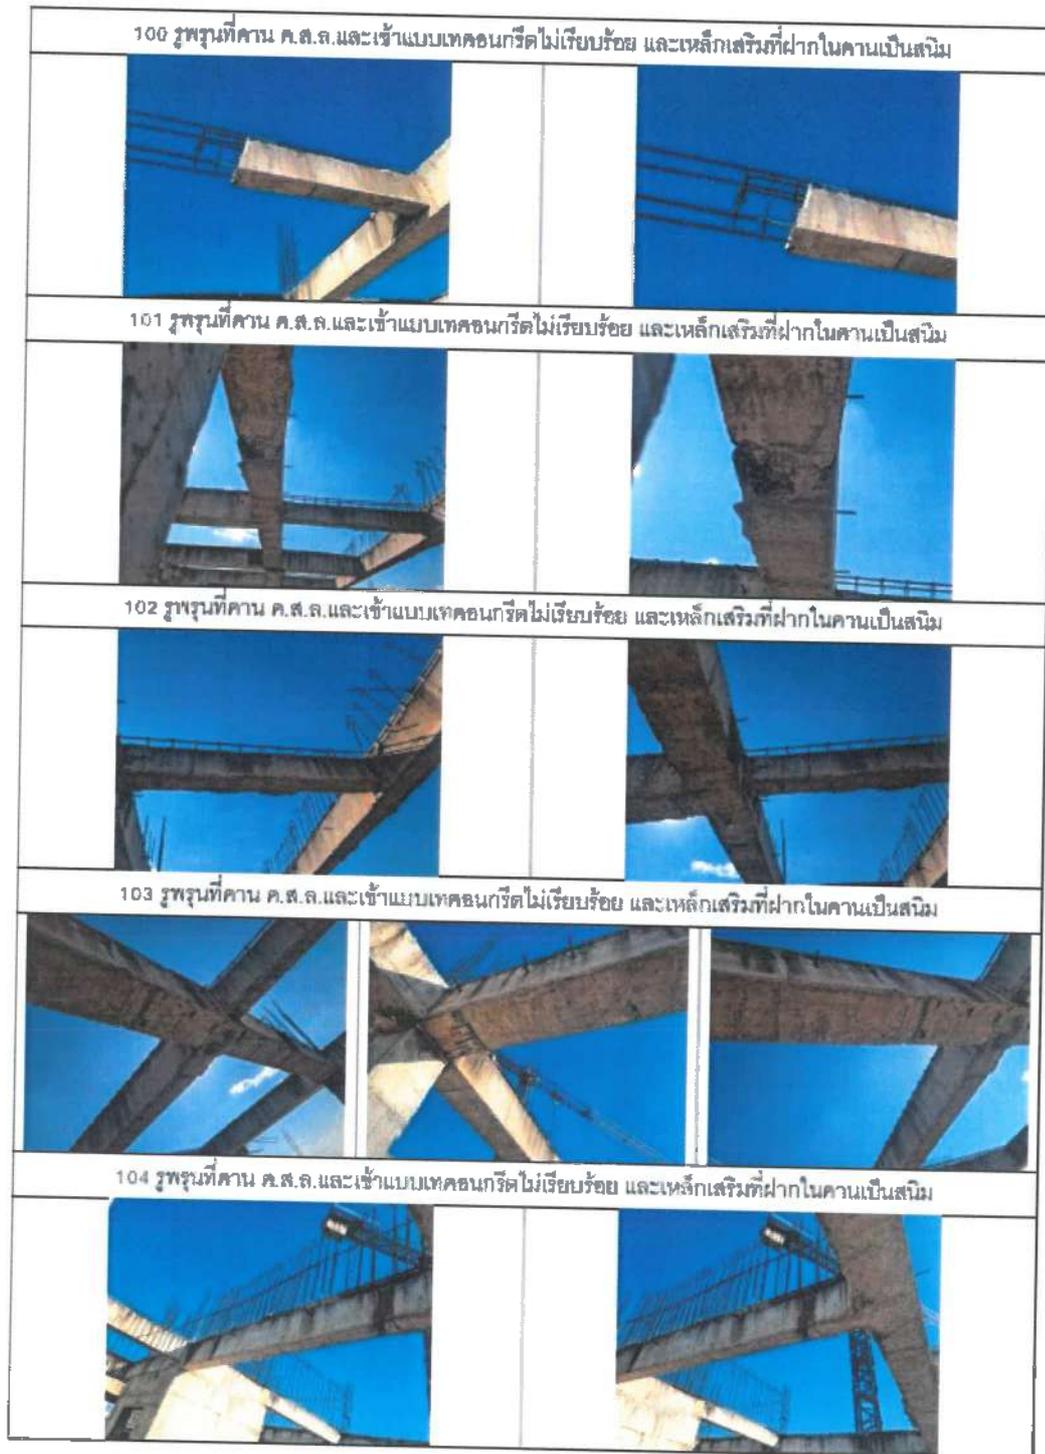


ดร.เอกพิชิต์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิชิต์ วิจิตรกุล

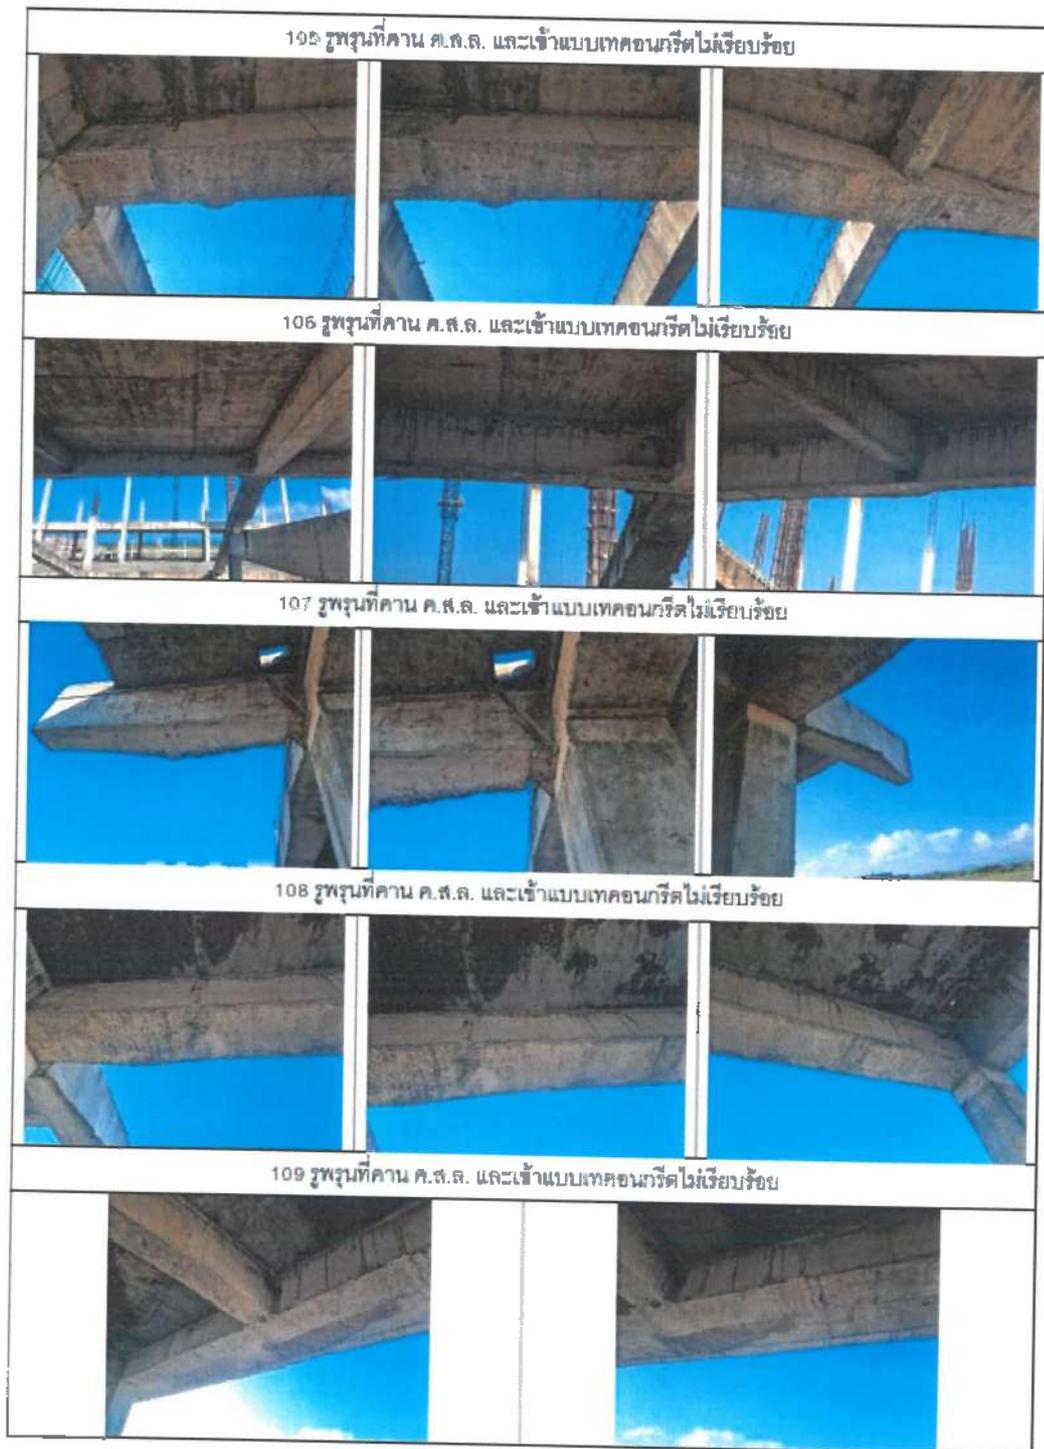


ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกอร์ณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิสิษฐ์ วิจิตรกุล

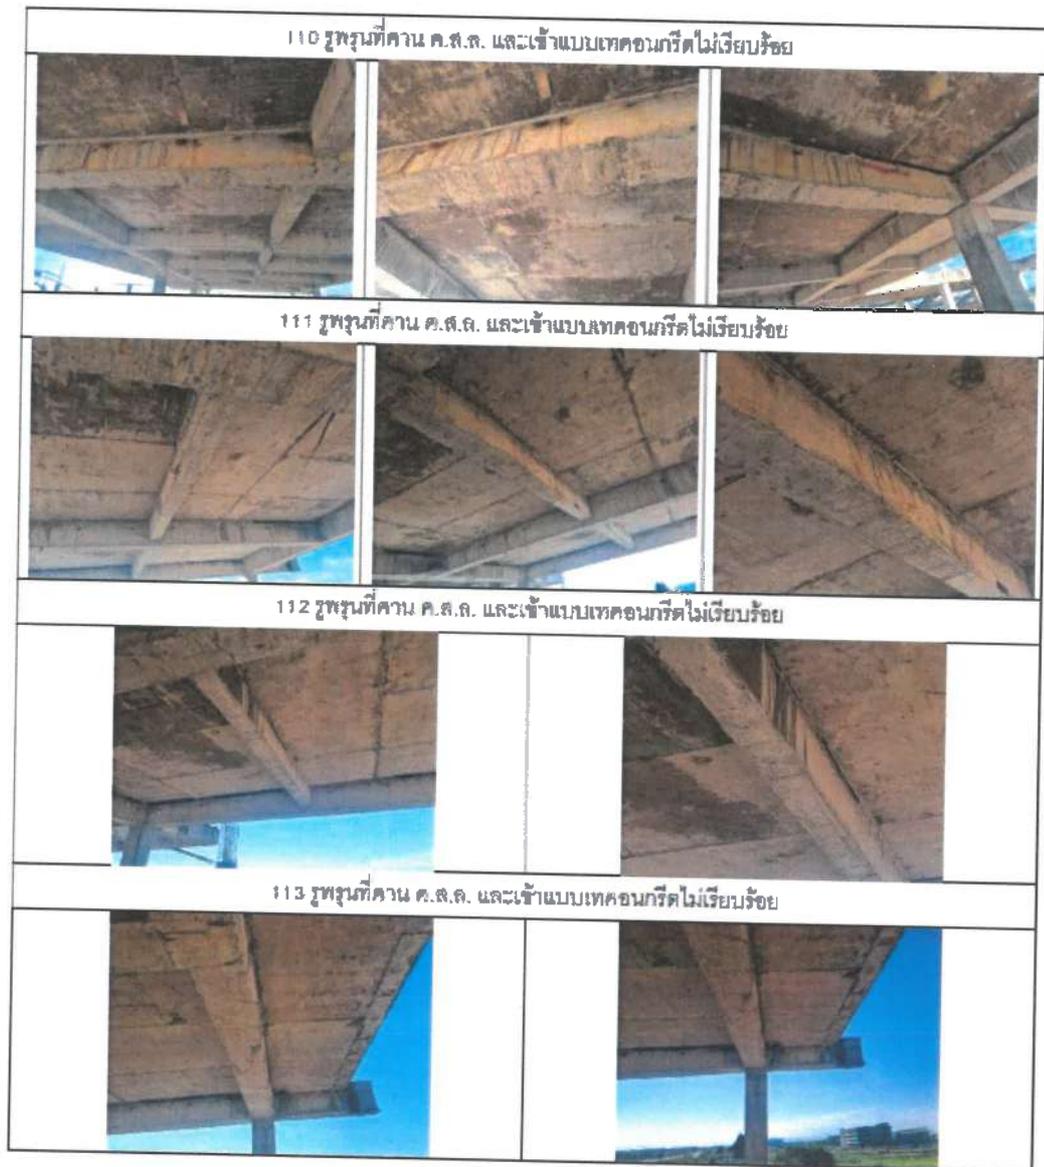

รูปที่ 2.8 รูปชิ้นส่วนโครงสร้างชั้น 3 ที่มีความเสียหายและการเสื่อมสภาพ

ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

บทที่ 3

แนวทางการซ่อมแซมรูปพรรณในโครงสร้างคอนกรีต

รูปพรรณในโครงสร้างคอนกรีตอาจเกิดได้จากทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น การจัดเขย่าคอนกรีตหรือเทคอนกรีตไม่ดี หรืออาจเกิดจากการออกแบบโครงสร้างโดยการใส่เหล็กเสริมมากเกินไป ทำให้ในการก่อสร้างไม่สามารถเทคอนกรีตได้เต็มหน้าตัด โดยรายละเอียดมาตรฐานและวิธีการซ่อมแซมรูปพรรณในโครงสร้างคอนกรีต จะแสดงดังต่อไปนี้

3.1 มาตรฐานการซ่อม

- มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต (มยผ. 1901-51)

3.2 เครื่องมือที่ใช้

- เครื่องมือสกัดคอนกรีต
- เครื่องฉาบปูน

3.3 มาตรฐานวัสดุ

- มาตรฐาน EN 1504-3 Class R2
 - Compressive Strength > 15 MPa
 - Chloride Ion content < 0.05%
 - Adherence bond > 0.8 MPa

3.4 วิธีการดำเนินการซ่อมแซม

3.4.1 สกัดคอนกรีตเดิมที่เสียหายออก โดยจะต้องกำจัดคอนกรีตที่ไม่ดีออกให้หมดจนถึงเนื้อคอนกรีตที่แกร่ง เพื่อให้การซ่อมแซมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.4.2 ทำความสะอาดและฉีบน้ำบริเวณพื้นผิวคอนกรีตให้ชุ่ม

3.4.3 ฉาบปิดด้วยปูนฉาบซ่อมแซมโครงสร้าง โดยวัสดุซ่อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน EN 1504-3 Class R2 และหลังจากซ่อมให้บ่มขึ้นต่อเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง


ดร.เอกพิชิต บรรองเกลี้ยง


นางสาววรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิชิต วิจิตรกุล

บทที่ 4

แนวทางการซ่อมแซมเหล็กเสริมภายในโครงสร้างที่เริ่มเป็นสนิม

การเกิดสนิมในเหล็กเสริมภายในโครงสร้างจะเกิดจากกระบวนการทำปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าของเหล็กเสริมกับความชื้นและออกซิเจนในอากาศ ซึ่งมีการซึมผ่านเนื้อคอนกรีตเข้าไป โดยเมื่อเหล็กเสริมเกิดสนิมขึ้นแล้วจะมีการพัฒนาเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ จนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับแรงของเหล็กเสริมเนื่องจากหน้าตัดของเหล็กเสริมมีขนาดลดลงจากสนิม โดยการซ่อมแซมเหล็กเสริมภายในโครงสร้างที่เริ่มเป็นสนิม (หน้าตัดเหล็กมีความเสียหายน้อยกว่า 10%) จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 มาตรฐานการซ่อมและการทดสอบ

- มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต (มยผ. 1901-51)
- มาตรฐาน BS 6139 Part 4 “Testing of Resin Compositions for Use in Construction Part 4: Method for Measurement of Bond Strength (Slant Shear Method)”

4.2 เครื่องมือที่ใช้

- เครื่องมือสกัดคอนกรีต
- แปรงขัดหรือเครื่องขัดเหล็ก

4.3 มาตรฐานวัสดุ

- มาตรฐาน ASTM C1107 “Standard Specification for Packaged Dry, Hydraulic-Cement Grout (Non-shrink)”
- มาตรฐาน BS 6920 “Suitability of non-metallic materials and products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water”
- มาตรฐาน ASTM C881:Type II, grade 2 class C “Standard Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding Systems for Concrete”


ดร.เอกพิชิต บรรงจเกลี้ยง

นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิชิต วิจิตรกุล


4.4 วิธีการดำเนินการซ่อมแซม

4.4.1 สกัดคอนกรีตเดิมที่เสียหายออก เพื่อให้เห็นเหล็กเสริมที่เกิดสนิมทั้งหมด

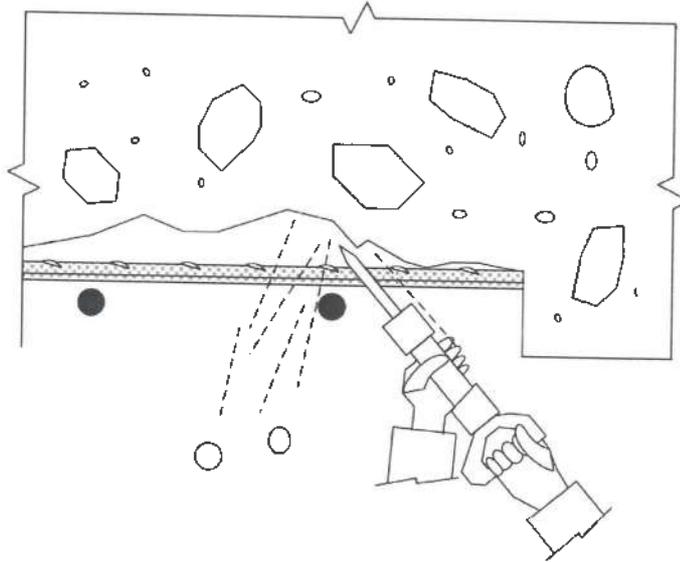

รูปที่ 4.1 การสกัดคอนกรีตเดิมที่เสียหายออก (ที่มา : Concrete Repair and Maintenance Illustrated)

4.4.2 ขัดสนิมออกหากเกิดสนิมในปริมาณน้อย (หน้าตัดเหล็กเสียหายน้อยกว่า 10%)

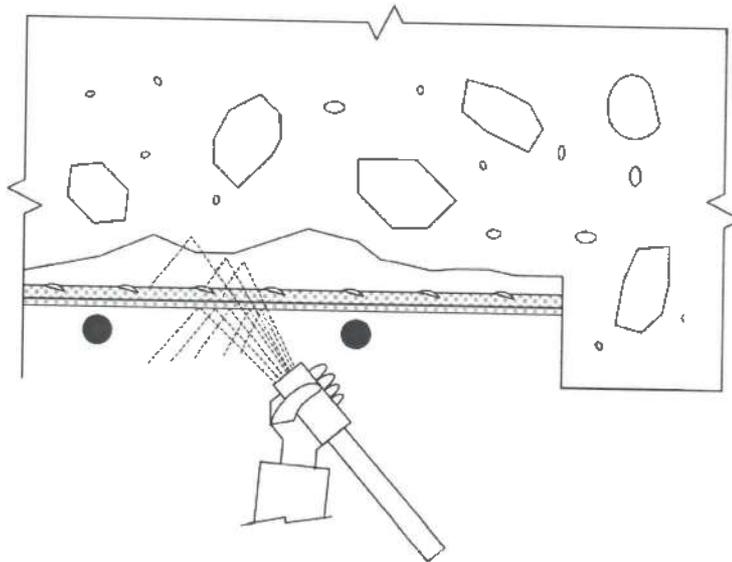

รูปที่ 4.2 การทำความสะอาดเหล็กเสริมที่เป็นสนิม


(ที่มา : Concrete Repair and Maintenance Illustrated)

ดร.เอกพิชิต์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิชิต์ วิจิตรกุล

4.4.3 ทาเคลือบผิวเหล็กเสริมด้วยวัสดุคุณภาพสูงเพื่อป้องกันและยับยั้งการเกิดสนิม โดยวัสดุเคลือบเหล็กเสริมต้องได้รับการรับรองจากผู้ผลิต เป็นวัสดุ Metallic Zinc และ Epoxy Resin โดยทั่วไปจะมีความหนาประมาณ 40 ไมครอน (แห้ง)

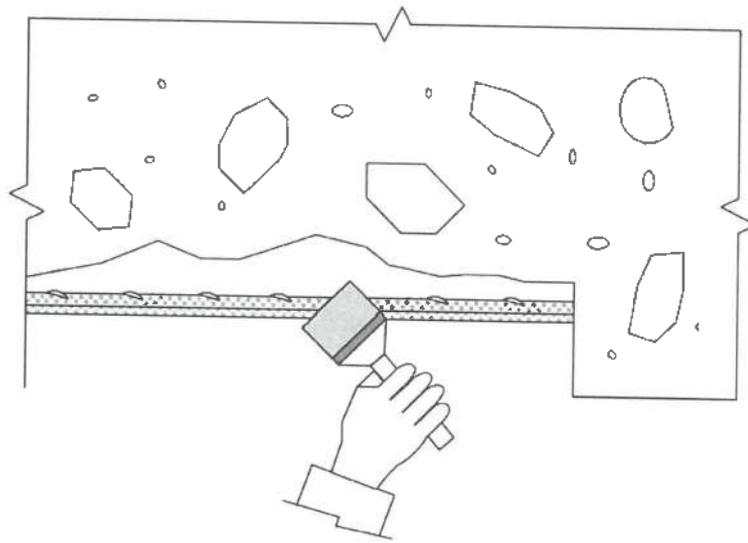

รูปที่ 4.3 การทาเคลือบผิวเหล็กเสริม (ที่มา : Concrete Repair and Maintenance Illustrated)

4.4.4 ทาวัสดุประสานคอนกรีตเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่

วัสดุประสานคอนกรีตชนิด Acrylic bonding agent ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6920 “Suitability of non-metallic materials and products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water” และกำลังยึดเหนี่ยวกับคอนกรีตโดยการทดสอบ Slant shear bond test ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6139 Part 4 “Testing of Resin Compositions for Use in Construction Part 4: Method for Measurement of Bond Strength (Slant Shear Method)” โดยต้องมีกำลังยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า 20.0 N/mm²

วัสดุประสานคอนกรีตชนิด Epoxy resin concrete bonding agent ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C881:Type II, grade 2 class C “Standard Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding Systems for Concrete” และกำลังยึดเหนี่ยวกับคอนกรีตโดยการทดสอบ Slant shear bond test ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6139 Part 4 “Testing of Resin Compositions for Use in Construction Part


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

4: Method for Measurement of Bond Strength (Slant Shear Method)” โดยต้องมีกำลังยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า 36.0 N/mm²



รูปที่ 4.4 ตัวอย่างการทาน้ำยาประสานคอนกรีต

4.4.5 เข้าแบบและเทหรือฉาบปิดด้วยวัสดุซ่อมคุณภาพสูง โดยวัสดุซ่อมชนิดซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัว (Non-shrink cement grout) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C1107 “Standard Specification for Packaged Dry, Hydraulic-Cement Grout (Non-shrink)” และเมื่อส่วนผสมมีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.18 ซีเมนต์เกร้าท์ต้องมีคุณสมบัติแสดงดังตารางที่ 4.1


ตารางที่ 4.1 คุณสมบัติของซีเมนต์เกร้าท์

กำลังรับแรงอัด ตามมาตรฐาน BS EN 196-1	มากกว่า 26 N/mm ² ที่อายุ 1 วัน มากกว่า 55 N/mm ² ที่อายุ 7 วัน มากกว่า 66 N/mm ² ที่อายุ 28 วัน
กำลังรับแรงดัด ตามมาตรฐาน BS EN 196-1	มากกว่า 10 N/mm ² ที่อายุ 28 วัน
ระยะเวลาการขยายตัวเริ่มต้น	15 - 20 นาที
ระยะเวลาการขยายตัวสุดท้าย	1.5 - 2 ชั่วโมง
โมดูลัสยืดหยุ่น ตามมาตรฐาน ASTM C469-02	มากกว่า 24000 MPa


ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

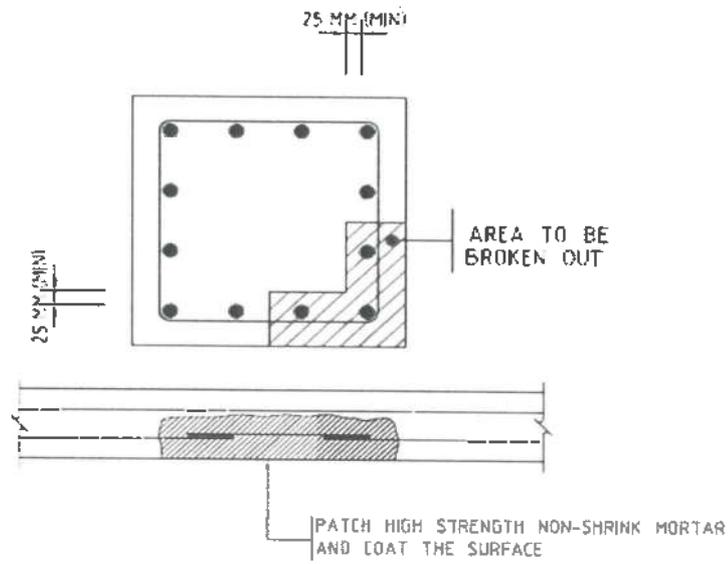

รูปที่ 4.5 ตัวอย่างการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและการเทคอนกรีตปิด

ดร.เอกพิชิต บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิชิต วิจิตรกุล

บทที่ 5

แนวทางการซ่อมแซมเหล็กเสริมภายในโครงสร้างที่เป็นสนิมอย่างรุนแรง

การเกิดสนิมในเหล็กเสริมภายในโครงสร้างจะเกิดจากกระบวนการทำปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าของเหล็กเสริมกับความชื้นและออกซิเจนในอากาศ ซึ่งมีการซึมผ่านเนื้อคอนกรีตเข้าไป โดยเมื่อเหล็กเสริมเกิดสนิมขึ้นแล้วจะมีการพัฒนาเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ จนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับแรงของเหล็กเสริมเนื่องจากหน้าตัดของเหล็กเสริมมีขนาดลดลงจากสนิม โดยการซ่อมแซมเหล็กเสริมภายในโครงสร้างที่เป็นสนิมอย่างรุนแรง (หน้าตัดเหล็กมีความเสียหายมากกว่า 10%) จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 มาตรฐานการซ่อมและการทดสอบ

- มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต (มยพ. 1901-51)
- มาตรฐาน BS 6139 Part 4 “Testing of Resin Compositions for Use in Construction Part 4: Method for Measurement of Bond Strength (Slant Shear Method)”

5.2 เครื่องมือที่ใช้

- เครื่องมือสกัดคอนกรีต
- เครื่องมือขัดเหล็ก
- เครื่องมือสำหรับตัดเหล็กเสริม

5.3 มาตรฐานวัสดุ

- มาตรฐาน ASTM C1107 “Standard Specification for Packaged Dry, Hydraulic-Cement Grout (Non-shrink)”
- มาตรฐาน BS 6920 “Suitability of non-metallic materials and products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water”
- มาตรฐาน ASTM C881:Type II, grade 2 class C “Standard Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding Systems for Concrete”



ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง




นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิสิษฐ์ วิจิตรกุล


5.4 วิธีการดำเนินการซ่อมแซม

5.4.1 ติดตั้งค้ำยันชั่วคราว

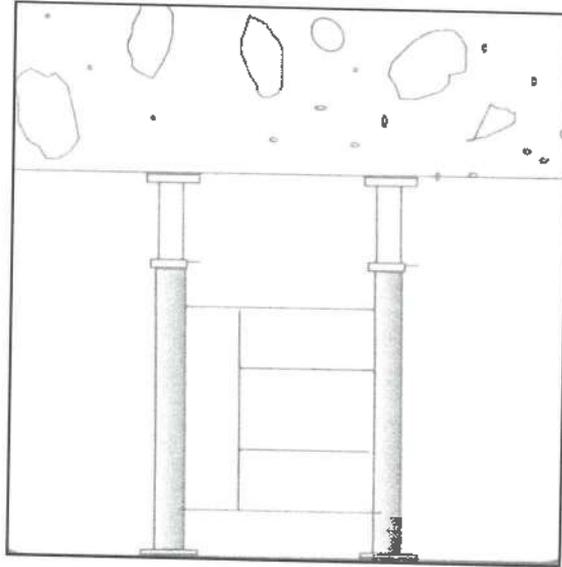

รูปที่ 5.1 การติดตั้งค้ำยันชั่วคราว

5.4.2 สกัดคอนกรีตเดิมที่เสียหายออก เพื่อให้เห็นเหล็กเสริมที่เกิดสนิมทั้งหมด

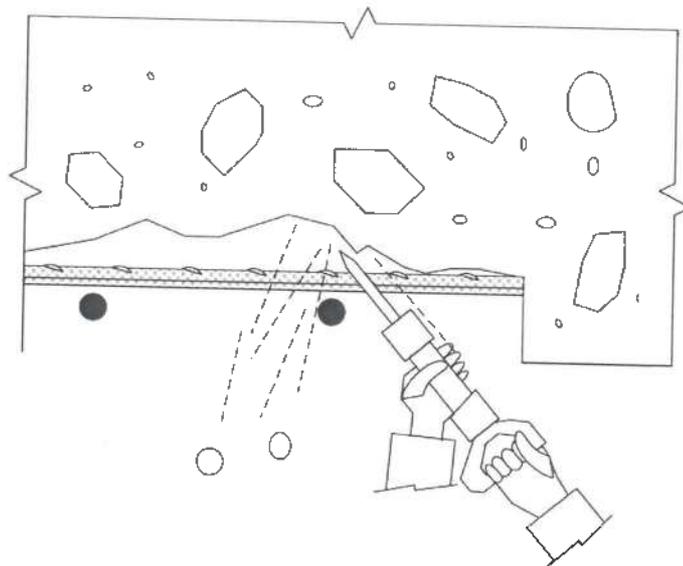


รูปที่ 5.2 การสกัดคอนกรีตเดิมที่เสียหายออก (ที่มา : Concrete Repair and Maintenance Illustrated)


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจารณ์กุล

5.4.3 ชัดสนิมออกหากเกิดสนิมในปริมาณน้อย (หน้าตัดเหล็กเสียหายน้อยกว่า 10%)

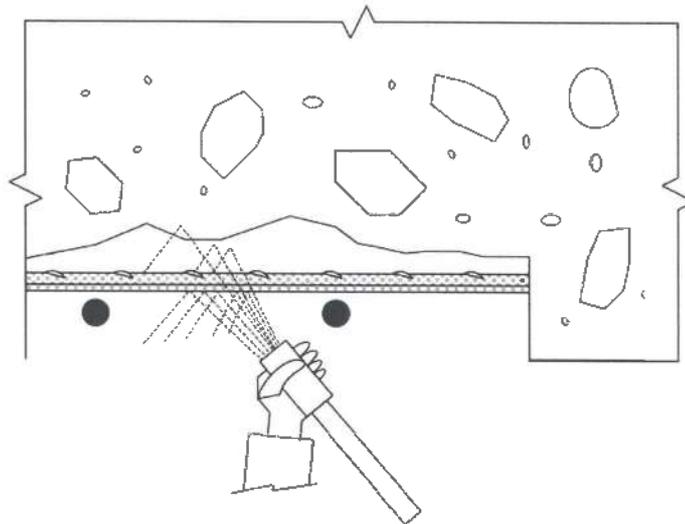

รูปที่ 5.3 การทำความสะอาดเหล็กเสริมที่เป็นสนิม

(ที่มา : Concrete Repair and Maintenance Illustrated)

5.4.4 ตัดเหล็กเสริมที่เสียหายมากออก (หน้าตัดเหล็กเสียหายมากกว่า 10%) แล้วทาบต่อด้วยเหล็กใหม่โดยให้มีระยะทาบเป็นไปตามตารางที่ 5.1 หรือคำนวณระยะทาบตามข้อกำหนดใน วสท 1007-34 หรือ วสท 1008-38 หรือ ACI 318 โดยถ้าใช้การต่อบทด้วยวิธีการเชื่อมให้อ้างอิงตารางที่ 5.2 หรือจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน วสท 1007-34 หรือ วสท 1008-38 หรือ ACI 318 หรือ AWS หัวข้อ D1.4

ตารางที่ 5.1 ระยะทาบเหล็กเสริมโดยประมาณ

LAP & ANCHORAGE LENGTH (MM.)

Category A:

1. Clear spacing of bars being developed or spliced not less than d_b , clear cover not less than d_b and stirrups or ties throughout l_d not less than the code minimum
2. Clear spacing of bars being developed or spliced not less than $2d_b$, clear cover not less than d_b

Category B:

1. Other cases

CODE ACI 318-08

CONCRETE , f_c = 210 ksc.
REBAR , f_y = 4000 ksc.

Type of concrete : Normalweight concrete $\lambda = 1$
Reinforcement location : Other situation $\psi_t = 1$
Coating condition : Uncoated and Zinc-coated $\psi_e = 1$

DB	Category	FULL TENSION LAP Class B		FULL COMPRESSION LAP		FULL TENSION ANCHORAGE		FULL COMPRESSION ANCHORAGE		STANDARD HOOK ANCHORAGE	
10	A	550	54db	300	30db	425	42db	225	21db	225	21db
	B	825	81db			625	63db				
12	A	650	54db	350	28db	500	42db	250	21db	250	21db
	B	975	81db			750	63db				
16	A	875	54db	450	28db	675	42db	350	21db	350	21db
	B	1300	81db			1000	63db				
20	A	1100	54db	550	28db	850	42db	425	21db	425	21db
	B	1625	81db			1250	63db				
25	A	1700	68db	700	28db	1300	52db	525	21db	525	21db
	B	2550	102db			1950	78db				
28	A	1900	68db	775	28db	1475	52db	600	21db	600	21db
	B	2850	102db			2200	78db				
32	A	2175	68db	900	28db	1675	52db	675	21db	675	21db
	B	3250	102db			2500	78db				

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

ตารางที่ 5.2 ระยะทาบเหล็กเสริมด้วยวิธีการเชื่อมโดยใช้ลวดเชื่อม E70

เส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสริม (มม.)	ขนาดขาเชื่อม (มม.)	ความยาวของการเชื่อม	รูปแบบการเชื่อม	ระยะทาบเหล็ก (ซม.)
12	7	15		15
16	7	15		15
20	10	30		40
25	10	30		40

- หมายเหตุ: 1. ระยะเชื่อมทาบจริงที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ตามตารางข้างต้น
 2. ลวดเชื่อมที่ใช้ต้องเป็นลวดเชื่อมชนิด E70 เท่านั้น
 3. ระยะการเชื่อมข้างต้นใช้ได้กับเหล็กเสริมที่มีกำลังรับแรงดึงที่จุดกลางไม่เกิน 4000 กก./ตร.ซม.

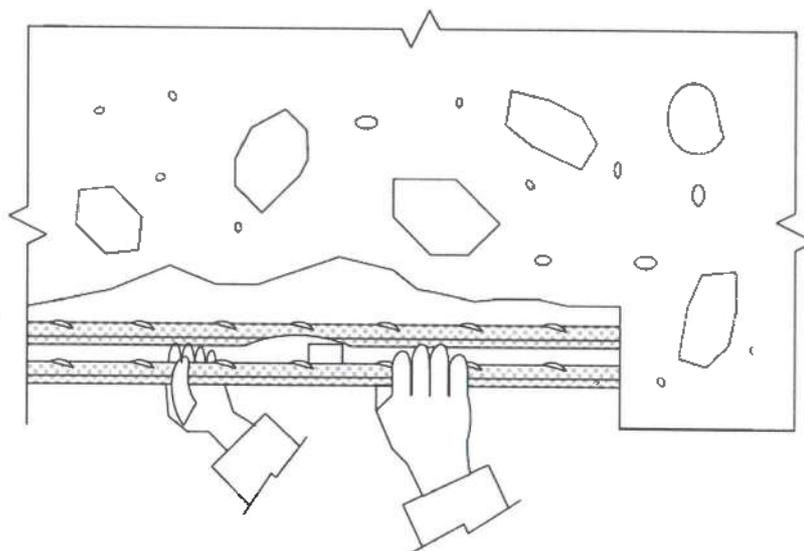


รูปที่ 5.4 การเปลี่ยนเหล็กเสริมในโครงสร้าง (ที่มา : Concrete Repair and Maintenance Illustrated)

ดร.เอกพิชิต์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิชิต์ วิจิตรกุล

5.4.5 ทาเคลือบผิวเหล็กเสริมด้วยวัสดุคุณภาพสูงเพื่อป้องกันและยับยั้งการเกิดสนิม โดยวัสดุเคลือบเหล็กเสริมต้องได้รับการรับรองจากผู้ผลิต เป็นวัสดุ Metallic Zinc และ Epoxy Resin โดยทั่วไปจะมีความหนาประมาณ 40 ไมครอน (แห้ง)

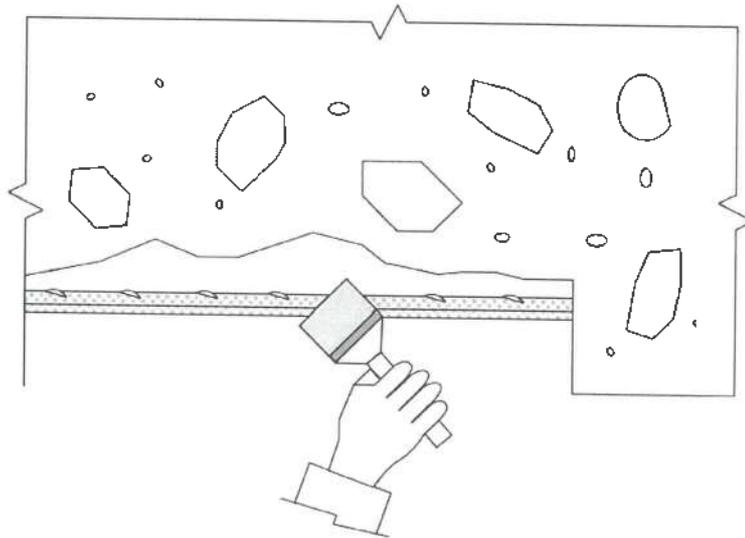

รูปที่ 5.5 การทาเคลือบผิวเหล็กเสริม (ที่มา : Concrete Repair and Maintenance Illustrated)

5.4.6 ทาวัสดุประสานคอนกรีตเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่

วัสดุประสานคอนกรีตชนิด Acrylic bonding agent ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6920 “Suitability of non-metallic materials and products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water” และกำลังยึดเหนี่ยวกับคอนกรีตโดยการทดสอบ Slant shear bond test ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6139 Part 4 “Testing of Resin Compositions for Use in Construction Part 4: Method for Measurement of Bond Strength (Slant Shear Method)” โดยต้องมีกำลังยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า 20.0 N/mm^2

วัสดุประสานคอนกรีตชนิด Epoxy resin concrete bonding agent ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C881:Type II, grade 2 class C “Standard Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding Systems for Concrete” และกำลังยึดเหนี่ยวกับคอนกรีตโดยการทดสอบ Slant shear bond test ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6139 Part 4 “Testing of Resin Compositions for Use in Construction Part

ดร.เอกพิชิต บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิชิต วิจิตรกุล

4: Method for Measurement of Bond Strength (Slant Shear Method)” โดยต้องมีกำลังยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า 36.0 N/mm²



รูปที่ 5.6 ตัวอย่างการทาน้ำยาประสานคอนกรีต

5.4.7 เข้าแบบและเทหรือฉาบปิดด้วยวัสดุซ่อมคุณภาพสูง โดยวัสดุซ่อมชนิดซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัว (Non-shrink cement grout) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C1107 “Standard Specification for Packaged Dry, Hydraulic-Cement Grout (Non-shrink)” และเมื่อส่วนผสมมีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.18 ซีเมนต์เกร้าท์ต้องมีคุณสมบัติแสดงดังตารางที่ 5.3


ตารางที่ 5.3 คุณสมบัติของซีเมนต์เกร้าท์

กำลังรับแรงอัด ตามมาตรฐาน BS EN 196-1	มากกว่า 26 N/mm ² ที่อายุ 1 วัน มากกว่า 55 N/mm ² ที่อายุ 7 วัน มากกว่า 66 N/mm ² ที่อายุ 28 วัน
กำลังรับแรงดัด ตามมาตรฐาน BS EN 196-1	มากกว่า 10 N/mm ² ที่อายุ 28 วัน
ระยะเวลาการขยายตัวเริ่มต้น	15 - 20 นาที
ระยะเวลาการขยายตัวสุดท้าย	1.5 - 2 ชั่วโมง
โมดูลัสยืดหยุ่น ตามมาตรฐาน ASTM C469-02	มากกว่า 24000 MPa

ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

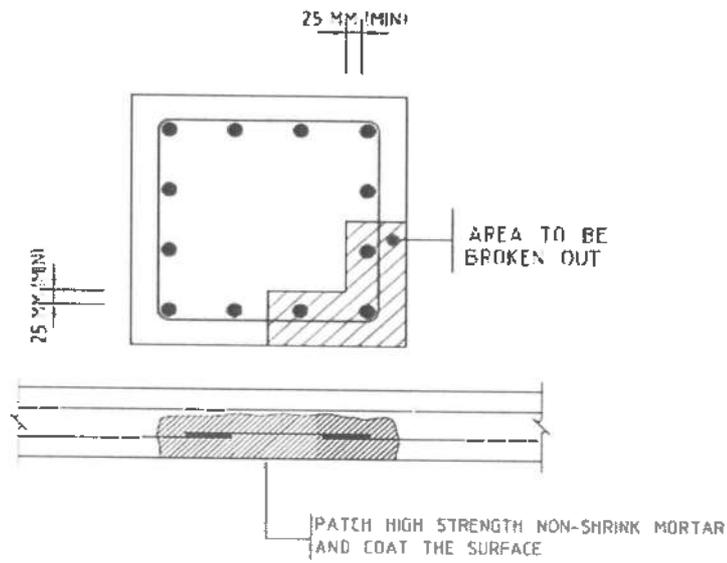

รูปที่ 5.7 ตัวอย่างการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและการเทคอนกรีตปิด

ดร.เอกพิชิต บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิชิต วิจิตรกุล

บทที่ 6

แนวทางการป้องกันสนิมบนเหล็กเสริมในโครงสร้างที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ

สำหรับแนวทางในการป้องกันสนิมบนเหล็กเสริมในโครงสร้างที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ จะพิจารณาเป็น 2 วิธี ดังต่อไปนี้



รูปที่ 6.1 เหล็กเสริมในโครงสร้างที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จของอาคารศูนย์กีฬาในร่มเนกประสงค์ ณ ปัจจุบัน

6.1 การป้องกันด้วยผ้าฟาง หรือ ผ้ากระสอบสาน หรือ บลูชีท (Blue Sheet) ที่ทำจากเส้นพลาสติก PP (Polypropylene)

การป้องกันสนิมด้วยวิธีนี้เป็นวิธีการป้องกันแบบชั่วคราว เพื่อลดโอกาสในการเกิดสนิมขึ้นในอนาคต โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้


ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

6.1.1 ป้องกันการโค้งงอแบบถาวรของเหล็กเสริมโดยติดตั้งฐานรองรับอาจเป็นนั่งร้านหรือเสาเหล็กชั่วคราวเพื่อรักษาความเป็นเส้นตรงของเหล็กเสริมไว้

6.1.2 ใช้ผ้าฟาง หรือ ผ้ากระสอบสาน หรือ บลูชีท (Blue Sheet) ท่อหุ้มคลุมเหล็กเพื่อป้องกันน้ำฝนไม่ให้โดนเหล็กโดยตรง แต่ควรระวังเรื่องการถ่ายเทอากาศไม่ให้เกิดความชื้นขึ้นในผ้าใบ

6.2 การใช้สารเคลือบผิวเหล็กป้องกันสนิมประเภทอีพอกซี

การใช้สารเคลือบผิวเหล็กป้องกันสนิมประเภทอีพอกซีทาที่ผิวเหล็กเสริมในโครงสร้างที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ จะมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

6.2.1 ใช้แปรงขัดหรือเครื่องขัดเหล็กขัดทำความสะอาดสนิมที่ผิวเหล็กเสริมออก

6.2.2 ทาเคลือบผิวเหล็กเสริมด้วยวัสดุคุณภาพสูงเพื่อป้องกันและยับยั้งการเกิดสนิม ด้วยวัสดุเคลือบเหล็กเสริมที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต เป็นวัสดุ Metallic Zinc และ Epoxy Resin โดยทั่วไปจะมีความหนาประมาณ 40 ไมครอน (แห้ง) โดยวัสดุประสานคอนกรีตชนิด Epoxy resin concrete bonding agent ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C881:Type II, grade 2 class C “Standard Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding Systems for Concrete”



ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์




นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ทำการสรุปแนวทางการบำรุงรักษาและป้องกันการเสื่อมสภาพของโครงสร้างเบื้องต้น
ดังกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว โดยวิธีการซ่อมแซมเบื้องต้น อยู่ภายใต้การดูแลของ วิศวกรโยธา นายจรัชย์ เหล่า
มานิต วย.1115 โดย บริษัท คอสมो เทคโนโลยีจิจิตอล คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนประเภทนิติ
บุคคลกับสภาวิศวกร ตามใบอนุญาตเลขที่ 0190/46 มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร

ลงชื่อ 

(นายจรัชย์ เหล่ามานิต)

ภาควิศวกรโยธา ภย. 49196

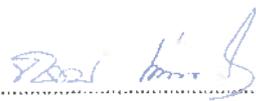ลงชื่อ 

(นายจรัชย์ เหล่ามานิต)

วิศวกรโยธา วย. 1115



(นายจรัชย์ เหล่ามานิต)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอสมอ เทคโนโลยีจิจิตอล คอนซัลแตนท์ จำกัด



ดร.เอกพิศิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล