



รายละเอียดประกอบแบบ
อาคารสนามกีฬากลางแจ้ง

อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ตามที่ บริษัท คอสโน เทคโนโลจิคอล คอนซัลแทนทส จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำการสำรวจสภาพโครงสร้างอาคารสนามกีฬากลางแจ้ง ณ ปัจจุบัน ในโครงการตรวจสอบความเสียหายโครงสร้างเชิงลึกตามหลักวิศวกรรม งานก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้งและอาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต.บ้านคุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินความแข็งแรงของโครงสร้าง โดยใช้วิธีการตรวจสอบตามหลักวิศวกรรม แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและตรวจสอบมาประเมิน พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการซ่อมแซมและการป้องกันการเสื่อมสภาพเบื้องต้นของโครงสร้าง เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในลำดับต่อไป

1.2 ขอบเขตการทำงาน

1.) การซ่อมแซมเบื้องต้นในรายงานฉบับนี้ กำหนดให้ดำเนินการซ่อมโดยพิจารณาหนักบรรทุกจรไม่เกิน 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิกา สุจิตรจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

บทที่ 2

ผลการสำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพด้วยวิธีการตรวจพินิจ (Visual Inspection)

จากการตรวจสอบสภาพความเสียหายทางกายภาพของโครงสร้างอาคารสนมกีฬากลางแจ้ง ณ ปัจจุบัน ด้วยวิธีการตรวจพินิจ (Visual Inspection) พบว่า โครงสร้างมีความเสียหายหลักๆ เป็น 2 ประเภท ได้แก่ รูพรุนในโครงสร้างคอนกรีตและสนิมในเหล็กเสริมภายในชั้นส่วนโครงสร้าง โดยตำแหน่งของชั้นส่วนโครงสร้างที่มีความเสียหายดังกล่าวทั้งหมด จะแสดงดังต่อไปนี้

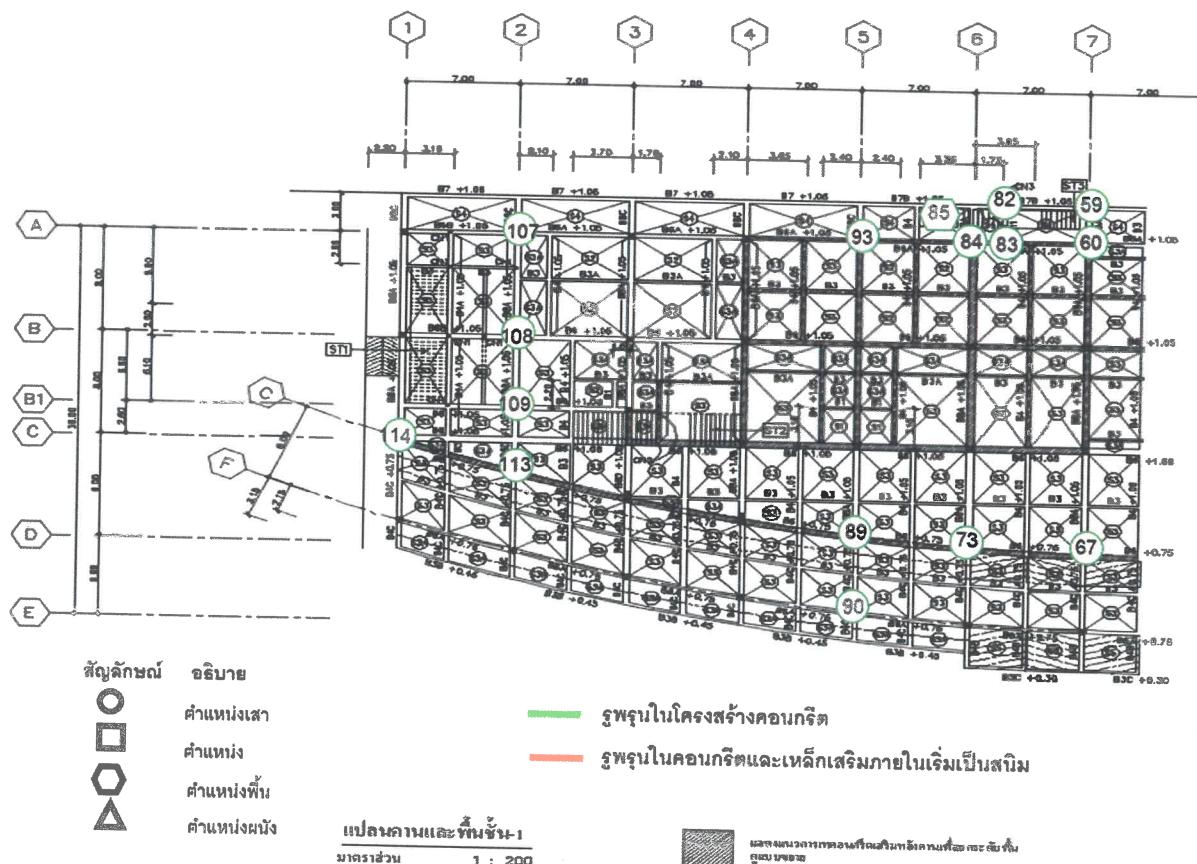


รูปที่ 2.1 ตำแหน่งโครงสร้างชั้น 1 (ส่วนที่ 1) ที่พบความเสียหายและการเสื่อมสภาพ

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลียง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

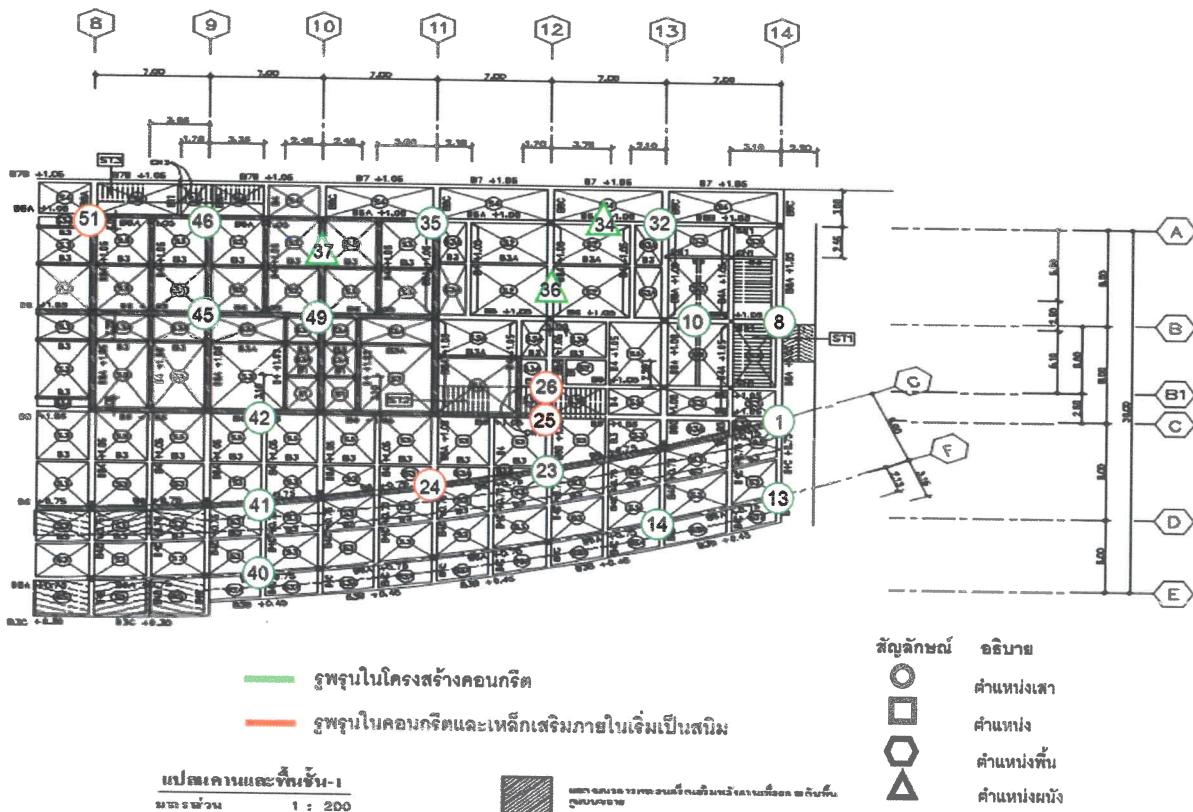

รูปที่ 2.2 ตำแหน่งโครงสร้างชั้น 1 (ส่วนที่ 2) ที่พบรความเสียหายและการเสื่อมสภาพ

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิกา สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล



ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิกา สุวิตรจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล



ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุริจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรภูล





ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์

น.
ม.
น.

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

พ.
พ.
พ.



ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิกา สุจิรจันทร์



นายพิชิษฐ์ วิจิตรภูล






ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรภูล

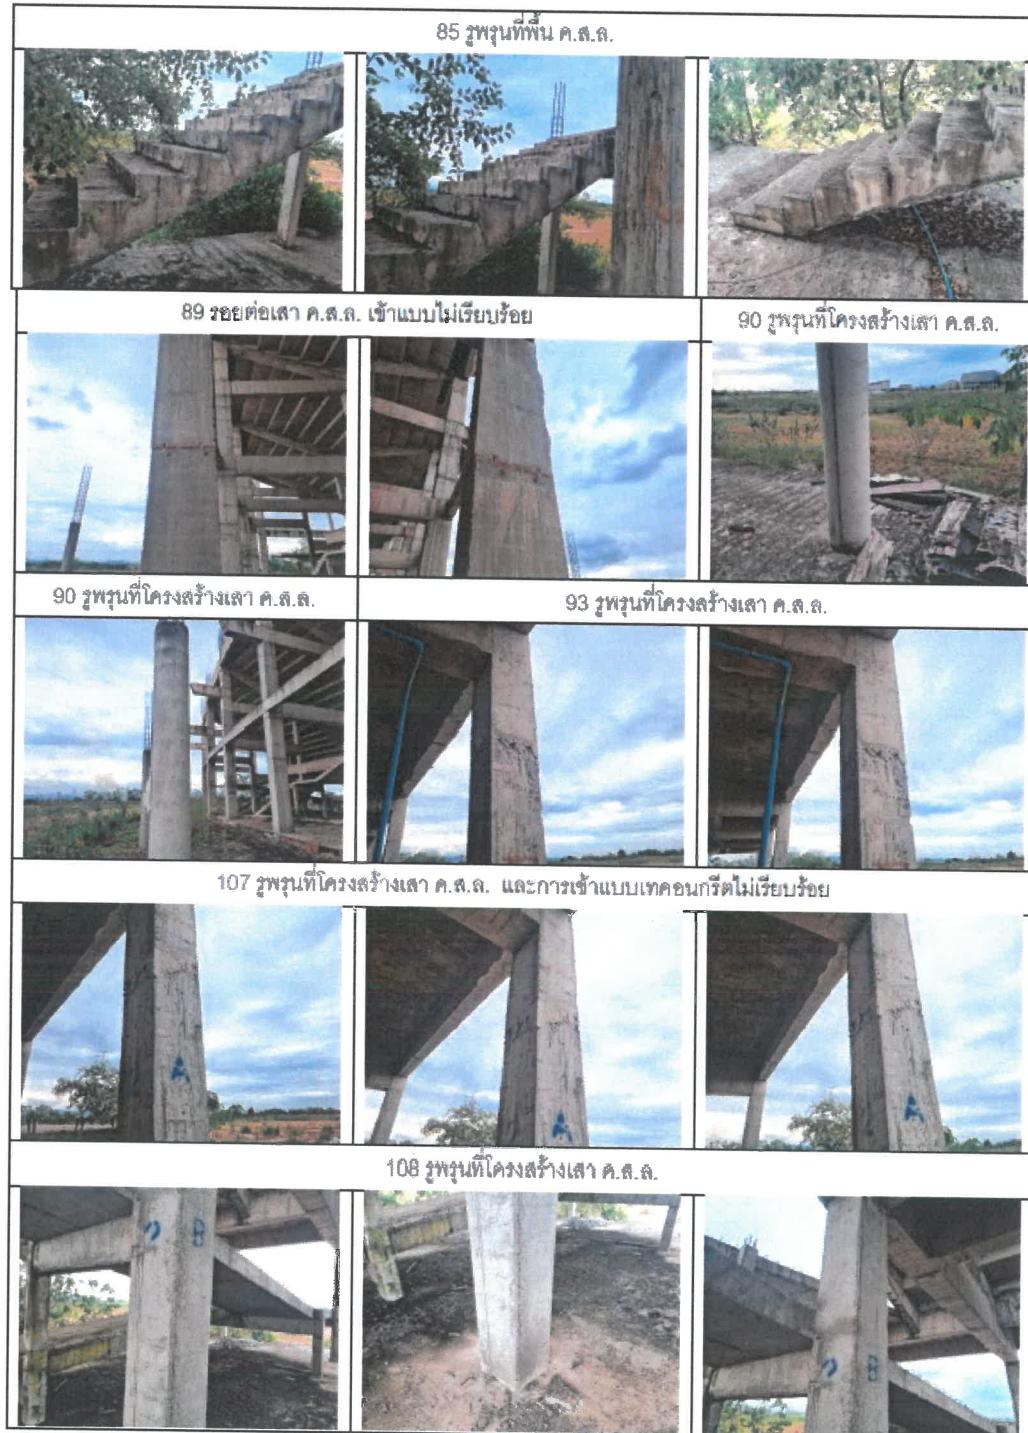


ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรณิการ์ สุจิตัจันทร์

M.M.

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล


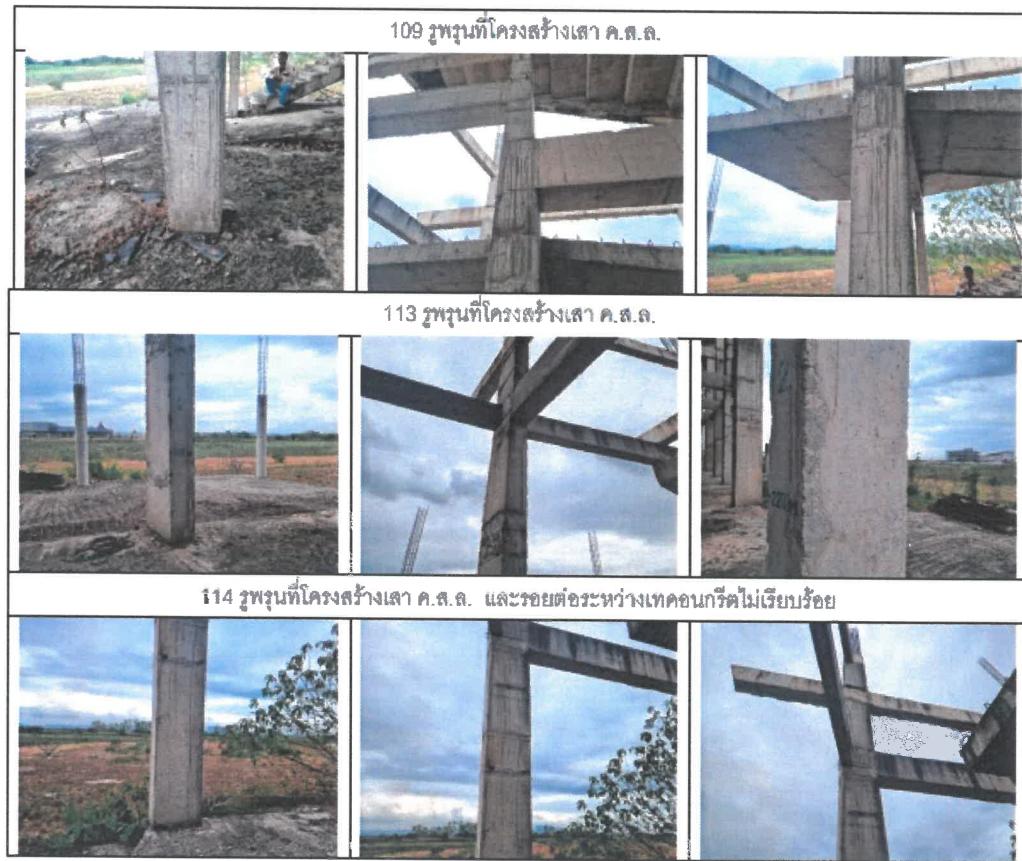


รูปที่ 2.3 รูปชิ้นส่วนโครงสร้างชั้น 1 ที่มีความเสียหายและการเสื่อมสภาพ


ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิกา สุจิริตจันทร์


นายพิชิษฐ์ วิจิตรกุล

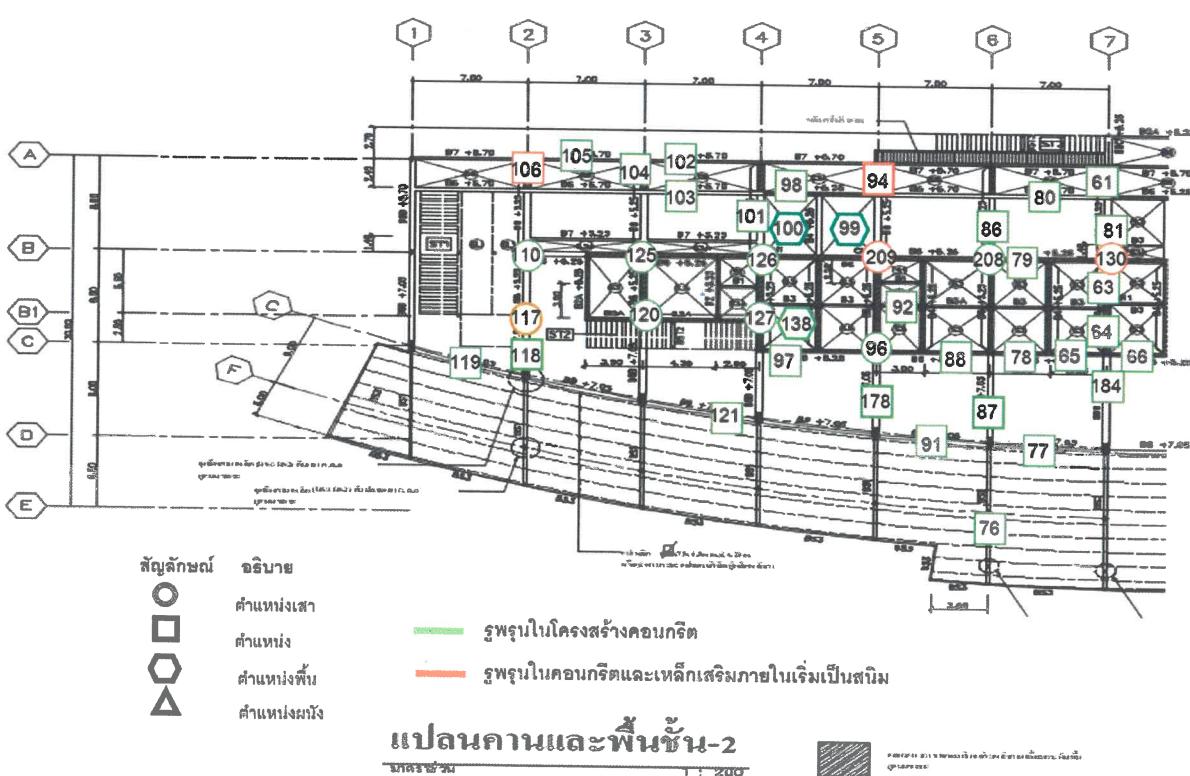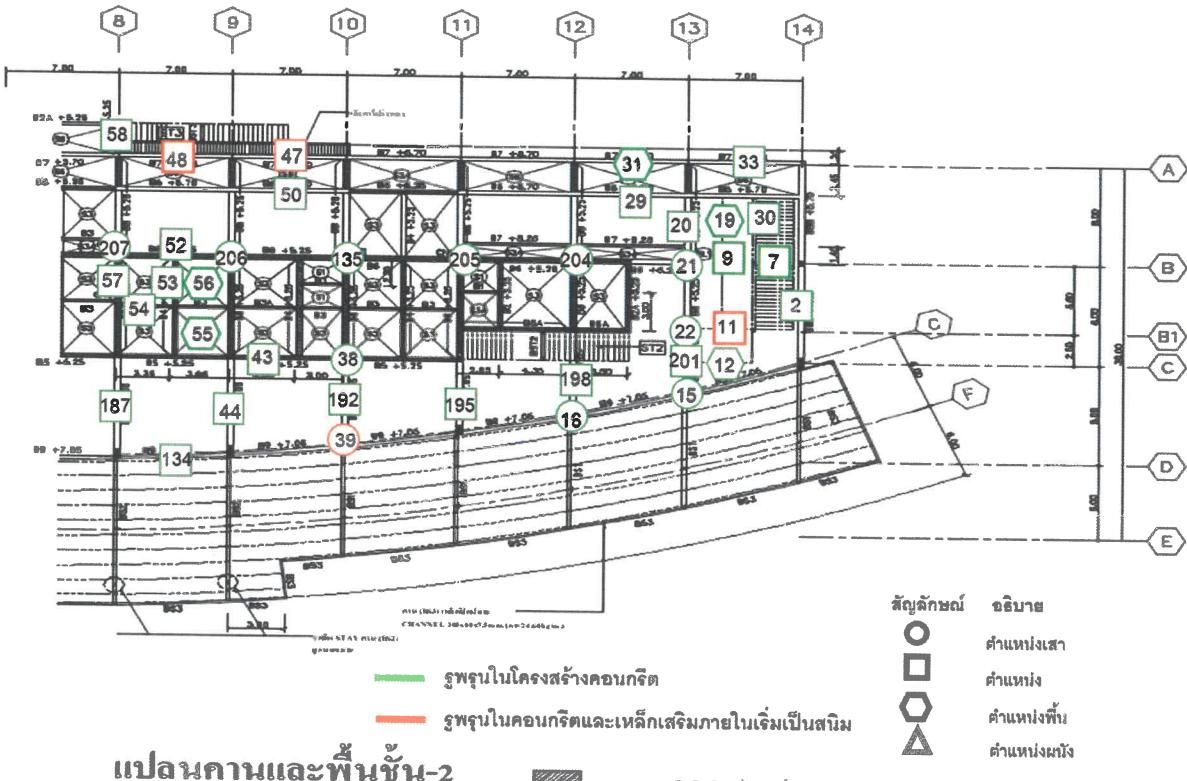

รูปที่ 2.4 ตำแหน่งโครงสร้างชั้น 2 ที่พบรความเสียหายและการเสื่อมสภาพ

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลียง

นางสาวกรรณิการ์ สุจิริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล



ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล



ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิกา สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล



ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิกา สุจาริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

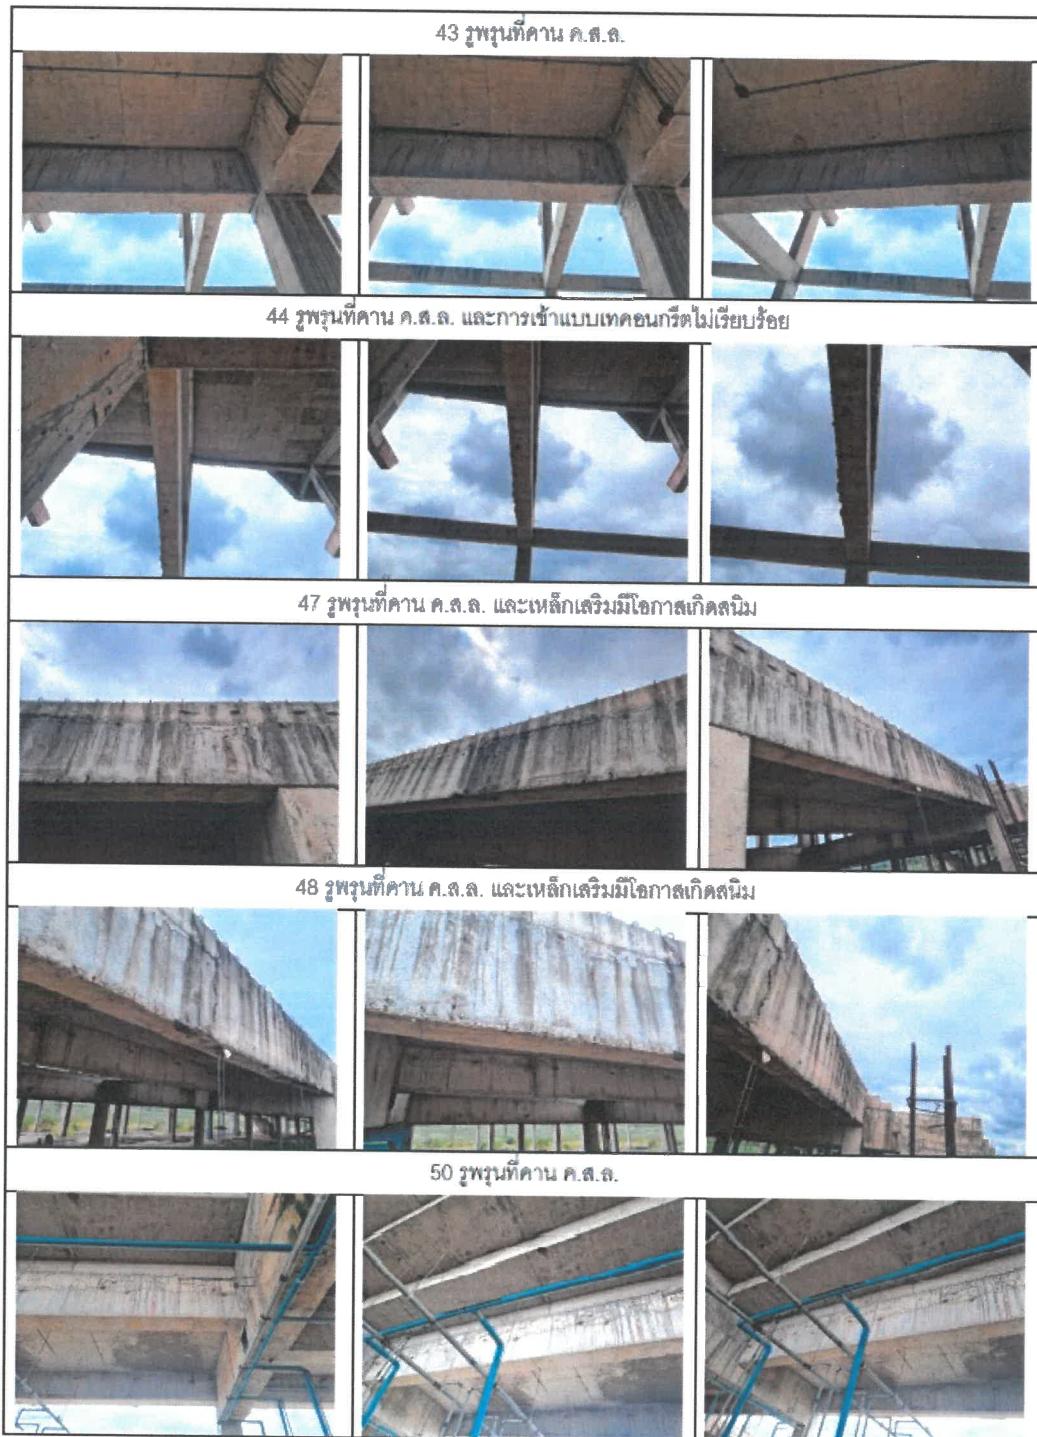

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจิตรจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

<p style="text-align: center;">52 รูปถ่ายที่คาน C.S.L. และเร้าแบบเกตเ肯กีตไม่เรียบลักษณะ</p> 		
<p>53 พบร้านสนิมที่ผ้าคอกนกีต แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าว</p> 	<p>54 พบร้านสนิมที่ผ้าคอกนกีต แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าว</p> 	
<p>54 พบร้านสนิมที่ผ้าคอกนกีต แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าว</p> 	<p>55 พบร้านสนิมที่ห้องพื้นคอกนกีต แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวที่คอกนกีต</p> 	
<p>56 พบร้านสนิมที่ห้องพื้นคอกนกีต แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวที่คอกนกีต</p> 		<p>57 พบร้านสนิมที่ห้องคาน แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวที่คอกนกีต</p> 

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิกา สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

57 พบครบสนิมที่ห้องคน แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวที่ค่อนกriet	58 พบครบสนิมที่ห้องคน แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวที่ค่อนกriet
61 พบครบสนิมที่ห้องคน แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวที่ค่อนกriet	
63 พบครบสนิมที่ห้องคน แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวที่ค่อนกriet	64 หบครบสนิมที่ห้องคน แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวที่ค่อนกriet
64 พบครบสนิมที่ห้องคน แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวที่ค่อนกriet	65 พบครบสนิมที่ห้องคน แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวที่ค่อนกriet และการเทบบานค่อนกriet ไม่เรียบเรียง

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรถุล

66 พบคราบสนิมที่ท้องคาน แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวที่คอกนกriet และการเทบบบ คอกนกriet ไม่เรียบร้อย		76 รูปถุนในคอกนกriet ค.ส.ส.
76	77 รูปถุนในคอกนกriet ค.ส.ส.	
78 รูปถุนในคอกนกriet ค.ส.ส.		
79 พบคราบสนิมที่ท้องคาน แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวที่คอกนกriet		
79	80 ภาพเข้าแบบเหคอกนกriet ไม่เรียบร้อย	

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจิริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรภูล

81 พบร้าบสนิมและความชื้น แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวที่คอกนกรีต		86 พบร้าบสนิมและความชื้น แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวที่คอกนกรีต
86	87 พฐพุ่นในคาน ค.ส.ต.	
88 พฐพุ่นในคาน ค.ส.ต. และการเทคอนกรีตบริเวณรอยต่อไม่เรียบเรียง		
91 พฐพุ่นในคาน ค.ส.ต. และการเทคอนกรีตบริเวณรอยต่อไม่เรียบเรียง	92 พบร้าบสนิมและความชื้น แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวที่คอกนกรีต	

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรณิการ์ สุจิตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล



ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุธิธัจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล






100 พบรอยแมกร้าวที่พื้น ค.ส.ล.		101 พบรูพรุนในคาน ค.ส.ล. และเข้าแบบเทคโนโลยีไม่เรียบเรียง
101	102 พบรูพรุนในคาน ค.ส.ล. และเข้าแบบเทคโนโลยีไม่เรียบเรียง	
103 พบรูพรุนในคาน ค.ส.ล. และคราบสนิมและความชื้น		104 เข้าแบบเทคโนโลยีไม่เรียบเรียง
104	105 เข้าแบบเทคโนโลยีไม่เรียบเรียง	
106 พคลำบสนิมและความชื้น เหล็กเสริมมีโอกาสเกิดสนิม		

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุริจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

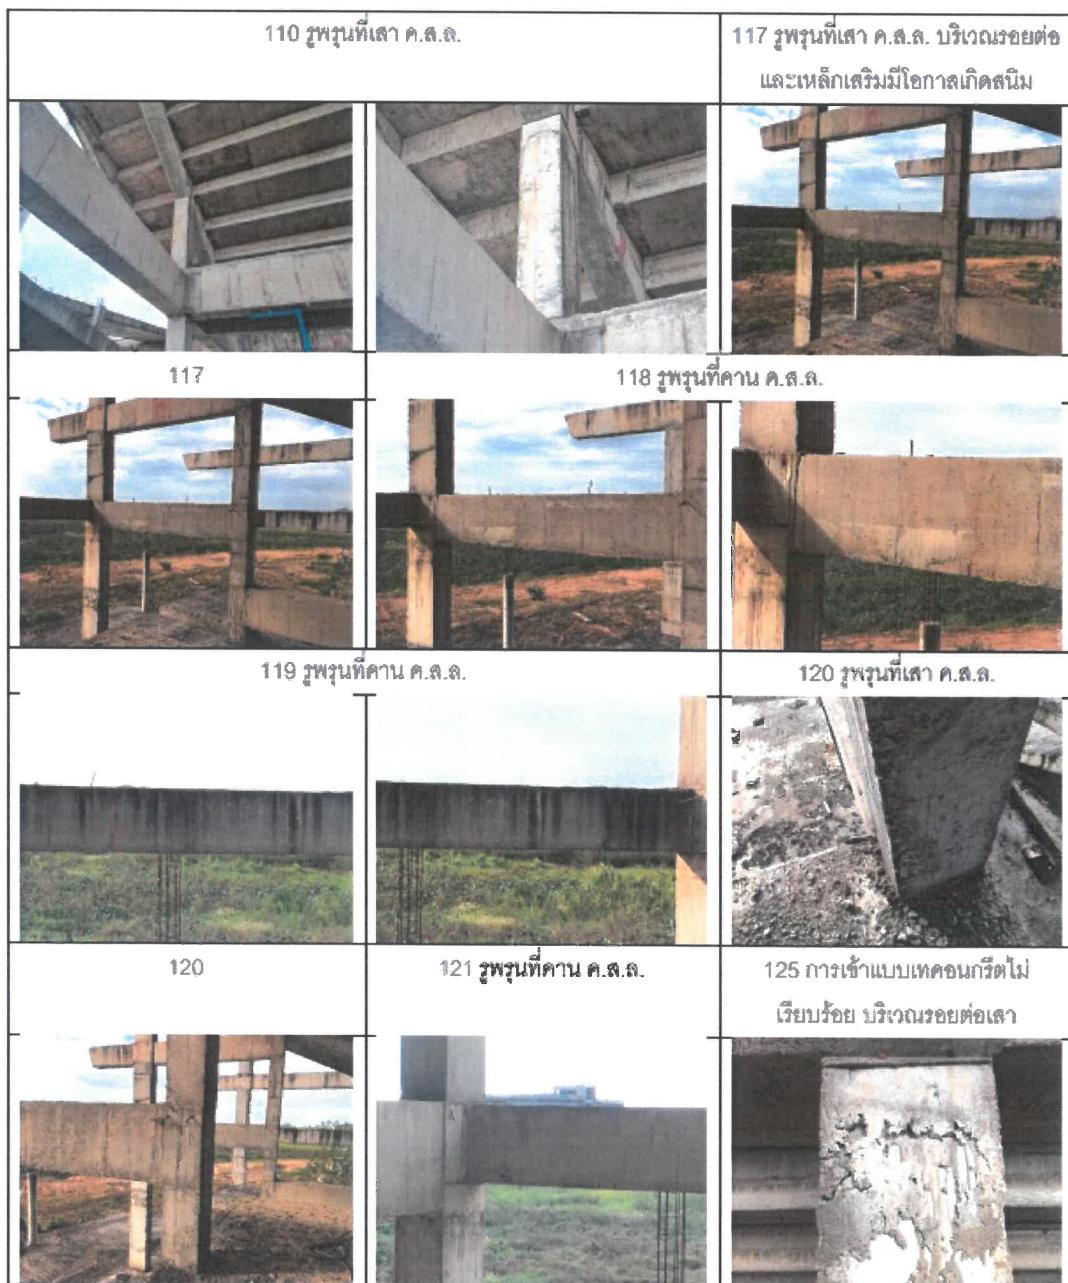

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุริธิจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล



ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง




นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล




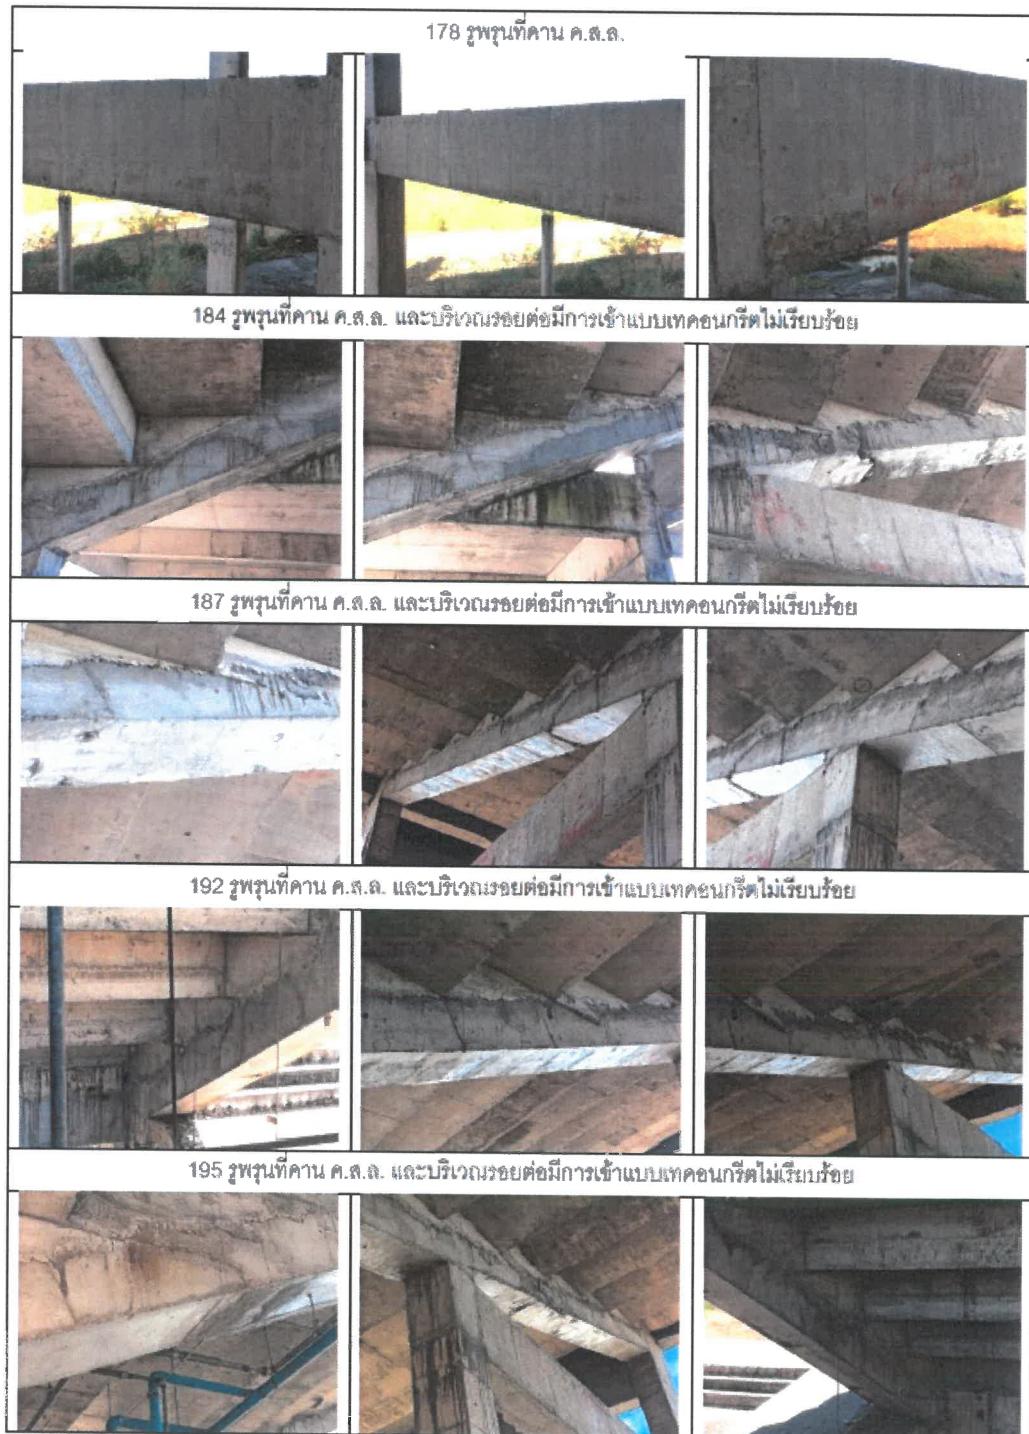

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

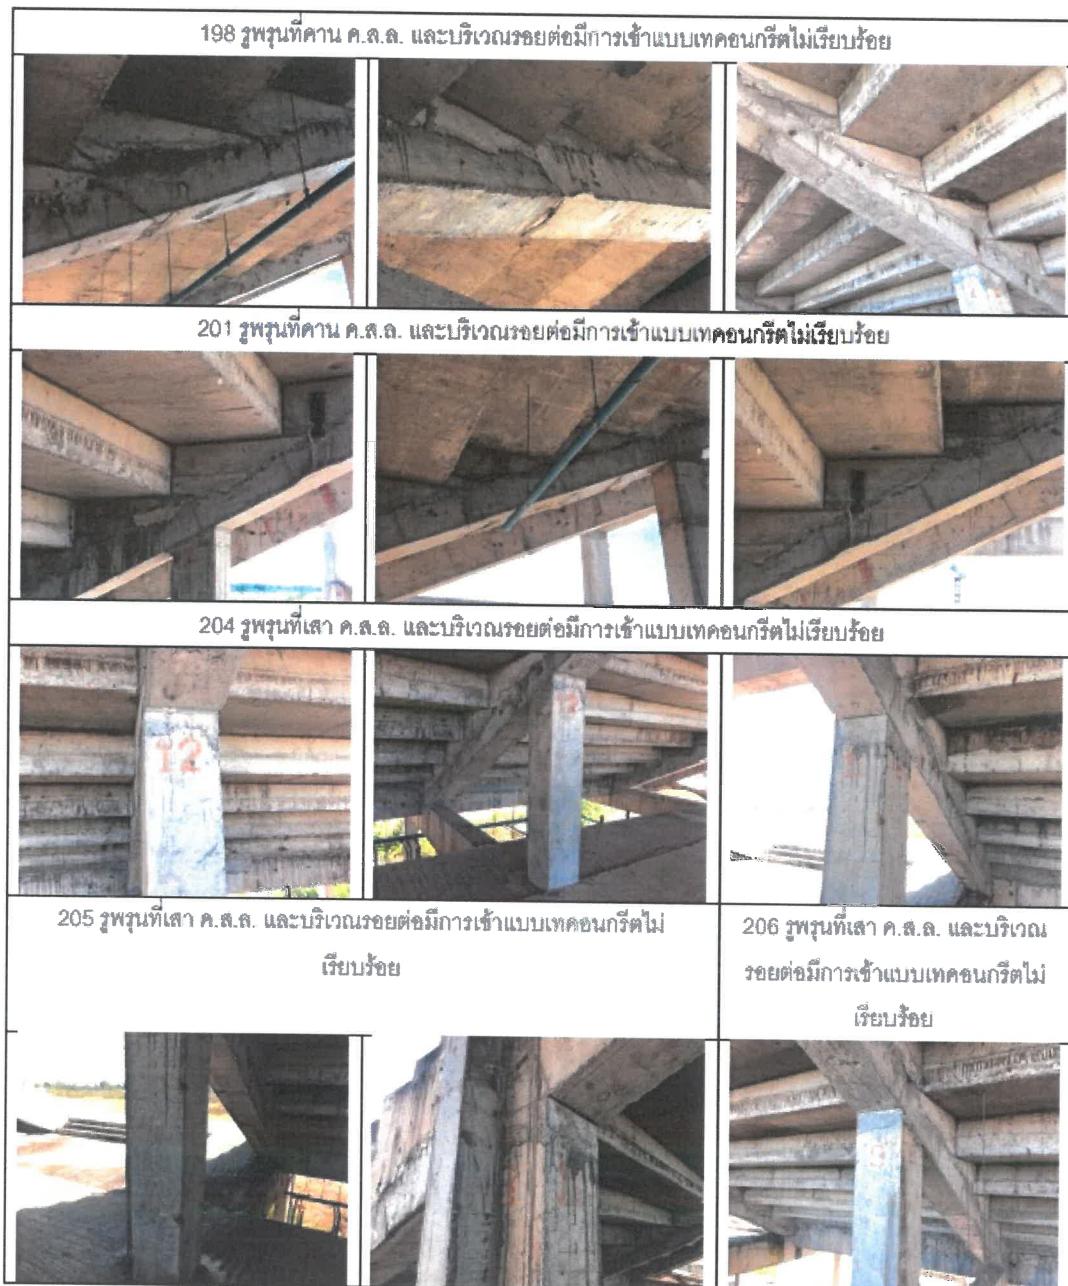

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจิติจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล









รูปที่ 2.5 รูปชิ้นส่วนโครงสร้างชั้น 2 ที่มีความเสียหายและการเสื่อมสภาพ

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรฤกุล

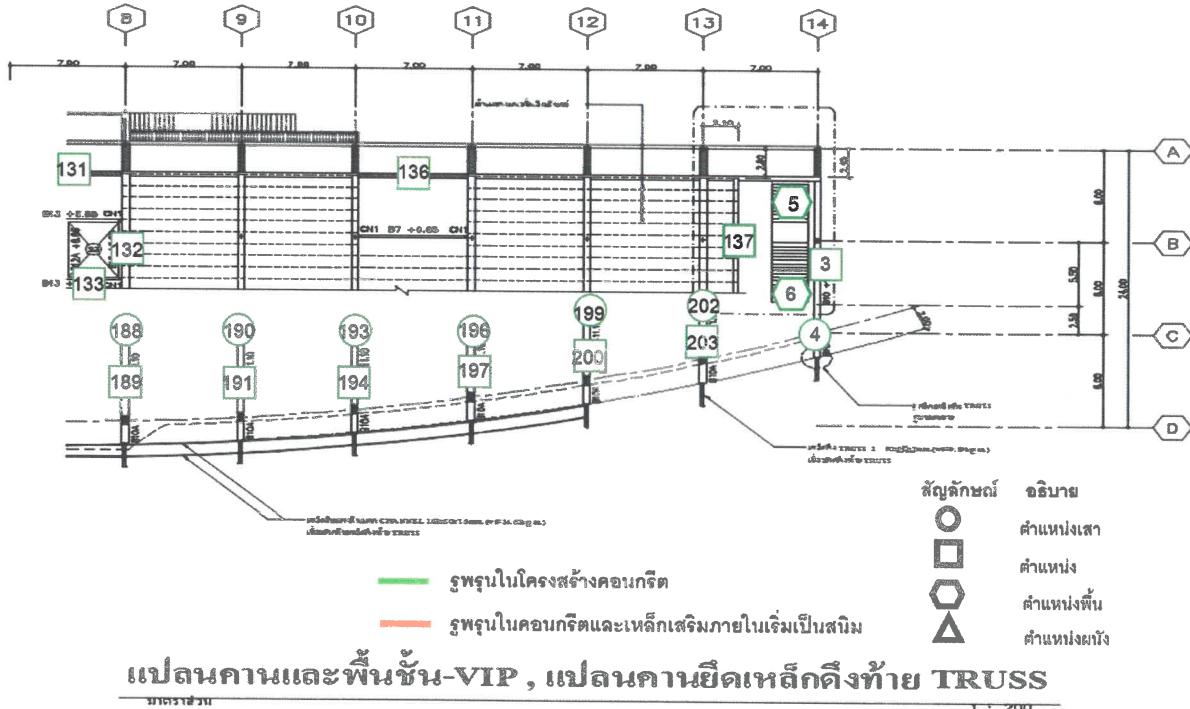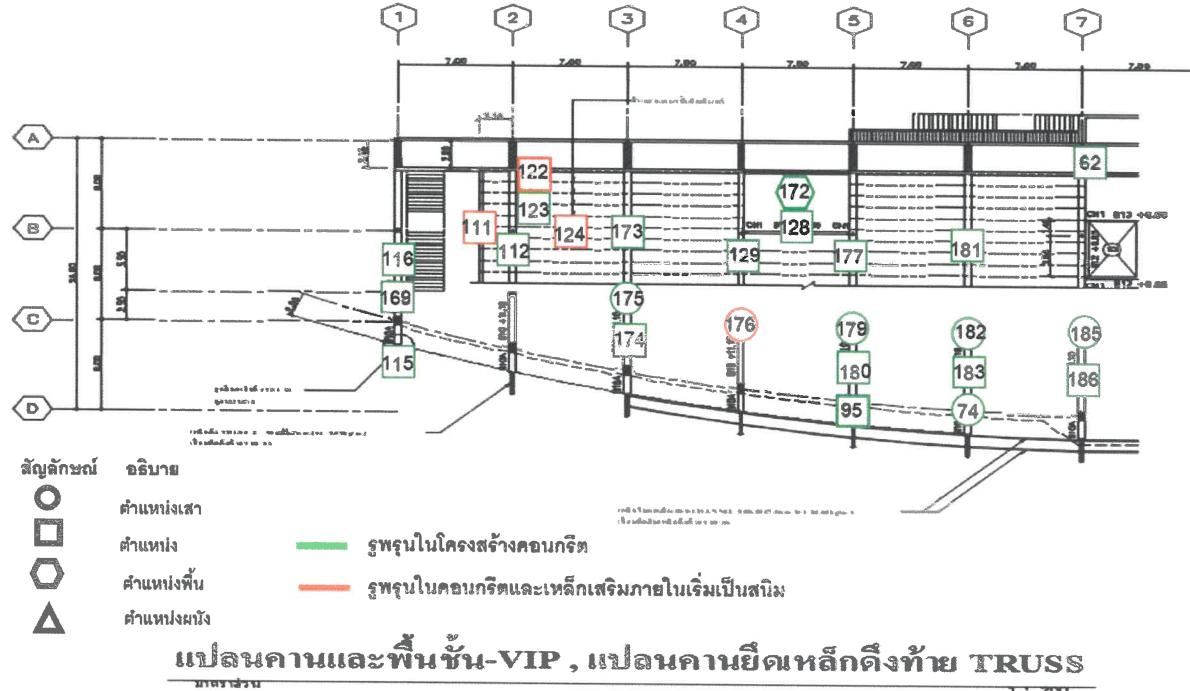

รูปที่ 2.6 ตำแหน่งโครงสร้างชั้น VIP ที่พบรความเสียหายและการเสื่อมสภาพ

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล



ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิกา สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรภูล

74 รอยต่อเข้าแบบเสาหกคันก้าวไม่เรียบровขย		95 เข้าแบบหกคันค่อนก้าวไม่เรียบrovขย
111 ฐานที่คาน คส.ล. และเหล็กเสริมมากไปเป็นสนิม		112 ฐานที่คาน คส.ล.
129 ฐานที่คาน คส.ล.		131 ฐานที่คาน คส.ล.
131	132 ฐานที่คาน คส.ล. และการเทคอนกรีตบีบอัดแน่นรอยต่อไม่เรียบровขย	

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิกา สรวิจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรภูล

133 การเข้าแบบเทคโนโลยีที่ไม่เรียบเรียบบริเวณรอยต่อ และรูพูนในคอนกรีต	136 การเข้าแบบเทคโนโลยีที่ไม่เรียบเรียบบริเวณรอยต่อ และรูพูนในคอนกรีต	136 การเข้าแบบเทคโนโลยีที่ไม่เรียบเรียบบริเวณรอยต่อ และรูพูนในคอนกรีต
		
136 การเข้าแบบเทคโนโลยีที่ไม่เรียบเรียบบริเวณรอยต่อ		
		
169 รูพูนในคาน ค.ส.ล.		
		
172 รูพูนบริเวณผิวน้ำหนืด ค.ส.ล.		
		
173 รูพูนที่คาน ค.ส.ล.		
		


ดร.เอกพิสิฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

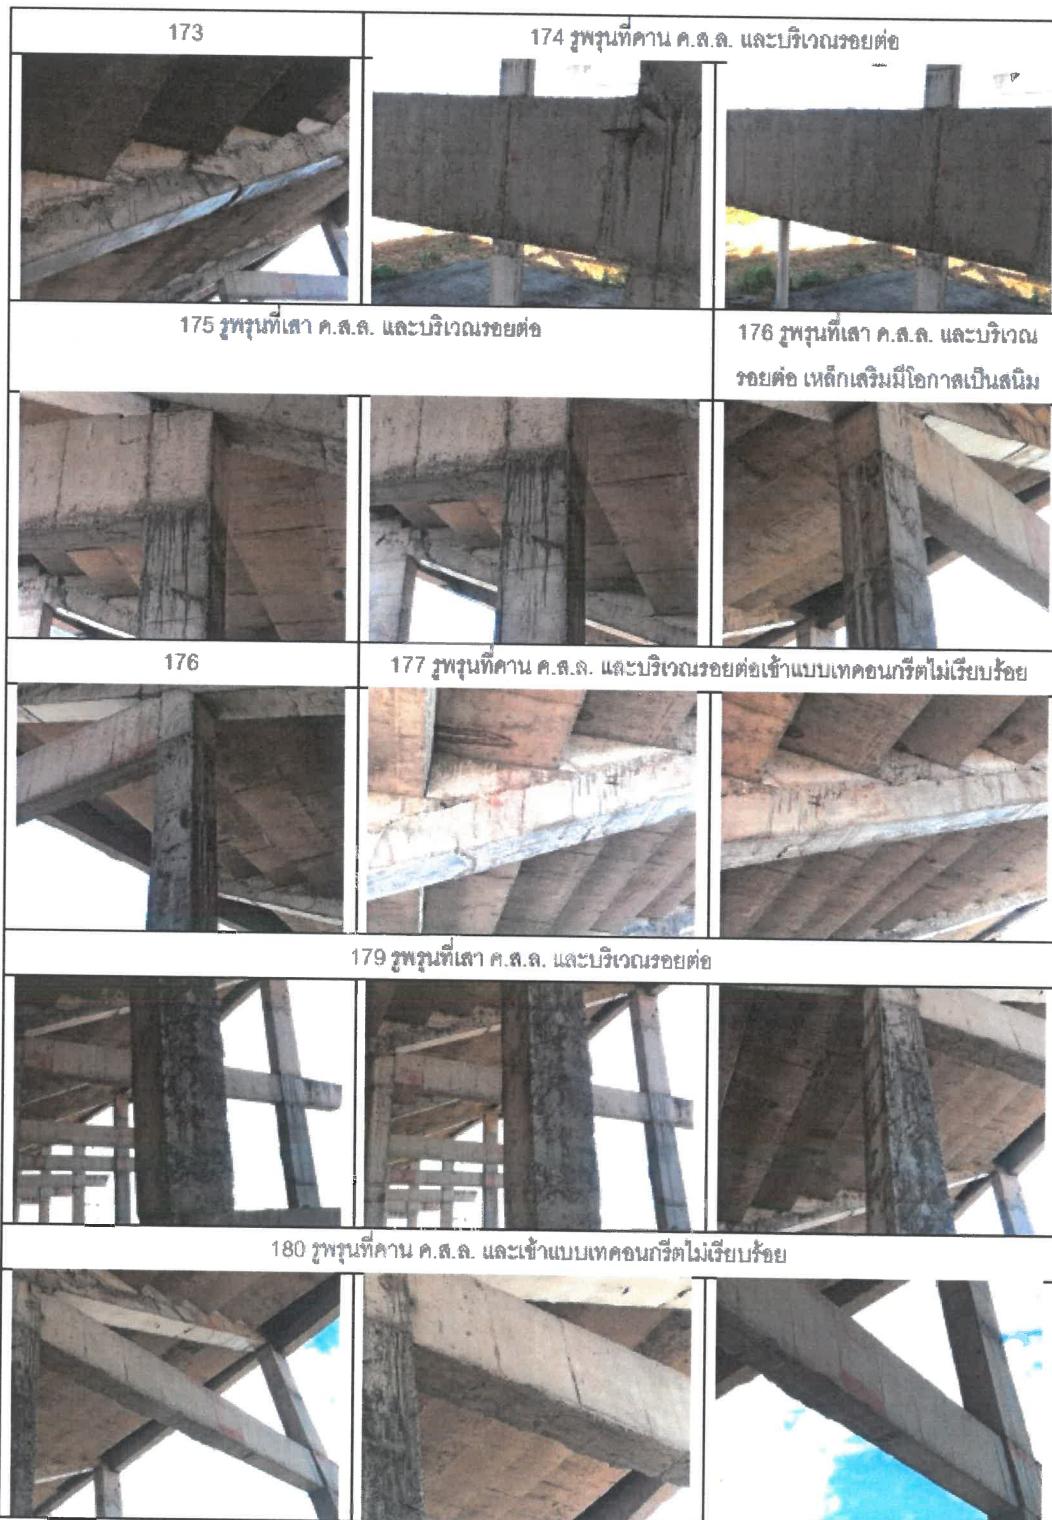

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิกา สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรภูล
พิศิษฐ์



ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรณิการ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

186 รากฐานที่คาน ค.ส.ล. และบริเวณรอยต่อเข้าแบบเทคโนโลยีที่ไม่เรียบเรียวย		188 รากฐานที่เสา ค.ส.ล. และบริเวณ รอยต่อเข้าแบบเทคโนโลยีที่ไม่เรียบเรียวย	
			
188	189 รากฐานที่คาน ค.ส.ล. และบริเวณรอยต่อเข้าแบบเทคโนโลยีที่ไม่เรียบเรียวย		
			
190 รากฐานที่เสา ค.ส.ล. และบริเวณรอยต่อเข้าแบบเทคโนโลยีที่ไม่เรียบเรียวย			
			
191 รากฐานที่คาน ค.ส.ล. และบริเวณ รอยต่อเข้าแบบเทคโนโลยีที่ไม่ เรียบเรียวย	193 รากฐานที่เสา ค.ส.ล. และบริเวณรอยต่อเข้าแบบเทคโนโลยีที่ไม่เรียบเรียวย		
			

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุริดิจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรภูล







รูปที่ 2.7 รูปชิ้นส่วนโครงสร้างชั้น VIP ที่มีความเสียหายและการเสื่อมสภาพ

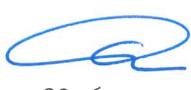


ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรณิการ์ สุวิจิตจันทร์



นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

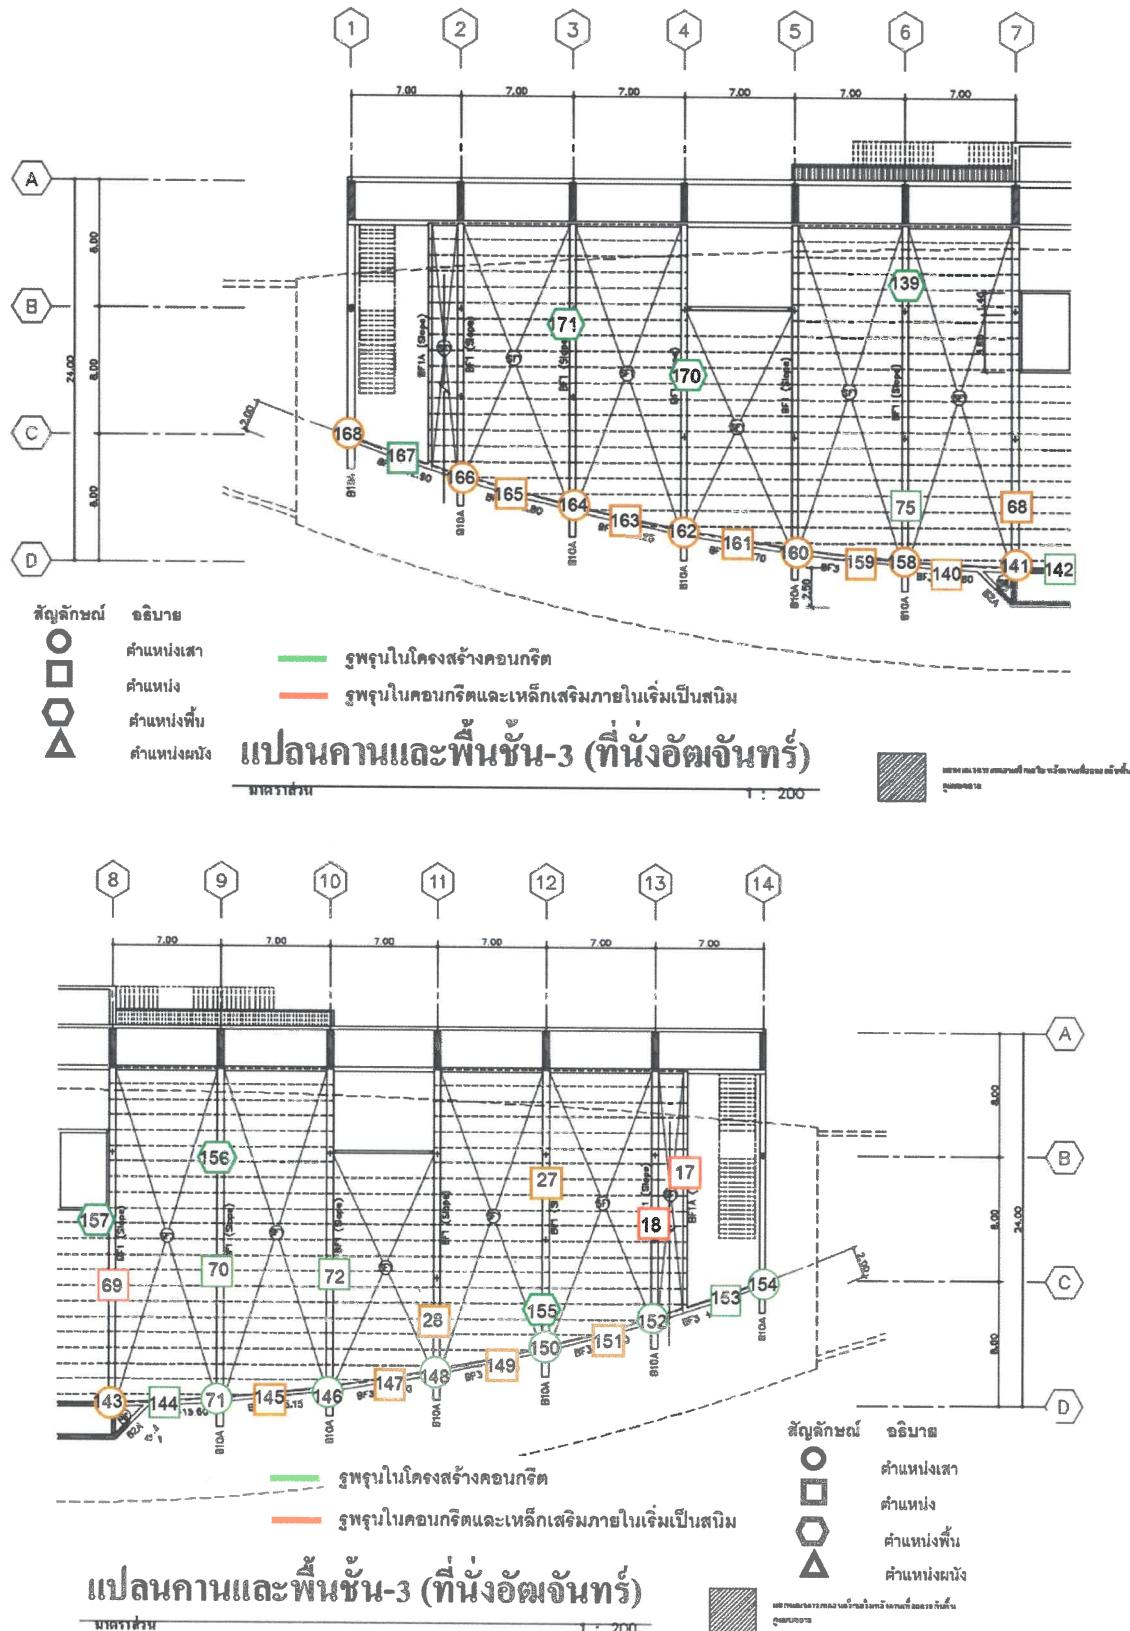

รูปที่ 2.8 ตำแหน่งโครงสร้างชั้น 3 ที่พบความเสียหายและการเสื่อมสภาพ

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจิตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรภูล



ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิกา สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

<p>74 รอยต่อเข้ามหบงเสาเทคโนโลยีไม่เรียบล้ำขึ้น</p> 	<p>95 เสาแบบเทคโนโลยีไม่เรียบล้ำขึ้น</p> 
<p>111 ฐานที่คาน คส.ค. และเหล็กเดิมมากยังเป็นสิ่ง</p> 	<p>112 ฐานที่คาน คส.ค.</p> 
<p>129 ฐานที่คาน คส.ค.</p> 	<p>131 ฐานที่คาน คส.ค.</p> 
<p>131</p> 	<p>132 ฐานที่คาน คส.ค. และการเทคอนกรีตบีทเวนรายต่อไม่เรียบล้ำขึ้น</p> 
	

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุริจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรภูล


133 การเข้าแบบเทคโนโลยีไม่เรียบเรียบเรียนร้อยท่อ และรูพุนในคอนกรีต		136 การเข้าแบบเทคโนโลยีไม่เรียบเรียบเรียนร้อยท่อ และรูพุนในคอนกรีต
		
136 การเข้าแบบเทคโนโลยีไม่เรียบเรียบเรียนร้อยท่อ	137 การเข้าแบบเทคโนโลยีไม่เรียบเรียบเรียนร้อยท่อ และรูพุนในคอนกรีต	
		
169 รูพุนในคาน ค.ส.อ.		
		
172 รูพุนบริเวณผิวนั่น ค.ส.อ.		173 รูพุนที่คาน ค.ส.อ.
		


ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิกา สรวิจันทร์



นายพิชัย วิจิตรกุล



ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิกา ศุภิตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

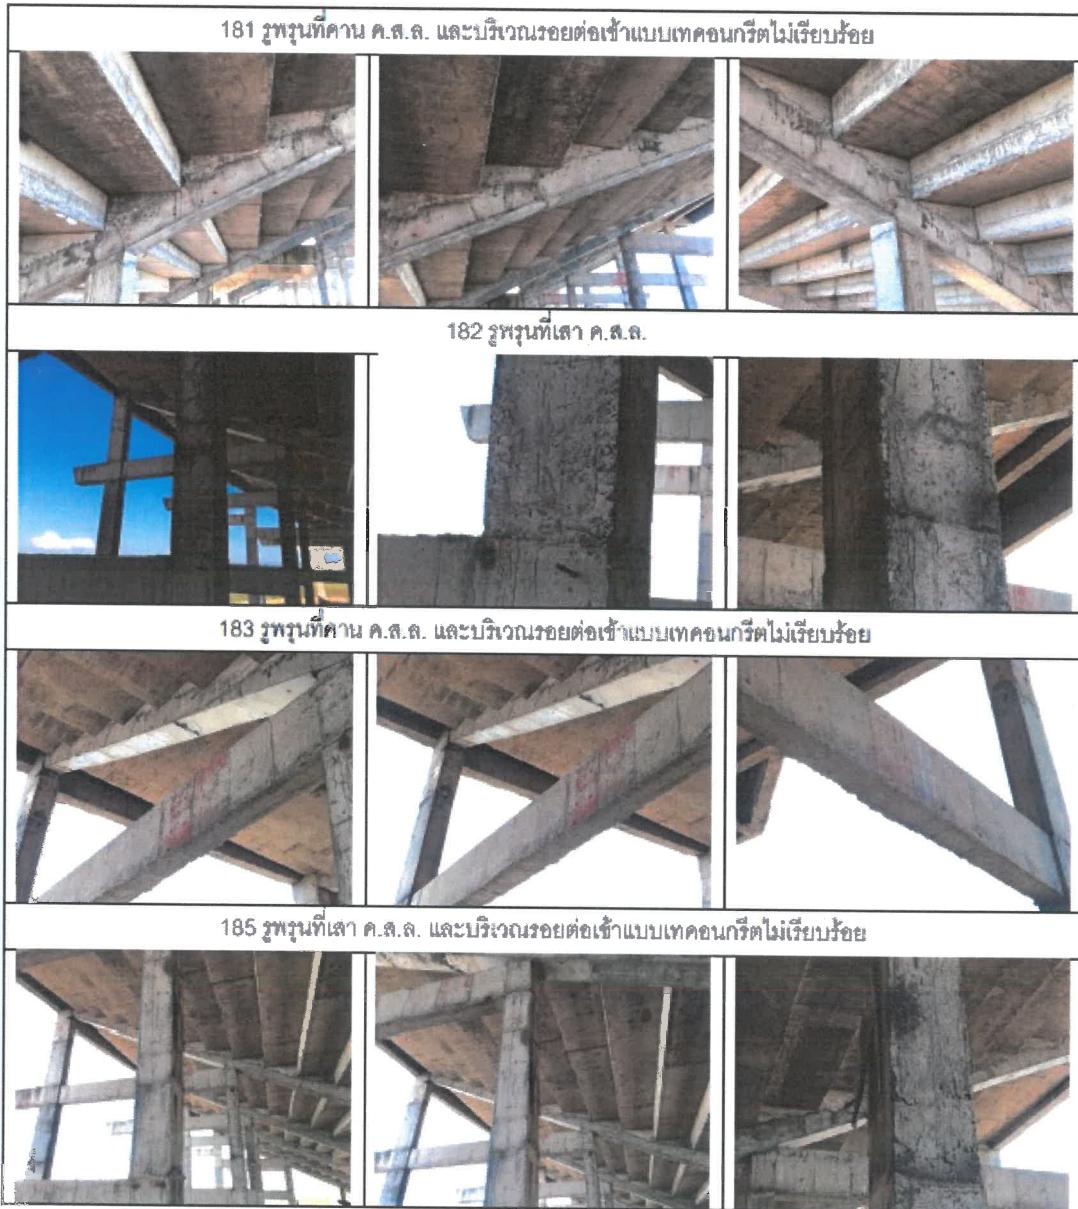

ดร.เอกพิธิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิการ์ สุวิทจันทร์



นายพิชิตวุฒิ วิจิตรกุล

186 ภาพนูนที่คาน ค.ส.ล. และบริเวณรอยต่อเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย	188 ภาพนูนที่เสา ค.ส.ล. และบริเวณ รอยต่อเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย
	
188	189 ภาพนูนที่คาน ค.ส.ล. และบริเวณรอยต่อเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย
	
190 ภาพนูนที่เสา ค.ส.ล. และบริเวณรอยต่อเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย	
	
191 ภาพนูนที่คาน ค.ส.ล. และบริเวณ รอยต่อเข้าแบบเทคอนกรีตไม่ เรียบร้อย	193 ภาพนูนที่เสา ค.ส.ล. และบริเวณรอยต่อเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย
	

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรณิการ์ สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรภูล

193	194 รูปrunที่คาน C.S.C. และบัวเวณรายต่อเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย	
		
196 รูปrunที่เสา C.S.C. และบัวเวณรายต่อเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย		197 รูปrunที่คาน C.S.C. และบัวเวณรายต่อเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย
		
197	199 รูปrunที่เสา C.S.C. และบัวเวณรายต่อเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย	
		
200 รูปrunที่คาน C.S.C.		202 รูปrunที่เสา C.S.C. และบัวเวณรายต่อเข้าแบบเทคอนกรีตไม่เรียบร้อย
		


ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจิตรจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล






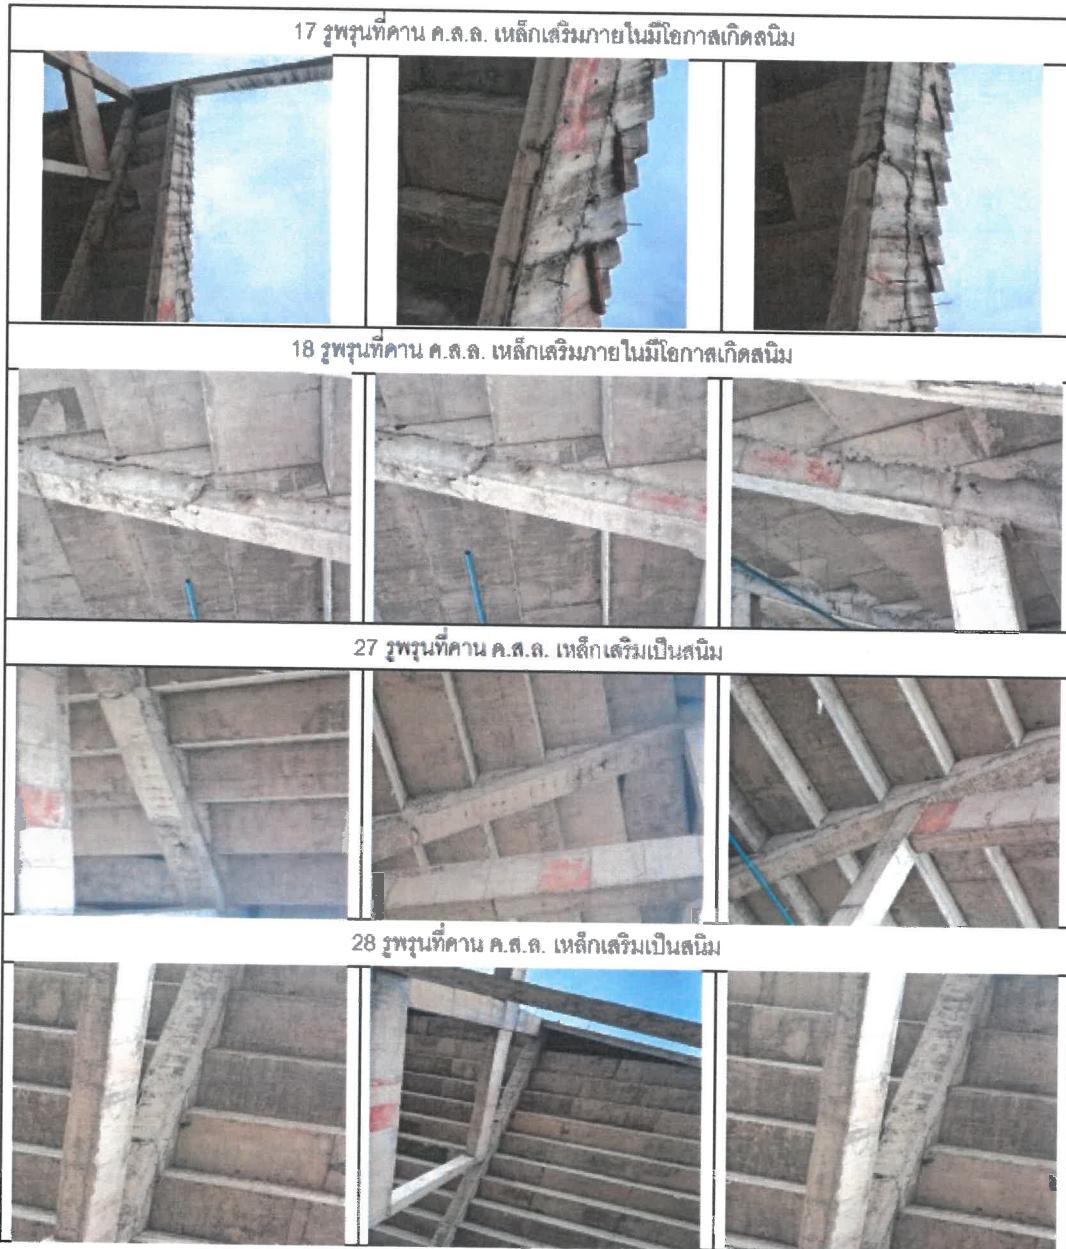

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลียง

นางสาวกรรณิการ์ สุจริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรภูล
M.M.L

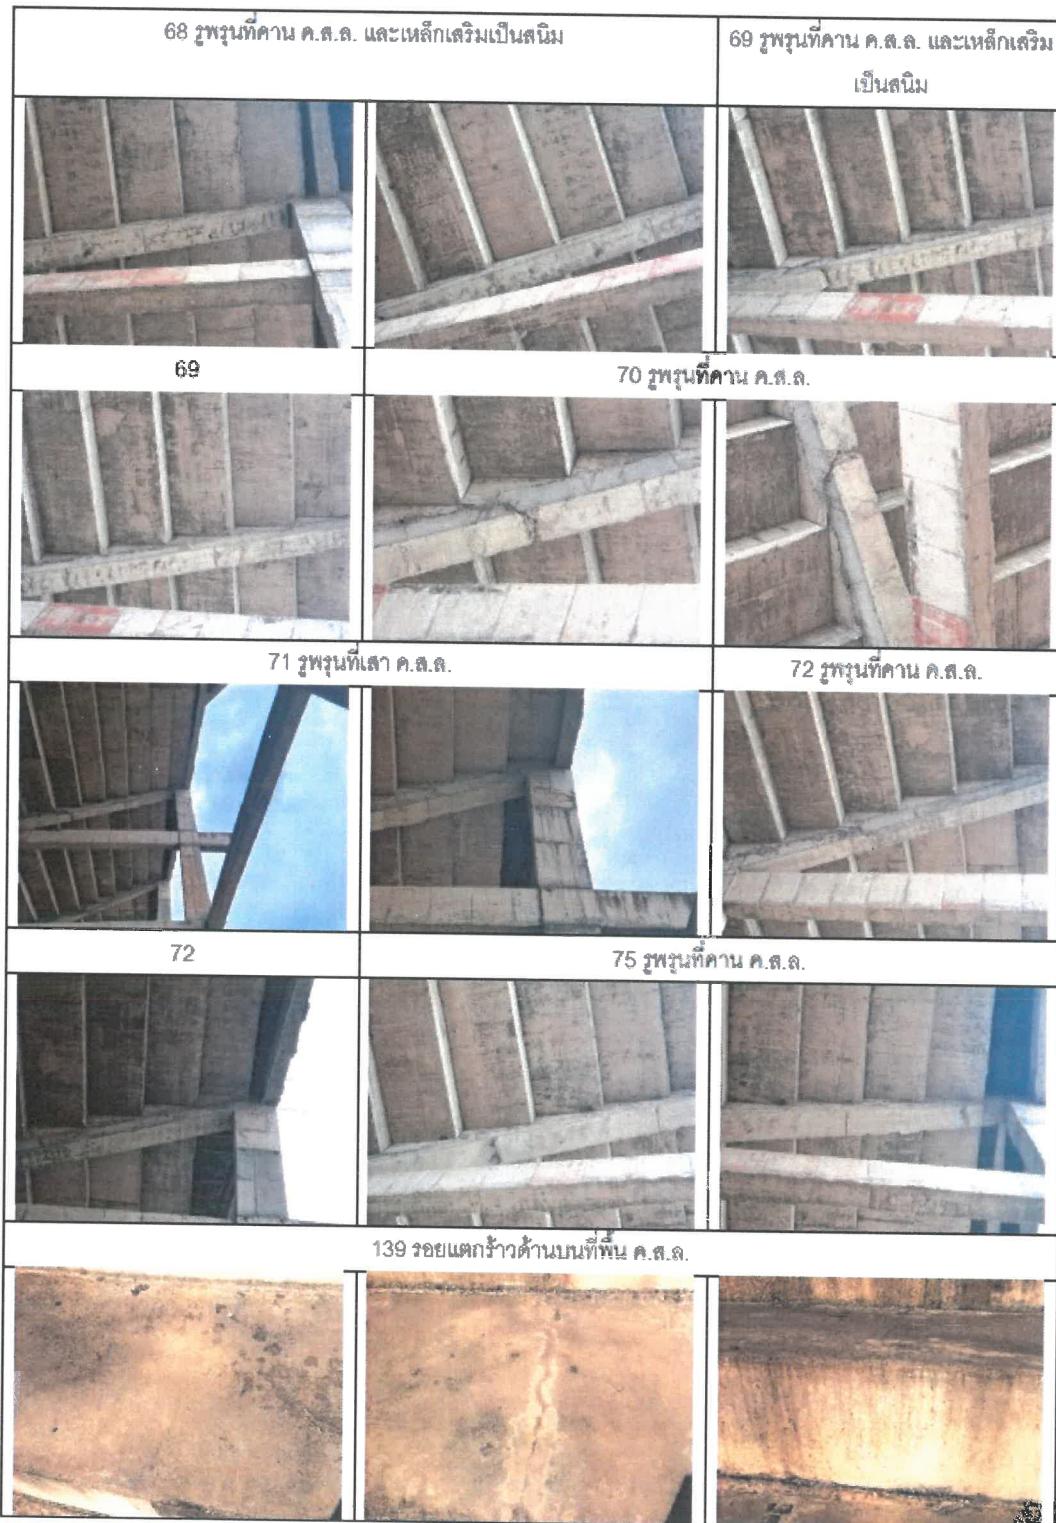

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจิตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

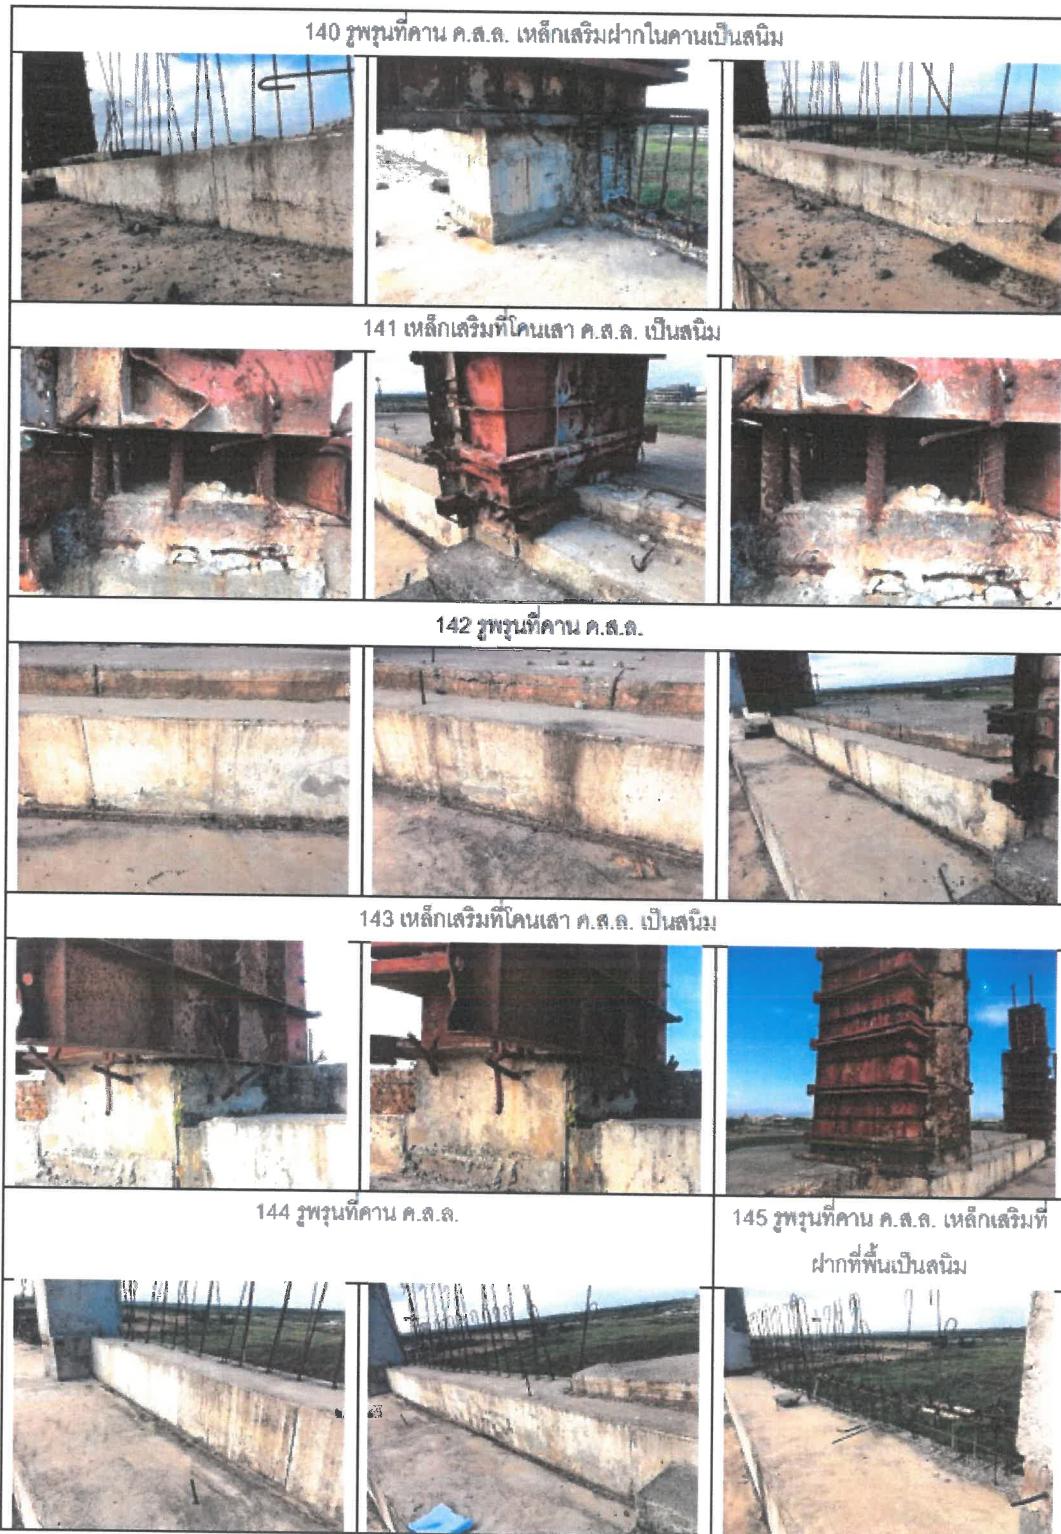

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุริตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรภูล

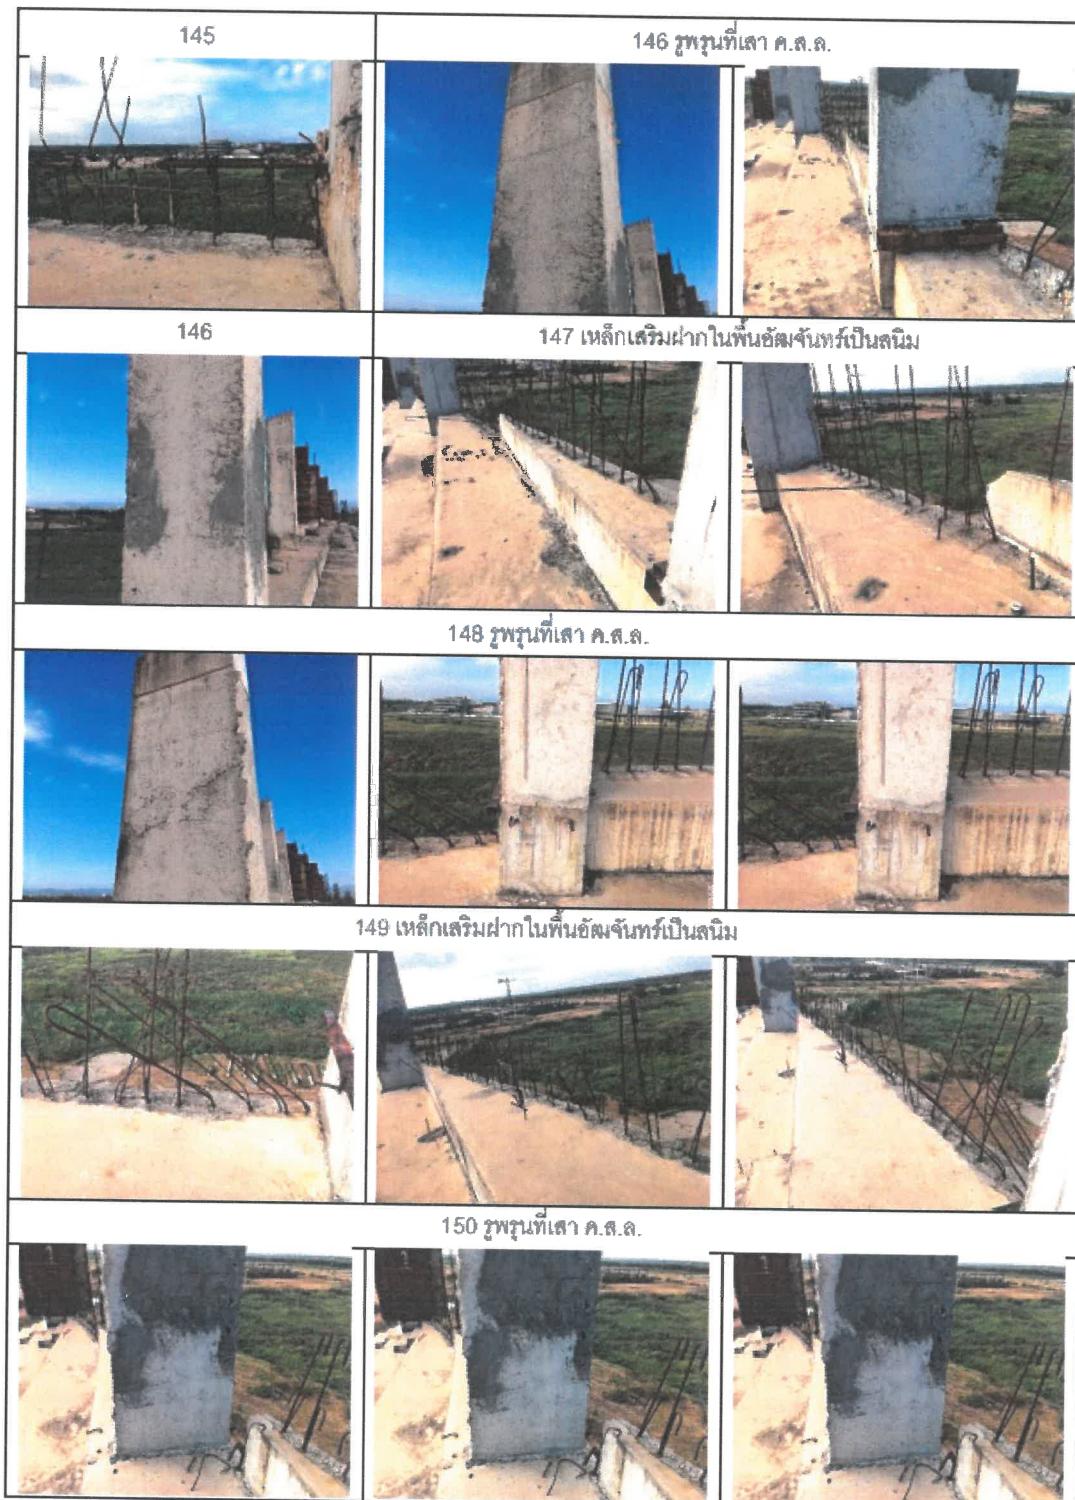

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจิตจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

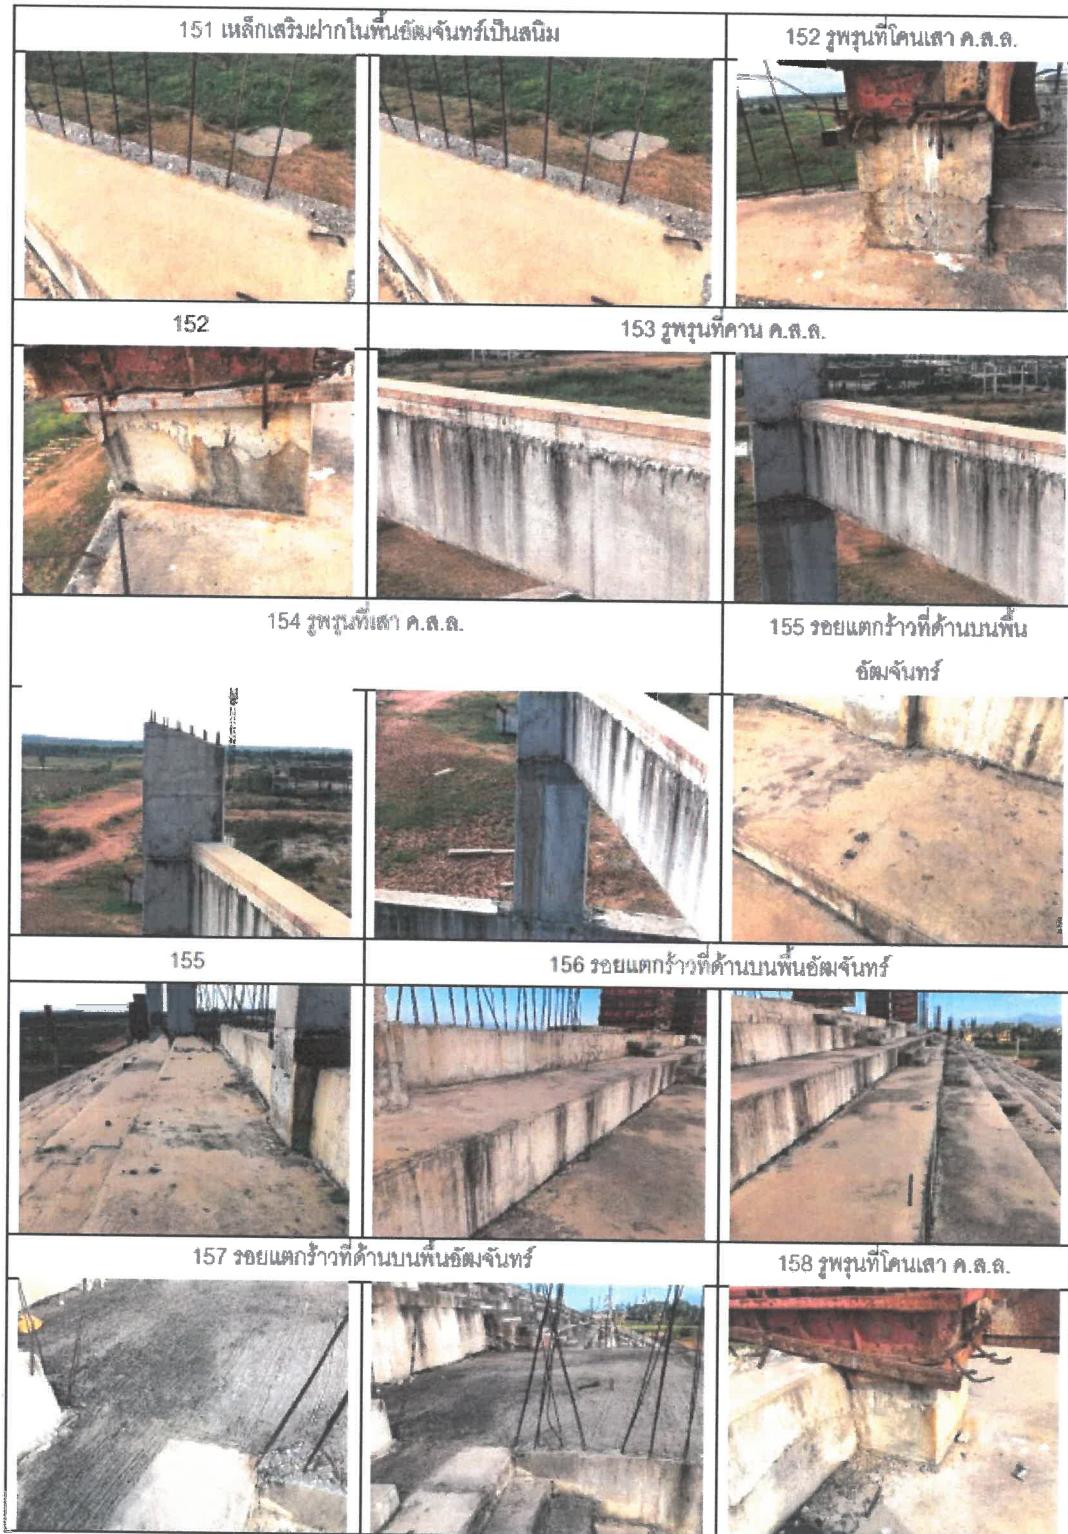

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจิwitจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

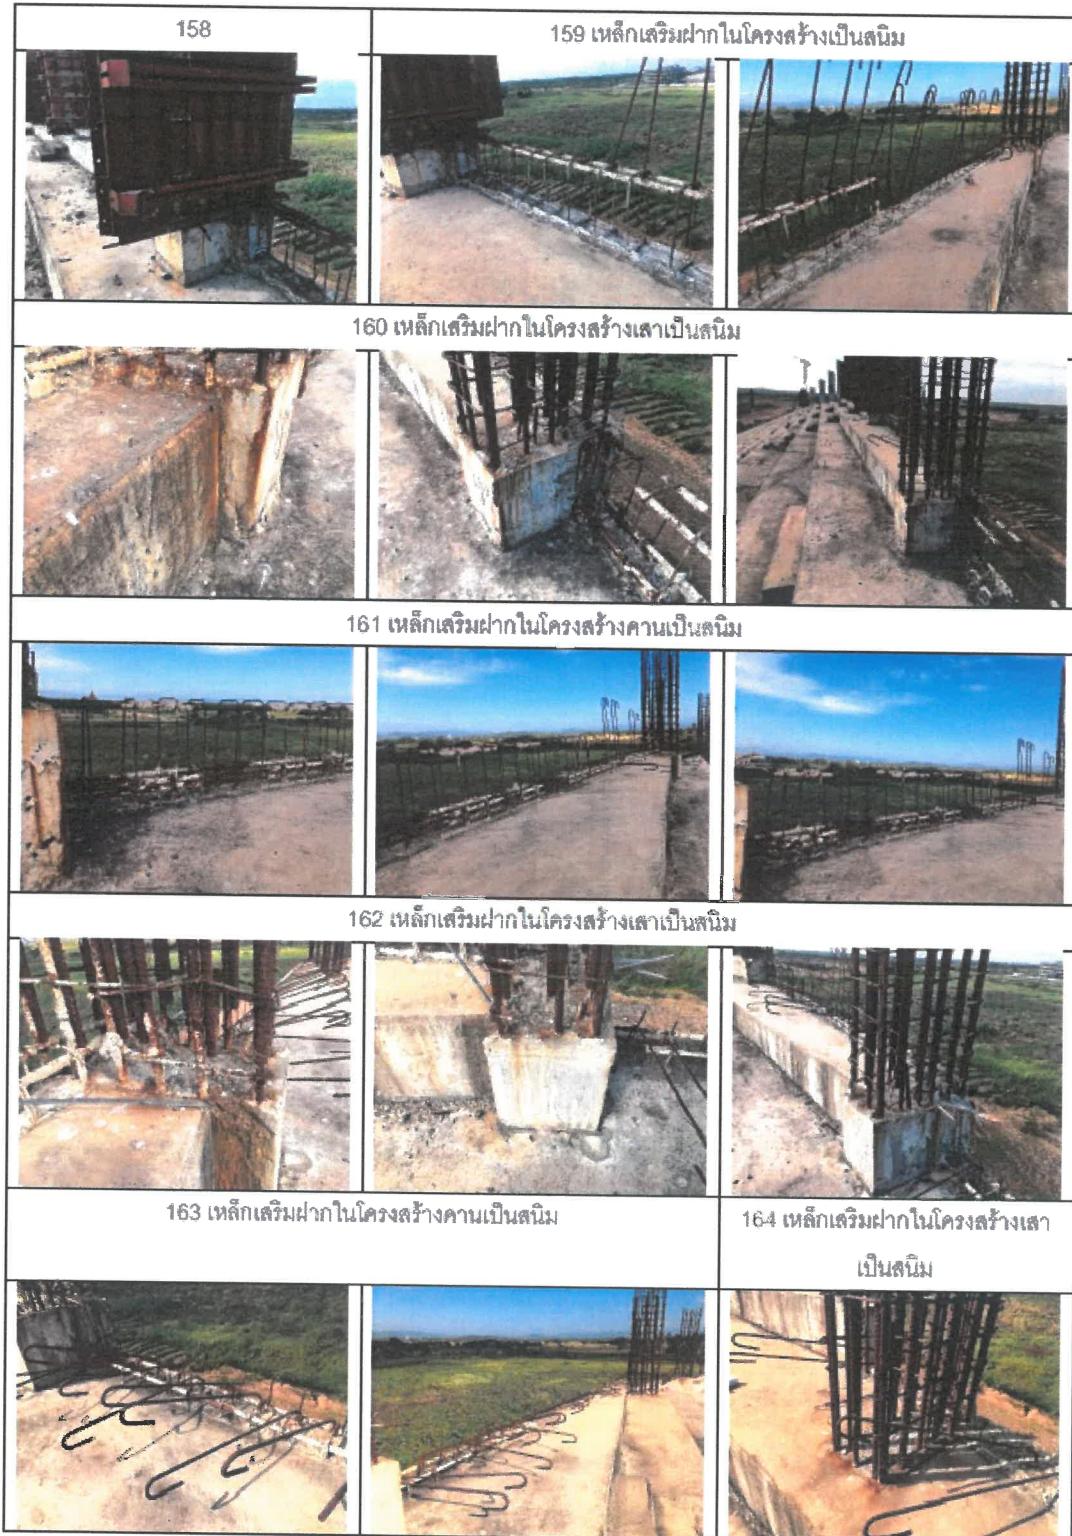

ดร.เอกพิสิฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุวิทิตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

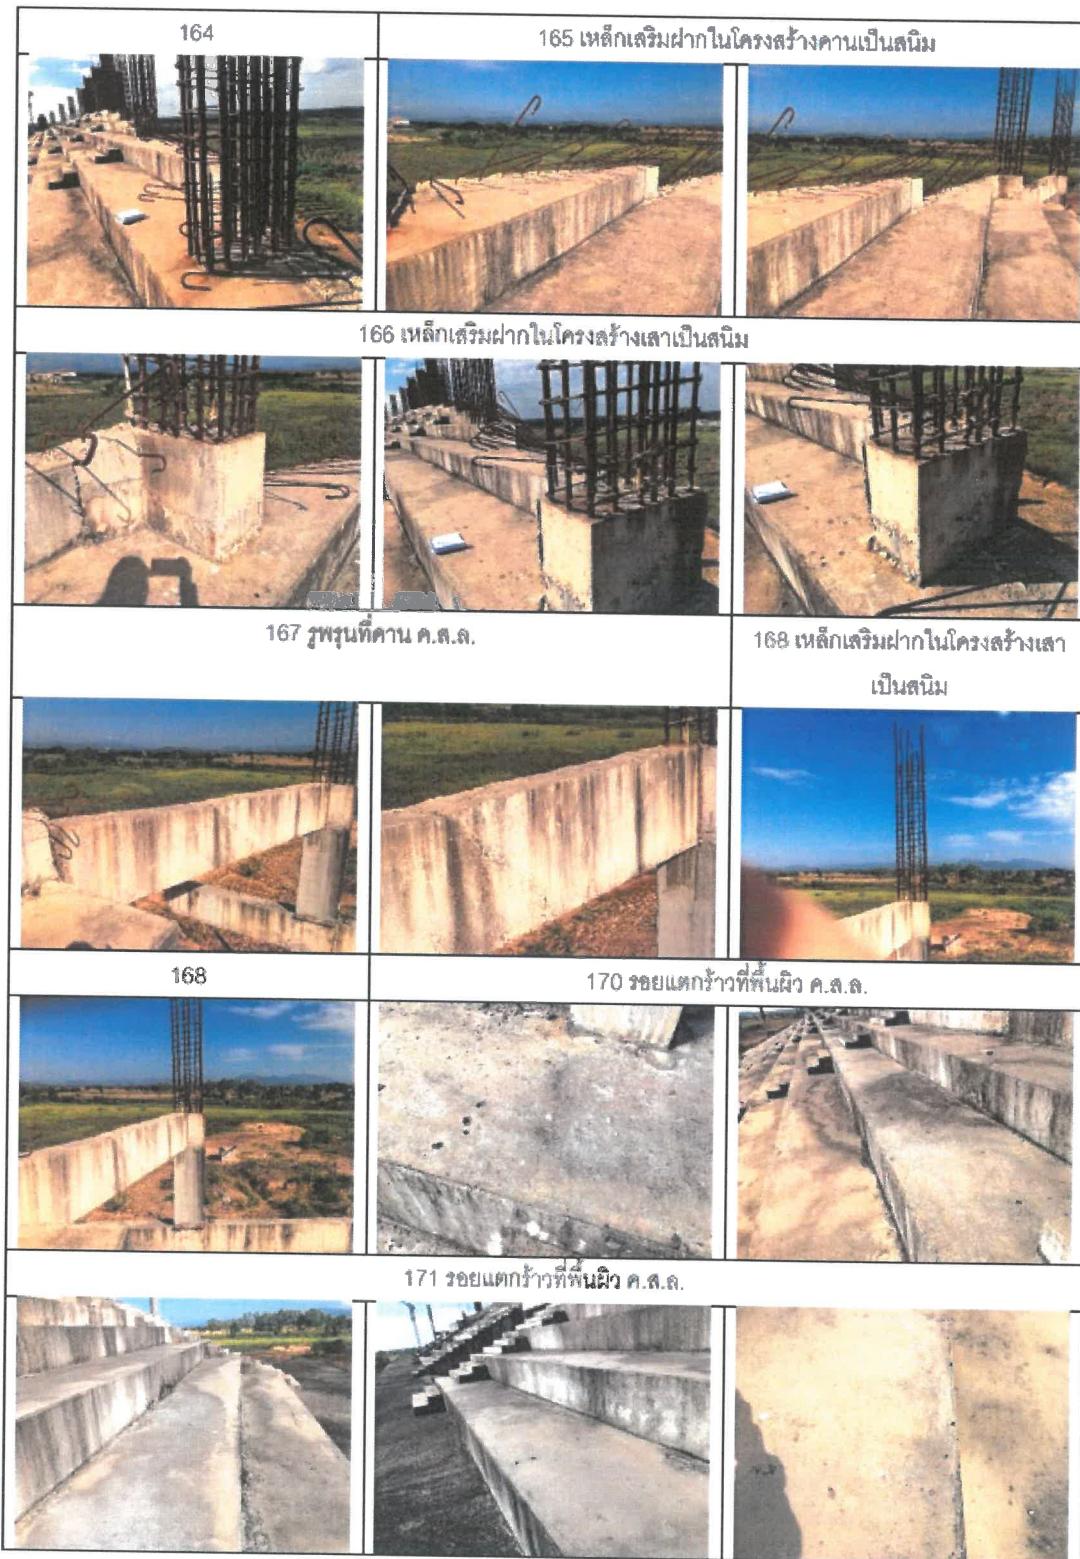

รูปที่ 2.9 รูปชิ้นส่วนโครงสร้างชั้น 3 ที่มีความเสียหายและการเสื่อมสภาพ



ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง



นางสาวกรรณิกา สุริจันทร์



นายพิชัย วิจิตรกุล

บทที่ 3

แนวทางการซ่อมแซมรูพรุนในโครงสร้างคอนกรีต

รูพรุนในโครงสร้างคอนกรีตอาจเกิดได้จากทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น การจี้เขย่าคอนกรีตหรือเทคอนกรีตไม่ดี หรืออาจเกิดจากการออกแบบโครงสร้างโดยการใส่เหล็กเสริมมากเกินไป ทำให้ในการก่อสร้างไม่สามารถเทคอนกรีตได้เต็มหน้าตัด โดยรายละเอียดมาตรฐานและวิธีการซ่อมแซมรูพรุน ในโครงสร้างคอนกรีต จะแสดงดังต่อไปนี้

3.1 มาตรฐานการซ่อม

- มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต (มยผ. 1901-51)

3.2 เครื่องมือที่ใช้

- เครื่องมือสกัดคอนกรีต
- เกรียงฉาบปูน

3.3 มาตรฐานวัสดุ

- มาตรฐาน EN 1504-3 Class R2
 - Compressive Strength > 15 MPa
 - Chloride Ion content < 0.05%
 - Adherence bond > 0.8 MPa

3.4 วิธีการดำเนินการซ่อมแซม

3.4.1 สกัดคอนกรีตเดินที่เสียหายออก โดยจะต้องกำจัดคอนกรีตที่ไม่ดีออกให้หมดจนถึงเนื้อคอนกรีต ที่แกร่ง เพื่อให้การซ่อมแซมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.4.2 ทำความสะอาดและฉีดน้ำบริเวณพื้นผิวคอนกรีตให้ชุ่ม

3.4.3 ฉาบปิดด้วยปูนฉาบซ่อมแซมโครงสร้าง โดยวัสดุซ่อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน EN 1504-3 Class R2 และหลังจากซ่อมให้บ่มชี้นต่อเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจิตติจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

บทที่ 4

แนวทางการซ่อมแซมเหล็กเสริมภายในโครงสร้างที่เริ่มเป็นสนิม

การเกิดสนิมในเหล็กเสริมภายในโครงสร้างจะเกิดจากกระบวนการทำปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าของเหล็กเสริมกับความชื้นและออกซิเจนในอากาศ ซึ่งมีการซึมผ่านเนื้อคอนกรีตเข้าไป โดยเมื่อเหล็กเสริมเกิดสนิมขึ้น แล้วจะมีการพัฒนาเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ จนอาจส่งผลต่อความสามารถในการรับแรงของเหล็กเสริมเนื่องจากหน้าตัดของเหล็กเสริมมีขนาดลดลงจากสนิม โดยการซ่อมแซมเหล็กเสริมภายในโครงสร้างที่เริ่มเป็นสนิม (หน้าตัดเหล็กมีความเสียหายน้อยกว่า 10%) จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 มาตรฐานการซ่อมและการทดสอบ

- มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต (มยพ. 1901-51)
- มาตรฐาน BS 6139 Part 4 “Testing of Resin Compositions for Use in Construction Part 4: Method for Measurement of Bond Strength (Slant Shear Method)”

4.2 เครื่องมือที่ใช้

- เครื่องมือสำดักคอนกรีต
- แปรรูปขัดหรือเครื่องขัดเหล็ก

4.3 มาตรฐานวัสดุ

- มาตรฐาน ASTM C1107 “Standard Specification for Packaged Dry, Hydraulic-Cement Grout (Non-shrink)”
- มาตรฐาน BS 6920 “Suitability of non-metallic materials and products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water”
- มาตรฐาน ASTM C881:Type II, grade 2 class C “Standard Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding Systems for Concrete”


ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจิริตัณฑ์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล


4.4 วิธีการดำเนินการซ่อมแซม

4.4.1 สถาบันคอนกรีตเดิมที่เสียหายออก เพื่อให้เห็นเหล็กเสริมที่เกิดสนิมทั้งหมด

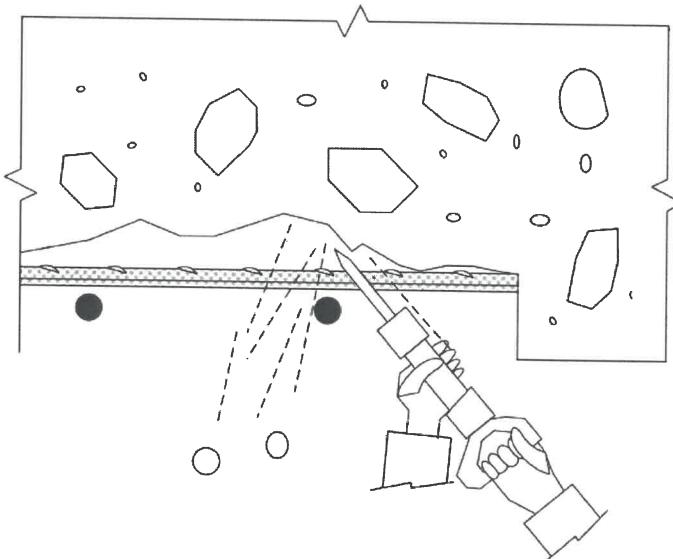

รูปที่ 4.1 การสักดิ์คอนกรีตเดิมที่เสียหายออก (ที่มา : Concrete Repair and Maintenance Illustrated)

4.4.2 ขัดสนิมออกหากเกิดสนิมในปริมาณน้อย (หน้าตัดเหล็กเสียหายน้อยกว่า 10%)

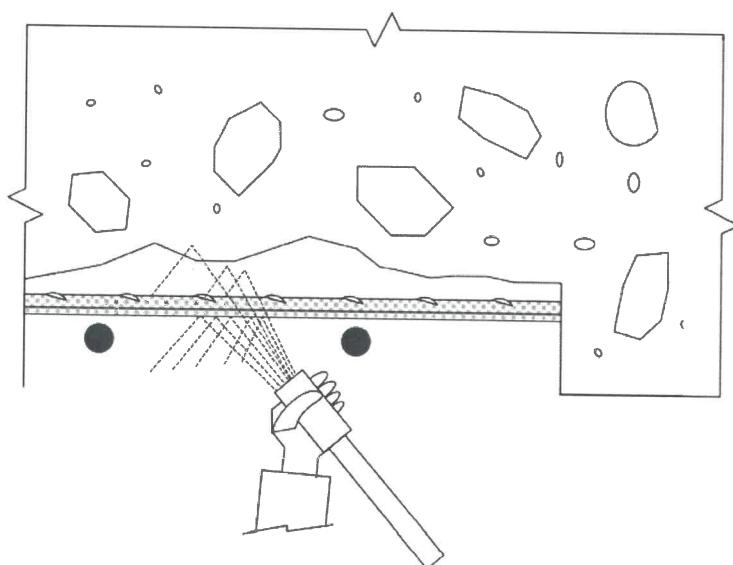


รูปที่ 4.2 การทำความสะอาดเหล็กเสริมที่เป็นสนิม
(ที่มา : Concrete Repair and Maintenance Illustrated)

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิกา สุริจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

4.4.3 ทาเคลือบผิวเหล็กเสริมด้วยวัสดุคุณภาพสูงเพื่อป้องกันและยับยั้งการเกิดสนิม โดยวัสดุเคลือบเหล็กเสริมต้องได้รับการรับรองจากผู้ผลิต เป็นวัสดุ Metalic Zinc และ Epoxy Resin โดยทั่วไปจะมีความหนาประมาณ 40 ไมครอน (ແກ້່ງ)

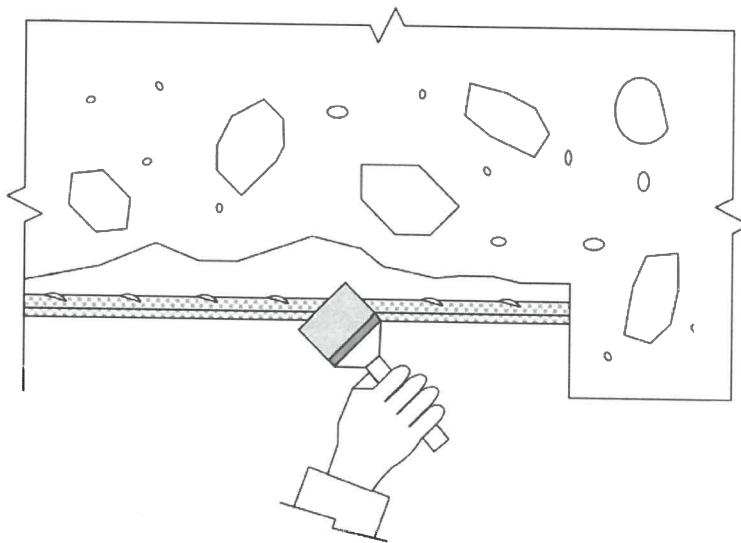

รูปที่ 4.3 การทาเคลือบผิวเหล็กเสริม (ที่มา : Concrete Repair and Maintenance Illustrated)

4.4.4 ทาวัสดุประสานคอนกรีตเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่

วัสดุประสานคอนกรีตชนิด Acrylic bonding agent ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6920 “Suitability of non-metallic materials and products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water” และกำลังยึดเหนี่ยว กับคอนกรีตโดยการทดสอบ Slant shear bond test ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6139 Part 4 “Testing of Resin Compositions for Use in Construction Part 4: Method for Measurement of Bond Strength (Slant Shear Method)” โดยต้องมีกำลังยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า 20.0 N/mm^2

วัสดุประสานคอนกรีตชนิด Epoxy resin concrete bonding agent ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C881:Type II, grade 2 class C “Standard Specification for Epoxy-Resin-Based Bonding Systems for Concrete” และกำลังยึดเหนี่ยว กับคอนกรีตโดยการทดสอบ Slant shear bond test ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6139 Part 4 “Testing of Resin Compositions for Use in Construction Part 4: Method for Measurement of Bond Strength (Slant Shear Method)” โดยต้องมีกำลังยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า 36.0 N/mm^2


ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง


นางสาวกรรณิกา สุริจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล



รูปที่ 4.4 ตัวอย่างการทำน้ำยาประสานคอนกรีต

4.4.5 เข้าแบบและเทหรือฉาบปิดด้วยวัสดุซ่อมคุณภาพสูง โดยวัสดุซ่อมชนิดซีเมนต์เกราท์ชนิดไม่หดตัว (Non-shrink cement grout) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C1107 “Standard Specification for Packaged Dry, Hydraulic-Cement Grout (Non-shrink)” และเมื่อส่วนผสมมีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.18 ซีเมนต์เกราท์ต้องมีคุณสมบัติแสดงดังตารางที่ 4.1


ตารางที่ 4.1 คุณสมบัติของซีเมนต์เกราท์

กำลังรับแรงอัด ตามมาตรฐาน BS EN 196-1	มากกว่า 26 N/mm^2 ที่อายุ 1 วัน มากกว่า 55 N/mm^2 ที่อายุ 7 วัน มากกว่า 66 N/mm^2 ที่อายุ 28 วัน
กำลังรับแรงดัด ตามมาตรฐาน BS EN 196-1	มากกว่า 10 N/mm^2 ที่อายุ 28 วัน
ระยะเวลาการขยายตัวเริ่มต้น	15 - 20 นาที
ระยะเวลาการขยายตัวสุดท้าย	1.5 - 2 ชั่วโมง
โมดูลัสยึดหยุ่น ตามมาตรฐาน ASTM C469-02	มากกว่า 24000 MPa

ดร.เอกพิสิฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุจิตรจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

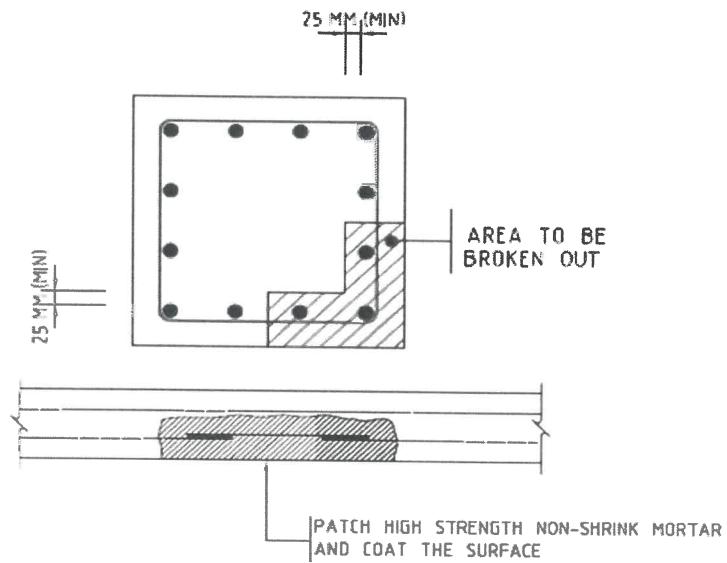

รูปที่ 4.5 ตัวอย่างการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและการเทคอนกรีตปิด

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิกา ศุภวิจัณฑ์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

บทที่ 5

แนวทางการซ่อมแซมเหล็กเสริมภายในโครงสร้างที่เป็นสนิมอย่างรุนแรง

การเกิดสนิมในเหล็กเสริมภายในโครงสร้างจะเกิดจากกระบวนการทำปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าของเหล็กเสริมกับความชื้นและออกซิเจนในอากาศ ซึ่งมีการซึมผ่านเนื้อคอนกรีตเข้าไป โดยเมื่อเหล็กเสริมเกิดสนิมขึ้นแล้วจะมีการพัฒนาเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ จนอาจส่งผลต่อความสามารถในการรับแรงของเหล็กเสริมเนื่องจากหน้าตัดของเหล็กเสริมมีขนาดลดลงจากสนิม โดยการซ่อมแซมเหล็กเสริมภายในโครงสร้างที่เป็นสนิมอย่างรุนแรง (หน้าตัดเหล็กมีความเสียหายมากกว่า 10%) จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 มาตรฐานการซ่อมและการทดสอบ

- มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต (มยพ. 1901-51)
- มาตรฐาน BS 6139 Part 4 “Testing of Resin Compositions for Use in Construction Part 4: Method for Measurement of Bond Strength (Slant Shear Method)”

5.2 เครื่องมือที่ใช้

- เครื่องมือสกัดคอนกรีต
- เครื่องมือขัดเหล็ก
- เครื่องมือสำหรับตัดเหล็กเสริม

5.3 มาตรฐานวัสดุ

- มาตรฐาน ASTM C1107 “Standard Specification for Packaged Dry, Hydraulic-Cement Grout (Non-shrink)”
 - มาตรฐาน BS 6920 “Suitability of non-metallic materials and products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water”
 - มาตรฐาน ASTM C881:Type II, grade 2 class C “Standard Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding Systems for Concrete”


5.4 วิธีการดำเนินการซ่อมแซม

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลียง

นางสาวกรรณิการ์ สุจิตรจันทร์


นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

5.4.1 ติดตั้งค้ำยันชั่วคราว

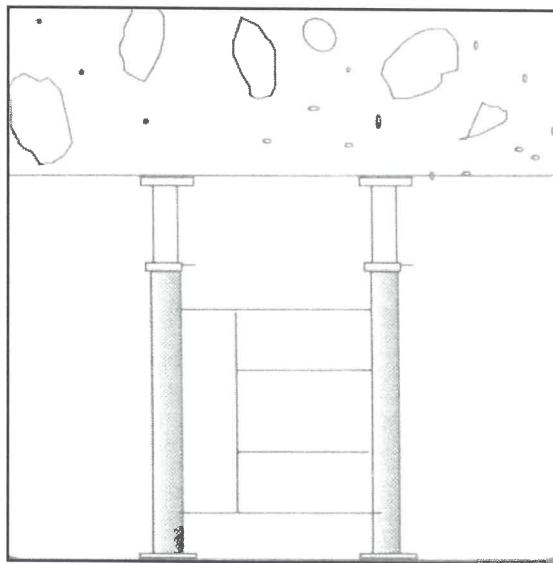

รูปที่ 5.1 การติดตั้งค้ำยันชั่วคราว

5.4.2 แกัดคอนกรีตเดิมที่เสียหายออก เพื่อให้เห็นเหล็กเสริมที่เกิดสนิมทั้งหมด

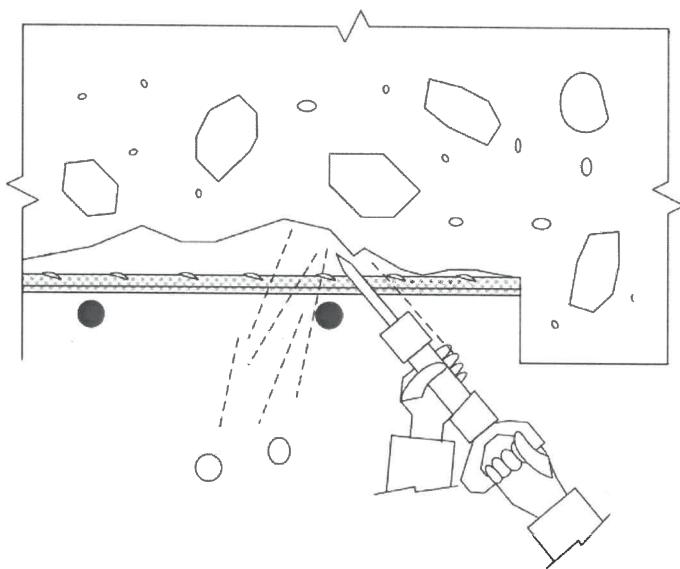


รูปที่ 5.2 การแกัดคอนกรีตเดิมที่เสียหายออก (ที่มา : Concrete Repair and Maintenance Illustrated)

5.4.3 ขัดสนิมออกหากเกิดสนิมในปริมาณน้อย (หน้าตัดเหล็กเสียหายน้อยกว่า 10%)

ดร.เอกพิสิษฐ์ ไชยวงศ์

นางสาวกรรณิกา สุริจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

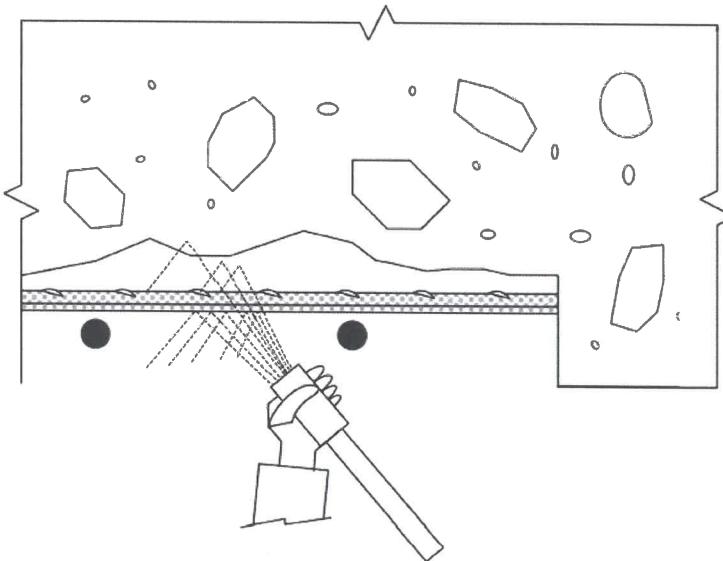

รูปที่ 5.3 การทำความสะอาดเหล็กเสริมที่เป็นสนิม
(ที่มา : Concrete Repair and Maintenance Illustrated)

5.4.4 ตัดเหล็กเสริมที่เสียหายมากออก (หน้าตัดเหล็กเสียหายมากกว่า 10%) แล้วทาบต่อด้วยเหล็กใหม่โดยให้มีระยะทาบเป็นไปตามตารางที่ 5.1 หรือคำนวณระยะทาบทามตามข้อกำหนดใน วสท 1007-34 หรือ วสท 1008-38 หรือ ACI 318 โดยถ้าใช้การต่อทาบทด้วยวิธีการเชื่อมให้อ้างอิงตารางที่ 5.2 หรือจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน วสท 1007-34 หรือ วสท 1008-38 หรือ ACI 318 หรือ AWS หัวข้อ D1.4

ตารางที่ 5.1 ระยะทาบเหล็กเสริมโดยประมาณ

LAP & ANCHORAGE LENGTH (MM.)

Category A:

1. Clear spacing of bars being developed or spliced not less than db , clear cover not less than db and stirrups or ties throughout ld not less than the code minimum
2. Clear spacing of bars being developed or spliced not less than $2db$. clear cover not less than db

CODE ACI 318-08

CONCRETE, f'_c = 210 ksc.
REBAR, f_y = 4000 ksc.

Type of concrete : Normalweight concrete λ_r = 1
Reinforcement location : Other situation ψ_f = 1
Coating condition : Uncoated and Zinc-coated ψ_e = 1

Category B:

1. Other cases

DB	Category	FULL TENSION LAP		FULL COMPRESSION LAP		FULL TENSION ANCHORAGE		FULL COMPRESSION ANCHORAGE		STANDARD HOOK ANCHORAGE	
		Class B									
10	A	550	54db	300	30db	425	42db	225	21db	225	21db
	B	825	81db			625	63db				
12	A	650	54db	350	28db	500	42db	250	21db	250	21db
	B	975	81db			750	63db				
16	A	875	54db	450	28db	675	42db	350	21db	350	21db
	B	1300	81db			1000	63db				
20	A	1100	54db	550	28db	850	42db	425	21db	425	21db
	B	1625	81db			1250	63db				
25	A	1700	68db	700	28db	1300	52db	525	21db	525	21db
	B	2550	102db			1950	78db				
28	A	1900	68db	775	28db	1475	52db	600	21db	600	21db
	B	2850	102db			2200	78db				
32	A	2175	68db	900	28db	1675	52db	675	21db	675	21db
	B	3250	102db			2500	78db				

ตารางที่ 5.2 ระยะทาบเหล็กเสริมด้วยวิธีการเชื่อมโดยใช้ลวดเชื่อม E70


ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิการ์ สุริตรัตน์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กเสริม (มม.)	ขนาดขา เขื่อน (มม.)	ความยาวของ การเขื่อน	รูปแบบการเขื่อน	ระยะทาง เหล็ก (ซม.)
12	7	15		15
16	7	15		15
20	10	30		40
25	10	30		40

- หมายเหตุ: 1. ระยะเขื่อนที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่ากว้างกระเบนตามตารางข้างต้น
 2. ลวดเขื่อนที่ใช้ต้องเป็นลวดเขื่อนชนิด E70 เท่านั้น
 3. ระยะการเขื่อนข้างต้นใช้ได้กับเหล็กเสริมที่มีกำลังรับแรงดึงที่จุดคลากไม่เกิน 4000 กก/ตร.ซม.

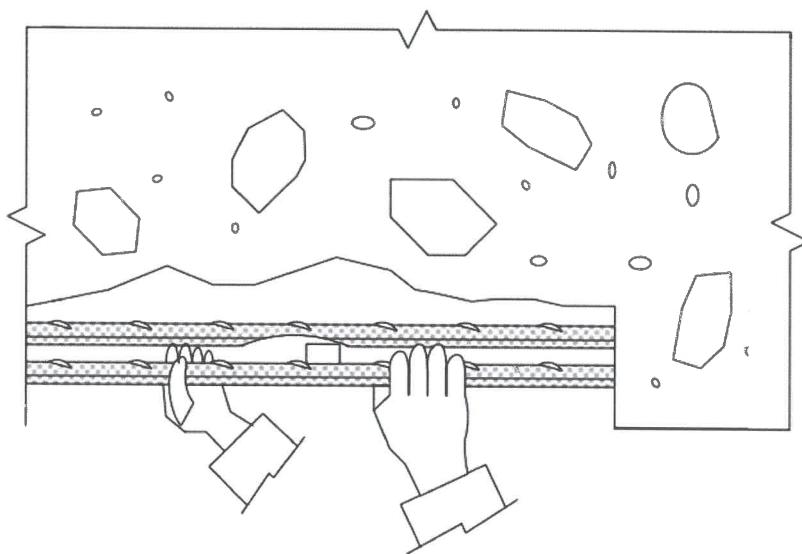


รูปที่ 5.4 การเปลี่ยนเหล็กเสริมในโครงสร้าง (ที่มา : Concrete Repair and Maintenance Illustrated)

5.4.5 ทาเคลือบผิวเหล็กเสริมด้วยวัสดุคุณภาพสูงเพื่อป้องกันและยับยั้งการเกิดสนิม โดยวัสดุเคลือบเหล็กเสริมต้องได้รับการรับรองจากผู้ผลิต เป็นวัสดุ Metalic Zinc และ Epoxy Resin โดยที่จะมีความหนาประมาณ 40 ไมครอน (แห้ง)

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิกา สุริจันทร์

นายพิชัยชัย วิจิตรภูมิ

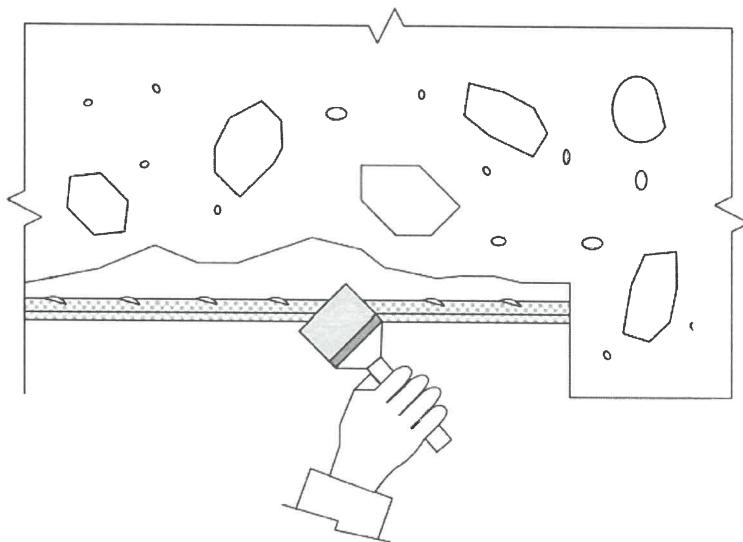

รูปที่ 5.5 การทาเคลือบผิวเหล็กเสริม (ที่มา : Concrete Repair and Maintenance Illustrated)

5.4.6 ทัวสดุประสานคอนกรีตเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่

วัสดุประสานคอนกรีตชนิด Acrylic bonding agent ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6920 “Suitability of non-metallic materials and products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water” และกำลังยึดเหนี่ยวกับคอนกรีตโดยการทดสอบ Slant shear bond test ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6139 Part 4 “Testing of Resin Compositions for Use in Construction Part 4: Method for Measurement of Bond Strength (Slant Shear Method)” โดยต้องมีกำลังยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า 20.0 N/mm^2

วัสดุประสานคอนกรีตชนิด Epoxy resin concrete bonding agent ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C881:Type II, grade 2 class C “Standard Specification for Epoxy-Resin-Based Bonding Systems for Concrete” และกำลังยึดเหนี่ยวกับคอนกรีตโดยการทดสอบ Slant shear bond test ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6139 Part 4 “Testing of Resin Compositions for Use in Construction Part 4: Method for Measurement of Bond Strength (Slant Shear Method)” โดยต้องมีกำลังยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า 36.0 N/mm^2

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลียง

นางสาวกรรณิการ์ สุริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรภูล



รูปที่ 5.6 ตัวอย่างการทำน้ำยาประสานคอนกรีต

5.4.7 เข้าแบบและเทหรือฉาบปิดด้วยวัสดุซ่อมคุณภาพสูง โดยวัสดุซ่อมชนิดซีเมนต์เกราท์ชนิดไม่หดตัว (Non-shrink cement grout) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C1107 “Standard Specification for Packaged Dry, Hydraulic-Cement Grout (Non-shrink)” และเมื่อส่วนผสมมีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.18 ซีเมนต์เกราท์ต้องมีคุณสมบัติแสดงดังตารางที่ 5.3


ตารางที่ 5.3 คุณสมบัติของซีเมนต์เกราท์

กำลังรับแรงอัด ตามมาตรฐาน BS EN 196-1	มากกว่า 26 N/mm^2 ที่อายุ 1 วัน มากกว่า 55 N/mm^2 ที่อายุ 7 วัน มากกว่า 66 N/mm^2 ที่อายุ 28 วัน
กำลังรับแรงดัด ตามมาตรฐาน BS EN 196-1	มากกว่า 10 N/mm^2 ที่อายุ 28 วัน
ระยะเวลาการขยายตัวเริ่มต้น	15 - 20 นาที
ระยะเวลาการขยายตัวสุดท้าย	1.5 - 2 ชั่วโมง
โมดูลัสยึดหยุ่น ตามมาตรฐาน ASTM C469-02	มากกว่า 24000 MPa

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลียง

นางสาวกรรณิกา สุริทธิจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

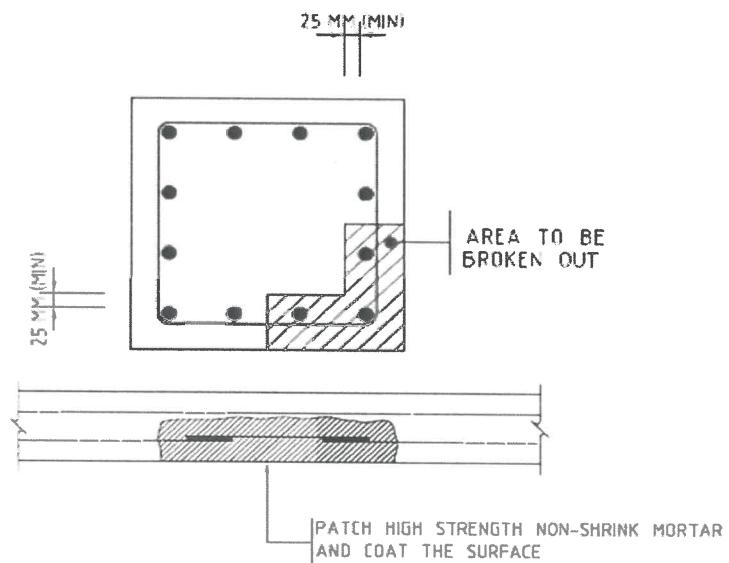

รูปที่ 5.7 ตัวอย่างการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและการเทคอนกรีตปิด

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลียง


นางสาวกรรณิกา สาธิตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

บทที่ 6

แนวทางการป้องกันสนิมบนเหล็กเสริมในโครงสร้างที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ

สำหรับแนวทางในการป้องกันสนิมบนเหล็กเสริมในโครงสร้างที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ จะพิจารณาเป็น 2 วิธี ดังต่อไปนี้

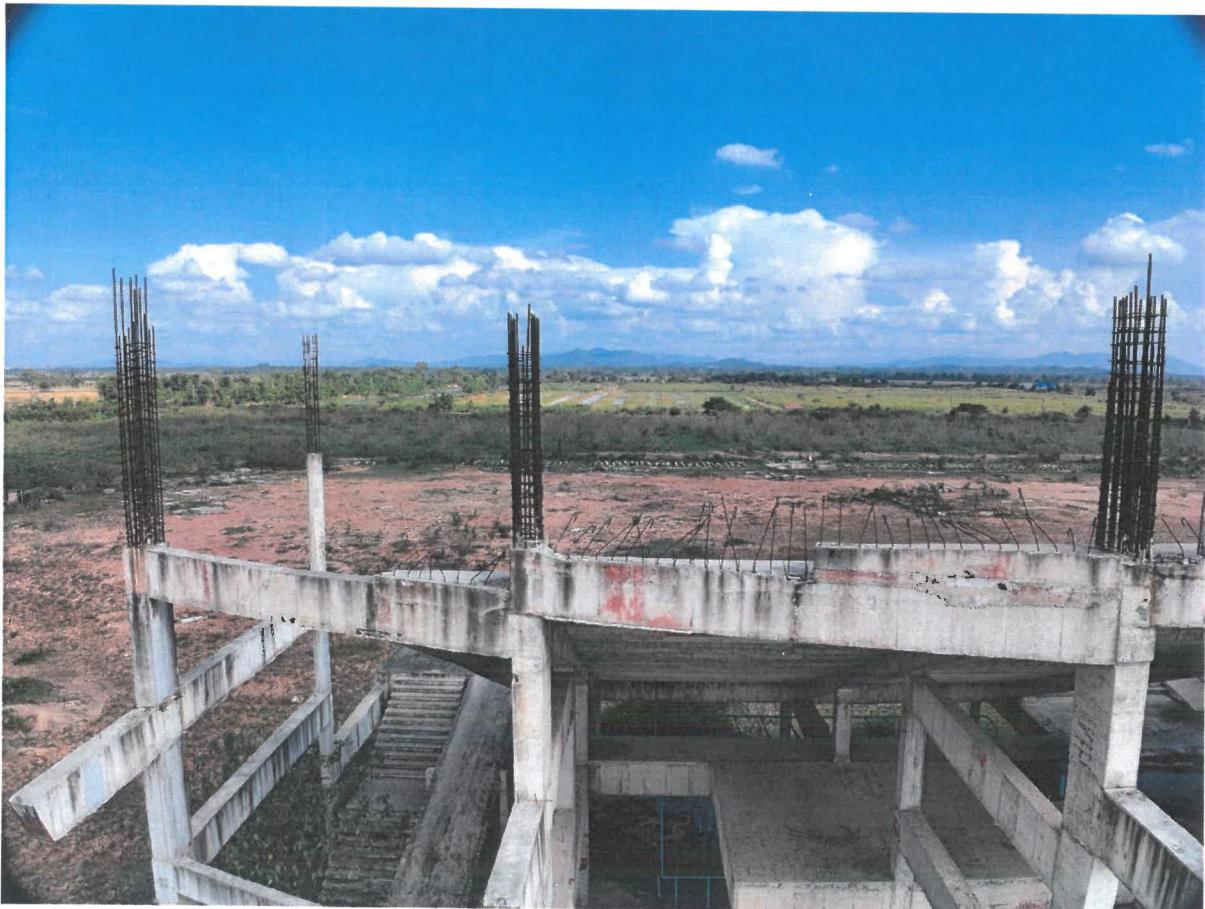

รูปที่ 6.1 เหล็กเสริมในโครงสร้างที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จของอาคารสนานมกีพากกลางแจ้ง

6.1 การป้องกันด้วยผ้าฟาง หรือ ผ้ากระสอบสา หรือ บลูชีท (Blue Sheet) ที่ทำจากเส้นพลาสติก PP (Polypropylene)

การป้องกันสนิมด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีการป้องกันแบบชั่วคราว เพื่อลดโอกาสในการเกิดสนิมขึ้นในอนาคต โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

6.1.1 ป้องกันการโคลงอ包包ารของเหล็กเสริมโดยติดตั้งฐานรองรับอาจเป็นนั่งร้านหรือเสาเหล็กชั่วคราวเพื่อรักษาความเป็นเส้นตรงของเหล็กเสริมไว้

ดร.เอกพิสิฐ์ บรรจงเกเลี้ยง

นางสาวกรรณิกา ศุริตจันทร์

นายพิชัย วิจิตรกุล

6.1.2 ใช้ผ้าฟาง หรือ ผ้ากระสอบสา หรือ บลูชีท (Blue Sheet) ห่อหุ้มคลุมเหล็กเพื่อป้องกันน้ำฝนไม่ให้โดนเหล็กโดยตรง แต่ควรระวังเรื่องการถ่ายเทอากาศไม่ให้เกิดความชื้นขึ้นในผ้าใบ

6.2 การใช้สารเคลือบผิวเหล็กป้องกันสนิมประเภทอีพอกซี่

การใช้สารเคลือบผิวเหล็กป้องกันสนิมประเภทอีพอกซี่ทาที่ผิวเหล็กเสริมในโครงสร้างที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ จะมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

6.2.1 ใช้แปรงขัดหรือเครื่องขัดเหล็กขัดทำความสะอาดส่วนที่ผิวเหล็กเสริมออก

6.2.2 ทาเคลือบผิวเหล็กเสริมด้วยวัสดุคุณภาพสูงเพื่อป้องกันและยับยั้งการเกิดสนิม ด้วยวัสดุเคลือบเหล็กเสริมที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต เป็นวัสดุ Metalic Zinc และ Epoxy Resin โดยทั่วไปจะมีความหนาประมาณ 40 ไมครอน (แท้) โดยวัสดุประสานคอนกรีตชนิด Epoxy resin concrete bonding agent ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C881:Type II, grade 2 class C “Standard Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding Systems for Concrete”

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรรณิกา สุจริตจันทร์

นายพิศิษฐ์ วิจิตรกุล

อนึ่ง บริษัท ได้ทำการสรุปแนวทางการบำรุงรักษาและป้องกันการเสื่อมสภาพของโครงสร้างเบื้องต้น ดังกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว โดยวิธีการซ่อมแซมเบื้องต้น อยู่ภายใต้การดูแลของ วุฒิวิศวกรโยธา นายจิรชัย เหล่า มนิต วย.1115 โดย บริษัท คอสโน เทคโนโลจิคอล คอนซัลแทนทส จำกัด ซึ่งจะดำเนินประภานิติ บุคคลกับสถาปัตย์ ตามใบอนุญาตเลขที่ 0190/46 มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย ครบคุณภาพ

ครบคุณภาพ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายธีรธน วุฒิศิริสาสตร์)

(นายจิรชัย เหล่ามนิต)

ภาคีวิศวกรโยธา ว.y. 49196

วุฒิวิศวกรโยธา ว.y. 1115

(นายจิรชัย เหล่ามนิต)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอสโน เทคโนโลจิคอล คอนซัลแทนทส จำกัด

ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

นางสาวกรณิการ สุรవิจันทร์

นายพิเชฐ วิจิตรกุล